

平成 24 年度

知床世界自然遺産地域における  
河川工作物改良効果検証事業

報 告 書

平成 25 年 3 月

北海道森林管理局



## はじめに

知床世界自然遺産地域科学委員会内に設置された河川工作物ワーキンググループ（平成 17～19 年度）では、自然遺産地域内に設置されている河川工作物について、サケ科魚類の遡上に対する河川影響評価を実施した。その結果、5 河川 13 基の河川工作物については改良が適当であり、改良後にはサケ科魚類の遡上モニタリング等を実施して、改良効果の検証を行うことが望ましいとの提言がなされた。

この提言に基づき、北海道森林管理局はイワウベツ川水系に設置されている 5 基の河川工作物の改良に着手し、平成 22 年度に全ての改良工事が完了した。

本業務は、河川工作物の改良効果の検証を目的とするものである。本業務に係る現地調査については、斜里町、知床財団、(社) 北見管内さけ・ます増殖事業協会の協力のもとで実施した。

現地調査及び取りまとめ等は、株式会社森林環境アライズへの委託業務により実施し、「平成 24 年度 知床世界自然遺産地域における河川工作物改良効果検証事業 報告書」としてとりまとめた。

平成 25 年 3 月  
北海道森林管理局



## 目 次

1. 調査の背景と目的 .....	1
2. 調査概要 .....	2
2.1. 現地調査項目と工程 .....	2
2.2. 調査地の概要 .....	3
2.3. 河川工作物（改良箇所）の概要 .....	5
1) 赤イ川 No.11 コンクリート床固工 (H18 (2006) 年度改良：林野庁) .....	5
2) 赤イ川 No.12 鋼製えん堤 (H21 (2009) 年度改良：林野庁) .....	6
3) 赤イ川 No.13 鋼製えん堤 (H22 (2010) 年度改良：林野庁) .....	7
4) ピリカベツ川 No.8,10 コンクリートえん堤 (H19 (2007) 年度改良：林野庁) .....	8
5) 赤イ川 ふ化場導水管 (H20 (2008) 年度改良：斜里町) .....	9
3. 調査内容 .....	10
3.1. サケ科魚類の遡上・産卵状況調査 .....	10
1) 遡上状況調査 .....	10
2) 産卵状況調査 .....	11
3.2. 河床変化の調査 .....	13
1) 河川形状調査 .....	13
2) 河川環境調査 .....	14
3.3. 野生動物の把握 .....	18
3.4. 定点撮影 .....	18
1) 撮影期間 .....	18
2) 撮影地点 .....	18
3) 撮影方法 .....	18
4. 調査結果 .....	20
4.1. サケ科魚類の遡上・産卵状況調査 .....	20
1) 調査時の概況 .....	20
2) 調査結果 .....	26
4.2. 河床変化の調査 .....	42
1) 河川形状調査 .....	42
2) 河川環境調査 .....	42
4.3. 野生動物の把握 .....	68
4.4. 定点撮影 .....	69
5. 資料とりまとめ .....	93
5.1. カラフトマスとシロザケの来遊状況について .....	93
1) 北海道への来遊状況 .....	93
2) イワウベツ川での捕獲状況 .....	94
5.2. サクラマス再生への取り組み .....	95

5.3. イワウベツ川流域における復元事業 .....	96
6. 考察 .....	97
6.1. サケ科魚類の遡上・産卵状況について .....	97
1) カラフトマスの遡上・産卵と改良効果 .....	97
2) シロザケの遡上・産卵と改良効果 .....	103
3) サクラマスの発眼卵放流と遡上状況 .....	109
6.2. 河床状況について .....	112
1) 河床状況経年変化 .....	112
2) 移動限界粒径の算出 .....	119
7. まとめ .....	123
8. 河川工作物ワーキンググループの活動 .....	124
9. 河川工作物アドバイザーミーティングの開催概要 .....	125
9.1. H24 年度 第1回河川工作物アドバイザーミーティング .....	125
1) 現地検討会 .....	125
2) 河川工作物アドバイザーミーティング .....	126
9.2. H24 年度 第2回河川工作物アドバイザーミーティング .....	127
10. ニュースレターの作成・配布 .....	128
11. 参考文献 .....	129

## 1. 調査の背景と目的

---

豊かな生態系と貴重な動植物を保有する知床半島は、その価値が高く評価され、平成 17 (2005) 年 7 月に日本で 3 件目の世界自然遺産として登録された。

登録に先立って世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合 (IUCN) からは、知床世界自然遺産候補地域内の河川工作物に関してサケ科魚類が自由に移動できるような措置を講ずるよう求められていた。この課題に対処するため、世界遺産登録と同時に、環境省・林野庁・北海道の三者を合同事務局とする知床世界自然遺産候補地科学委員会（平成 17 (2005) 年 8 月、「知床世界自然遺産地域科学委員会」に名称変更）の下に河川工作物ワーキンググループが設置された。

河川工作物ワーキンググループは、平成 20 (2008) 年 1 月までに計 12 回の会合を開き、世界自然遺産地域内及びその下流にある 14 河川 100 基の河川工作物について、河川工作物の評価のために新たな指標を設定し、周辺環境の評価、サケの生息状況やダムの防災機能を含めた河川影響評価を行った。その結果、5 河川 13 基の河川工作物については改良が適当であり、改良後にはサケ科魚類の遡上モニタリング等を実施して、改良効果の検証を行うことが望ましいとの提言を行った。この提言に基づき、北海道森林管理局はイワウベツ川水系の 5 基の河川工作物改良に着手し、平成 22 (2008) 年度に全ての改良工事が完了した。

なお、河川工作物ワーキンググループは、平成 20 (2008) 年度をもって解散し、区切りを迎えたが、引き続き河川工作物と河川環境の推移を評価検討する場が必要であるとの委員らの意向により、平成 21 (2009) 年度より「知床世界自然遺産河川工作物アドバイザーミーティング」が設置され、その役割を引き継いでいる。

本調査は、河川工作物の改良がサケ科魚類の遡上等にどのような影響を与えたかについて明らかにし、改良効果を科学的に検証することを目的として実施した。

## 2. 調査概要

### 2.1. 現地調査項目と工程

現地調査項目と工程は表 2.1、表 2.2 に示したとおりである。

表 2.1 現地調査項目と工程

調査項目		平成24(2012)年							備考	
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
サケ科魚類の 溯上・産卵状況調査									8月から12月まで計13回	
河床 変化 の調査	河川形状調査						■		河川縦断測量 及び横断測量	
	河川環境 調査	水深、流速、 礫構成				■			10月に1回実施	
		水位・流量							3箇所で実施。8月～12 月まで計25回	
野生動物の把握									現地調査毎	
定点撮影									現地調査毎	

表 2.2 調査実施日

回数	調査日
第 1 回	8月 1 日～3日
第 2 回	8月 14 日～16日
第 3 回	8月 28 日～30日
第 4 回	9月 10 日～11日
第 5 回	9月 25 日～26日
第 6 回	10月 3 日～4日
第 7 回	10月 15 日～16日
第 8 回	10月 25 日
第 9 回	11月 5 日～6日
第 10 回	11月 15 日～16日
第 11 回	11月 25 日～26日
第 12 回	12月 5 日～6日
第 13 回	12月 15 日～16日

## 2.2. 調査地の概要

図 2.1 に示した本調査地であるイワウベツ川は、斜里町ウトロ市街地より北東およそ 9km の斜里町岩尾別に位置し、羅臼岳(1,660m)、サシリイ岳(1,564m)の山裾に水源を発する流域面積 41 km<sup>2</sup>、流路延長 10.5km の山地溪流河川である。流域は、知床森林生態系保護地域（保全利用地区）、知床国立公園特別地域に位置しており、源流部は知床森林生態系保護地域（保存地区）、知床国立公園特別保護地域となっている。赤イ川、ピリカベツ川、盤ノ川などの支流から構成され、そのうち赤イ川は流路延長 11.0 km とイワウベツ川を上回る流路延長を有している。

また、イワウベツ川は管内のさけ・ます増殖河川となっており、下流部には「岩尾別ふ化場」(S12 年設立) が設置され、(社) 北見管内さけ・ます増殖事業協会によってシロザケ、カラフトマスの捕獲採卵及びふ化放流事業が行われている。

本調査では、図 2.2 に示したイワウベツ川支流赤イ川の No. 11 コンクリート床固工(H18(2006) 年度改良：林野庁)、No. 12 鋼製えん堤 (H21 (2009) 年度改良：林野庁)、No. 13 鋼製えん堤 (H22 (2010) 年度改良：林野庁)、ピリカベツ川の No. 8, 10 コンクリートえん堤 (H19 (2007) 年度改良：林野庁) の 5 基、さらには赤イ川のふ化場導水管 (H20 (2008) 年度改良：斜里町) の改良効果を検証した。



図 2.1 調査地の位置



図 2.2 調査対象河川工作物（改良箇所）の位置

## 2.3. 河川工作物（改良箇所）の概要

### 1) 赤イ川 No. 11 コンクリート床固工 (H18 (2006) 年度改良：林野庁)

赤イ川のイワウベツ川合流点より約 180m 上流の地点に位置する。S46 年度に設置され、設置当時は堤長 30.0m、改良前の堤高は 2.5m、落差は 2.1m であった。

H18 (2006) 年度に改良工事が実施され、堤体の放水路部分を約 1.2m 切り下げを行い、堤体の上・下流で自然石による斜路（玉石連結帯工と玉石置き）の設置により落差が解消された。玉石連結工の変動により、堤体切り下げ部の下流左岸側で段差が生じていたが、魚類の遡上を阻害する段差ではなかった。

年	H18 (2006)	H21 (2009)	H24 (2012)
堤体部①			
堤体部②			
堤体上流側			
堤体下流側			

写真 2.1 赤イ川 No. 11 コンクリート床固工の経年状況

2) 赤イ川 No. 12 鋼製えん堤 (H21 (2009) 年度改良：林野庁)

前述の No. 11 コンクリート床固工の上流約 60m に位置する鋼製ダムである。

H21 (2009) 年度に改良工事が実施され、堤体に幅 4m のスリットが設けられた。スリット下流側には玉石連結による魚道斜路を設置し、上流側では右岸川崩壊地の木柵工、護岸工により崩壊地の安定化対策が実施されている。また左岸側では掘り込み流路を新設し、河道を切り換えていている。流路法面には玉石を置いている。現在、えん堤上流部で若干の瀬と淵が形成されている。

年	H20 (2008)	H21 (2009)	H24 (2012)
堤 体 部 ①			
堤 体 部 ②			
堤 体 上 流 側			
堤 体 下 流 側			

写真 2.2 赤イ川 No. 12 鋼製えん堤の経年状況

3) 赤イ川 No. 13 鋼製えん堤 (H22 (2010) 年度改良 : 林野庁)

前述の No. 12 鋼製えん堤の上流約 140m に位置する鋼製ダムである。

H22 (2010) 年度に改良工事が実施され、堤体に幅 10m のスリットを設けられた。スリット上流側は掘り込み流路であり、流路法面には玉石が置かれている。さらには、約 25m ピッチで玉石連結による無落差の帶工が 3 列設置されている。右岸崩壊地は法面工が施されている。

H22 (2010) 年 12 月 3 日の降雨（日雨量 114.5mm：気象庁宇登呂観測所）により、スリット左岸上流の整形法面部が崩れて下流に流出し、左岸に新たな流路が出現し現在に至っている。

H24 (2012) 年 11 月 7 日（日雨量 46.5mm）～8 日（日雨量 100.5mm）の降雨により、No. 13 鋼製えん堤の上流 120m 付近で堆砂土砂の洗掘が起こり、倒木及び倒伏寸前の立木が発生している。

年	H18 (2006)	H22 (2010)	H24 (2012)
堤 体 部 ①			
堤 体 部 ②			
堤 体 上 流 側			
堤 体 下 流 側			

写真 2.3 赤イ川 No. 13 鋼製えん堤の経年状況

4) ピリカベツ川 No. 8, 10 コンクリートえん堤 (H19 (2007) 年度改良 : 林野庁)

H3 年度設置の上流側の本ダム堤体 (No. 8) と H4(1992) 年度設置の下流側の副ダム堤体 (No. 10) からなる 2 段式の治山ダムである。H19 (2007) 年の改良以前は、右岸側に魚道が設置されていたが土砂堆積により機能していない状態だった。

H19 (2007) 年度に改良工事が実施され、本ダム (No. 8) には幅 2m のスリットを設けると共に、副ダム (No. 10) の間には増水時の衝撃緩和と洗掘防止などを目的として、深さ 80~120cm のプール形成と巨石埋設も行われた。また、本ダム (No. 8) 上流側では河岸と河床の安定化のために巨石連結格子枠を用いた帶工及び石張護岸が設置されており、副ダム (No. 10) 下流側では石張流路工（石張りの下にコンクリートブロック帯工を 2 箇所埋設）が設置されている。スリット下流部の流路は土砂の堆積状態により、時として濾筋が 2 筋化する。

また、H24 (2012) 年 9 月の観察時に、スリット上流部に流木が横付けに堆積し 40cm の水面落差を生じていた確認されたが、同年 10 月に除去された。

年	H18 (2006)	H21 (2009)	H24 (2012)
堤体部①			
堤体部②			
堤体上流側			
堤体下流側			

写真 2.4 ピリカベツ川 No. 8, 10 コンクリートえん堤の経年状況

5) 赤イ川 ふ化場導水管 (H20 (2008) 年度改良 : 斜里町)

赤イ川のイワウベツ川合流点より約 20m 上流地点に位置し、昭和 55 (1980) 年に設置されたさけ・ますふ化場への導水管の横断部である。当初は河床より低い位置に埋設されていたが、次第に下流側の河床が低下し、落差が形成されたため、改良前の落差は 1.5m となっていた。

H20 (2008) 年度にふ化場施設の改修が行われ、これに合わせて導水管の埋設深を下げて落差を解消した。施工直後より 30~40cm の水面落差があるが、巨石が組み合わさった状態であり、魚類の遡上を阻害するような落差ではなかった。

年	H18 (2006)	H21 (2009)	H24 (2012)
導水管直下流部			
導水管横断部			
導水管上流側			
導水管下流側			

写真 2.5 赤イ川 ふ化場導水管の経年状況

### 3. 調査内容

#### 3. 1. サケ科魚類の遡上・産卵状況調査

##### 1) 遡上状況調査

###### (1) 調査期間

H24（2012）年8月1日～H24（2012）年12月17日（計13回実施）

###### (2) 調査区間

図3.1に示したとおり、H23（2011）年度と同様にイワウベツ川、赤イ川、白イ川およびピリカベツ川に約100m毎の小区間を設定した。

###### (ア) イワウベツ川

河口部のさけ・ますふ化場内の捕獲用堰堤を起点とし、No.7治山ダムまでの30区間。

###### (イ) 赤イ川

イワウベツ川との合流点を起点とし、白イ川合流点までの6区間。

###### (ウ) 白イ川

赤イ川との合流点を起点とし、上流500mまでの5区間。

###### (エ) ピリカベツ川

イワウベツ川との合流点を起点とし、H19年度に改良した河川工作物上流500mまでの6区間。

###### (3) 調査方法

各調査区内におけるサケ科魚類3種（サクラマス、カラフトマス、シロザケ）について、陸上からの目視により、以下の基準にて遡上個体数のカウントを行った。なお、調査の際は水中が良く確認できるように偏光サングラスを着用した。

- 確実に魚影として確認できる物のみを対象とする。
- 流速の速い早瀬や水深の深い淵など陸上から観察が困難な場所では、水中眼鏡や潜水による水中観察も併用する。
- 調査回ごとの調査精度のばらつきを極力無くするため、できるだけ同一の調査員がカウントを担当する。
- 産卵を終えて死亡した個体やヒグマ等による捕食で陸上に残された死骸などのうち、1尾として特定できるものは“死魚”としてカウントし、予備データとして記録する。

## 2) 産卵状況調査

### (1) 調査期間

H24（2012）年8月1日～H24（2012）年12月17日（計13回：遡上状況調査と同時実施）

### (2) 調査区間

図3.1に示したとおり、遡上状況調査と同区間で実施した。

### (3) 調査方法

各調査区間ににおけるサケ科魚類3種（サクラマス、カラフトマス、シロザケ）の産卵床について、陸上からの目視により、以下の基準にてカウントを行った。なお、調査の際は水中が良く確認できるように偏光サングラスを着用した。

- ・ 産卵床の大きさと形状、礫の状況などから産卵が完了していると特定できるもののみカウントの対象とする。
- ・ 産卵床の造成中に何らかの原因により途中で中止されたと思われるものはカウントしない（試し掘りで終わった可能性、造成中にヒグマ等に捕食された可能性、等）。
- ・ 調査時に産卵床を造成中で既に産卵床として十分な大きさに形成されているものはカウントの対象とする（産卵行動中のものを含む）。
- ・ 毎回の調査時に存在する産卵床をすべてカウント対象とする。
- ・ 産卵床が密集し河床全体が掘り返されている場所では、産卵床として形状が確認できるもののみカウントし、面積などからの推定数でカウントは行わない。



写真3.1 サケ科魚類の遡上・産卵状況調査の実施状況

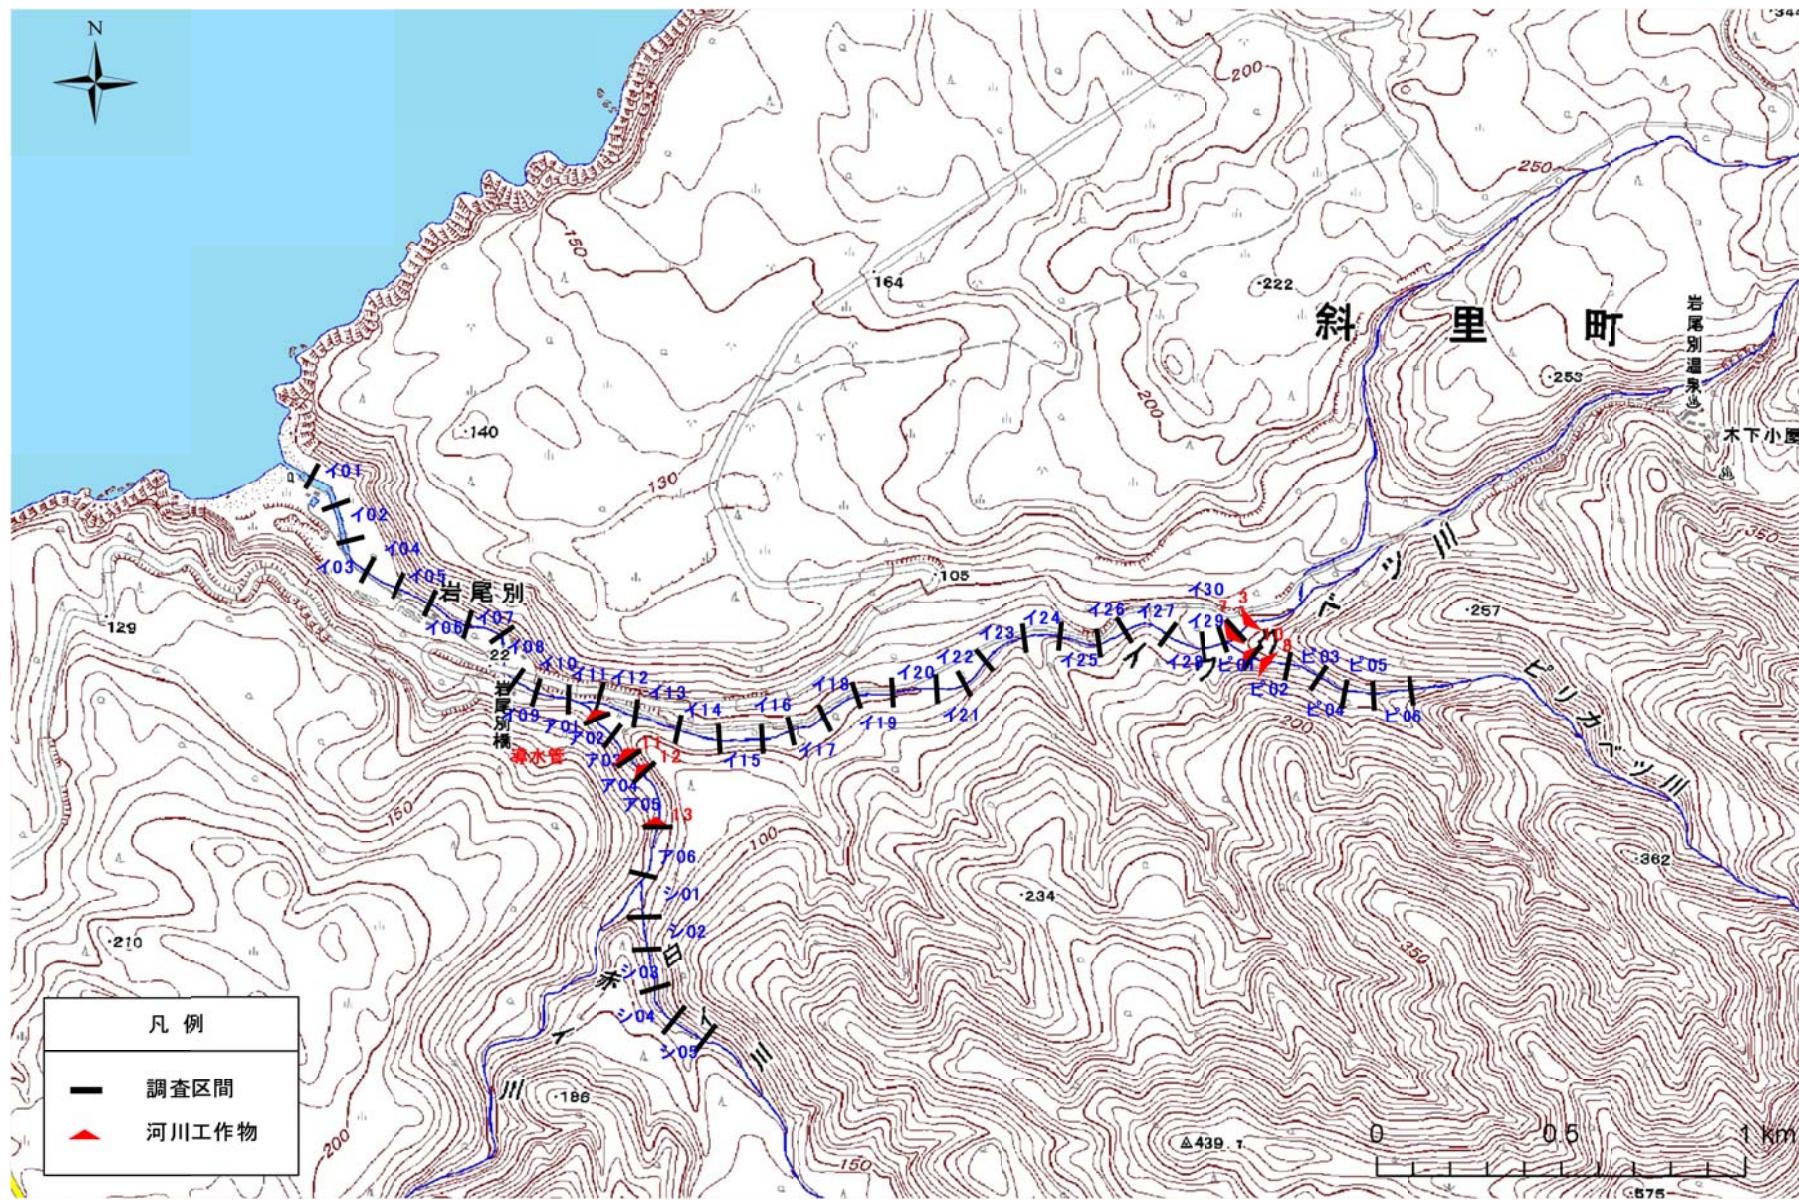


図 3.1 サケ科魚類の遡上・産卵状況調査位置

### 3.2. 河床変化の調査

---

#### 1) 河川形状調査

##### (1) 調査期間

H24（2012）年10月（計1回実施）

##### (2) 調査地点

図3.2に示した区間にて実施した。

##### (3) 調査方法

H18（2006）年度～H22（2010）年度に改良施工した河川工作物の上、下流域における河床の変動を把握するため、赤イ川とピリカベツ川のイワウベツ川合流点を起点として河川の縦断測量、横断測量を実施した。また、イワウベツ本流では河口のふ化場えん堤からピリカベツ川合流点まで縦断測量を実施した。

##### (ア) 縦断測量

赤イ川とピリカベツ川の合流点の100m下流地点から上流にかけては、H23年度と同じ河川中心測点を設定し、縦断測量を実施した。

イワウベツ本流では、河口のふ化場えん堤からピリカベツ川合流点まで平面的な屈曲点、河床勾配の変化点に測定を設定し、縦断測量を実施した。

##### (イ) 横断測量

赤イ川とピリカベツ川の合流点より上流の縦断測量の河川中心測点から横断測量を実施した。横断図には測量時点の水位を記載した。

## 2) 河川環境調査

### (1) 調査期間

H24（2012）年 8 月 1 日～H24（2012）年 12 月 17 日

### (2) 調査地点

図 3.2 に示した区間、地点にて実施した。

### (3) 調査方法

H18（2006）年度～H22（2010）年度に改良施工した河川工作物の上、下流域における河床の変動を把握するため、各河川の水深、流速、礫構成、水位・流量を観測した。調査で使用した観測機器の概要は表 3.1 に示したとおりである。

#### (ア) 水深、流速

河川工作物の上下 40m（縦断測量 2 点目）の流心にて計測した。10 月 15 日、16 日に 1 回実施した。

#### (イ) 河床の礫構成

横断測量の測線上で 0.5m ピッチの点に存在する礫の大きさ（長径、短径、厚さ）を計測した。計測区間は草本類の繁茂状況を目安として春先の堪水域とした。10 月 25 日～31 日に 1 回実施した。

#### (ウ) 水位、流量

イワウベツ川下流、赤イ川、イワウベツ川上流の計 3 地点（参照）に自記式水位計を設置し、7 月 25 日～12 月 16 日の期間で水位連続観測を行った。また、同期間に中にそれぞれの調査地点において流量観測を 25 回実施した。各自記式水位計の設置状況は表 3.2 に示したとおりである。

なお、H24（2012）年 11 月 8 日の大雨、出水でイワウベツ川上流の水位計が流されたが、11 月 27 日に再設置して観測を再開した。



写真 3.2 河川環境調査の実施状況

表 3.1 調査で使用した観測機器の概要

電磁流速計	製造メーカー	型式	測定範囲	精度
	アレック電子	ACM100-D	0~2 m/s	±0.5cm/s

自己記録式水位計	項目	機器の仕様
	水位測定	接続センサー 半導体ゲージ式水位センサー(KDC-S10D)
	測定範囲	0~20m(標準)、1、10、50、100m 任意の水位に対応可
	分解能	分解能：1mm(20m 標準仕様に対し)
	測定精度	測定精度：±0.1%F.S
	その他	水位オフセット機能(-999.99~999.99m) 波浪の平均化機能
	測定インターバル	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 秒 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 分 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 時間
	有電圧外部トリガによる測定動作	
	記録データ	記憶容量 97,280 個(水位のみ約 675 日分/10 分間隔) 使用メモリ 不揮発性メモリ(バッテリーバックアップ不要) 記憶内容 時刻記録方式 1 要素の 1 データごとに日時/入力要素/チャンネル番号を同時記録 ※各専用機器の入力仕様によって異なる。 メモ機能 メモ数：6 個、文字数：16 字 取り扱い文字：ローマ字、カタカナ、記号 ※操作キーで登録設定できる。
	IC メモリカード	IC カード種別 コンパクトフラッシュ 記憶形式 MS-DOS フォーマット 回収機能 スイッチ操作によるデータ転送
	通信機能	通信方式 RS-232C シリアルインターフェイス モデムコントロール機能付 使用コネクタ DSUB9 ピンオスコネクタ
	標準機能	プレタイマー機能 記録動作前に外部機器の電源を ON/OFF する機能 設定機能範囲は 1~59 分 アフタースタート機能 指定した月日時分から測定動作が開始
	電源	消費電流(ロガー部のみ) 測定動作電流：23mA(表示器 OFF 時)、26mA(表示器 ON 時) スリープ時電流：25 μA 通信動作電流：28mA 使用電源 リチウム電池パック (KDC-B6 : ネジ固定式) カメラ用電池(二酸化マンガンリチウム電池)
	動作環境	-25°C~80°C

表 3.2 自記式水位計の設置状況

イワウベツ 川下流	位置 : N44-06-09.7、E145-03-00.8 水位計 0m標高 : 21.826m	
赤イ川	位置 : N44-06-07.1、E145-03-10.7 水位計 0m標高 : 27.723m	
イワウベツ 川上流	位置 : N44-06-15.6、E145-04-26.6 水位計 0m標高 : 88.879m	

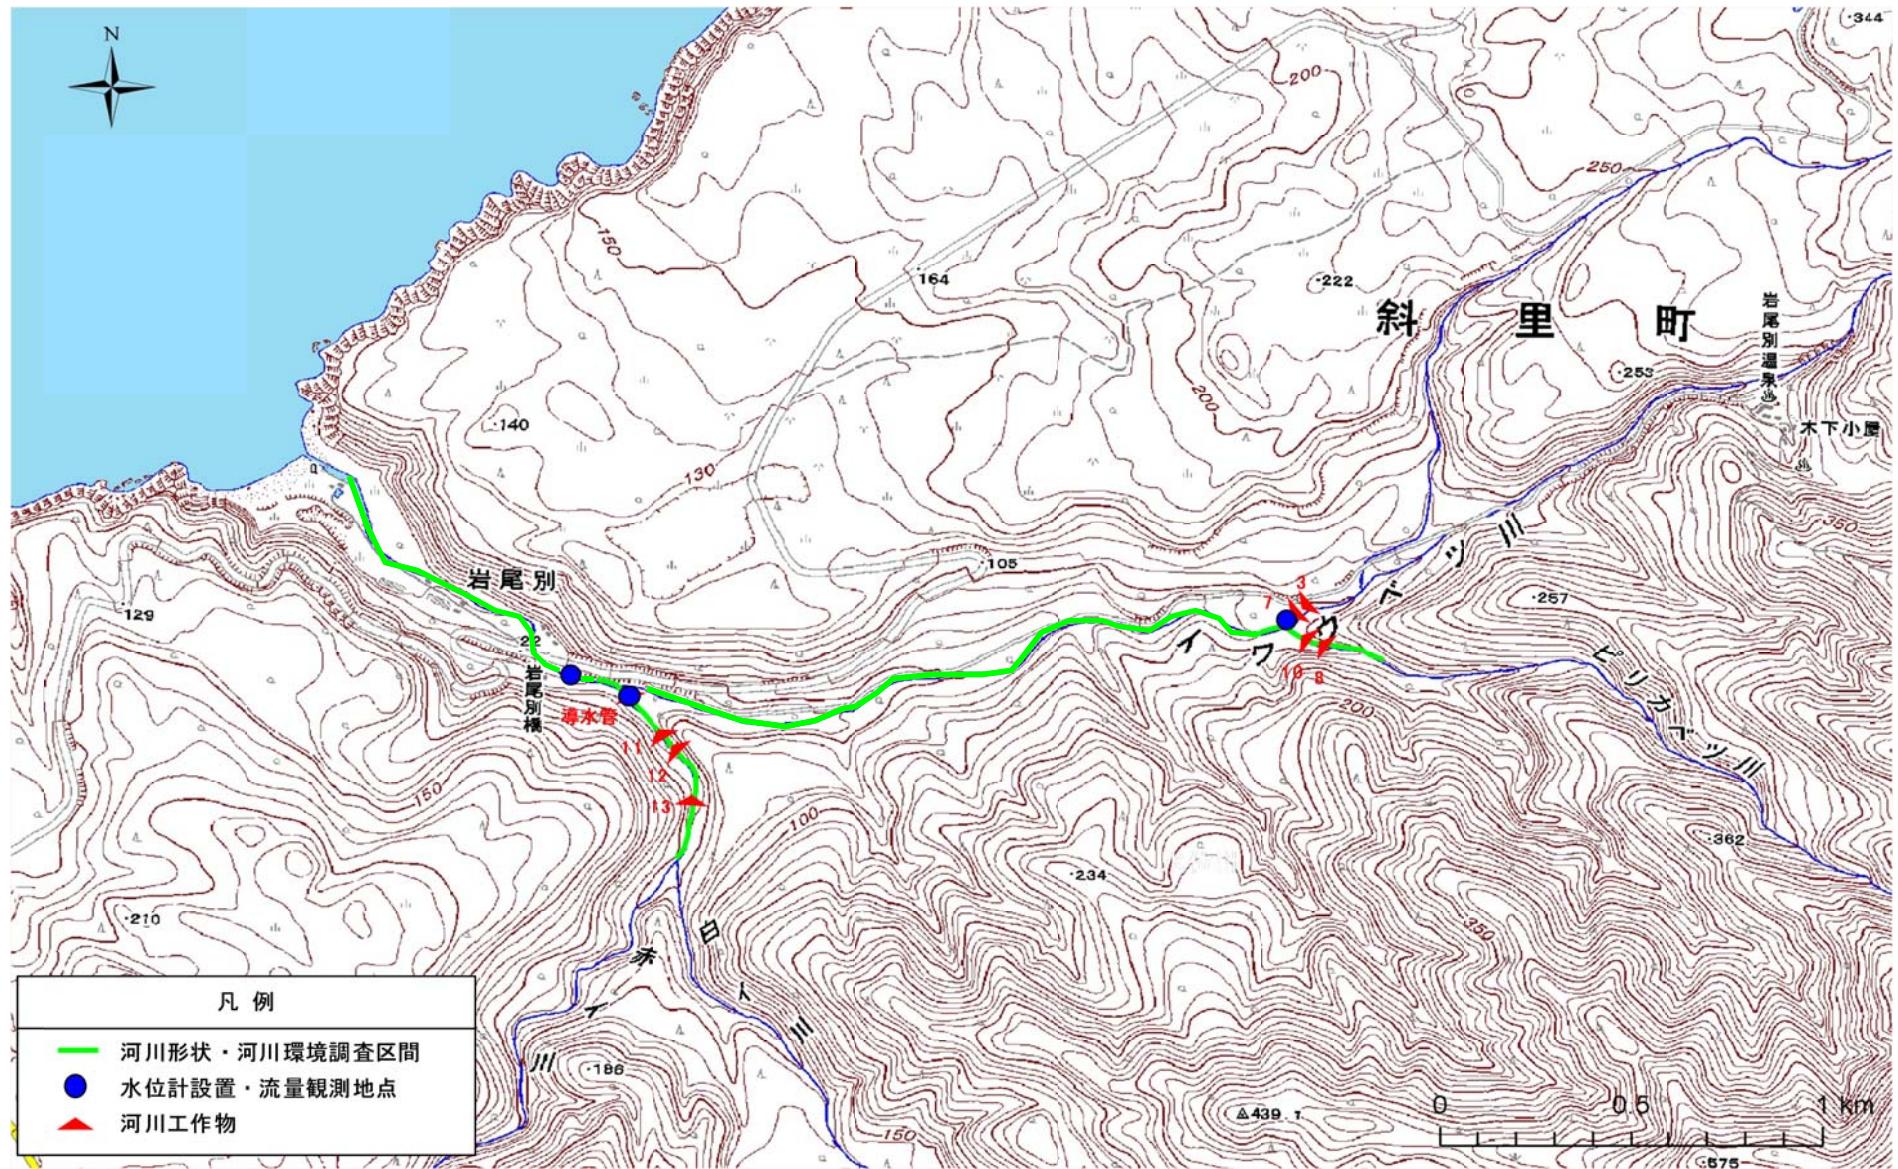


図 3.2 河床変化の調査位置

### 3.3. 野生動物の把握

---

現地調査時に確認したヒグマ、エゾシカ、猛禽類など河川周辺の野生動物の生息状況・利用状況を記録し、併せて写真撮影を行った。記録対象は生息個体、食痕、足跡、糞、羽根等とした。

### 3.4. 定点撮影

---

#### 1) 撮影期間

H24（2012）年8月1日～H24（2012）年12月17日（計13回実施）

#### 2) 撮影地点

図3.3に示した地点にて実施した。

#### 3) 撮影方法

調査時の水量状況と河川工作物周辺の流路状況、遡上魚類の遡上状況を把握するために、現地調査毎に定点写真撮影を実施した。

また、各河川工作物周辺の流水状況を把握するために、8月と10月には動画撮影も実施した。

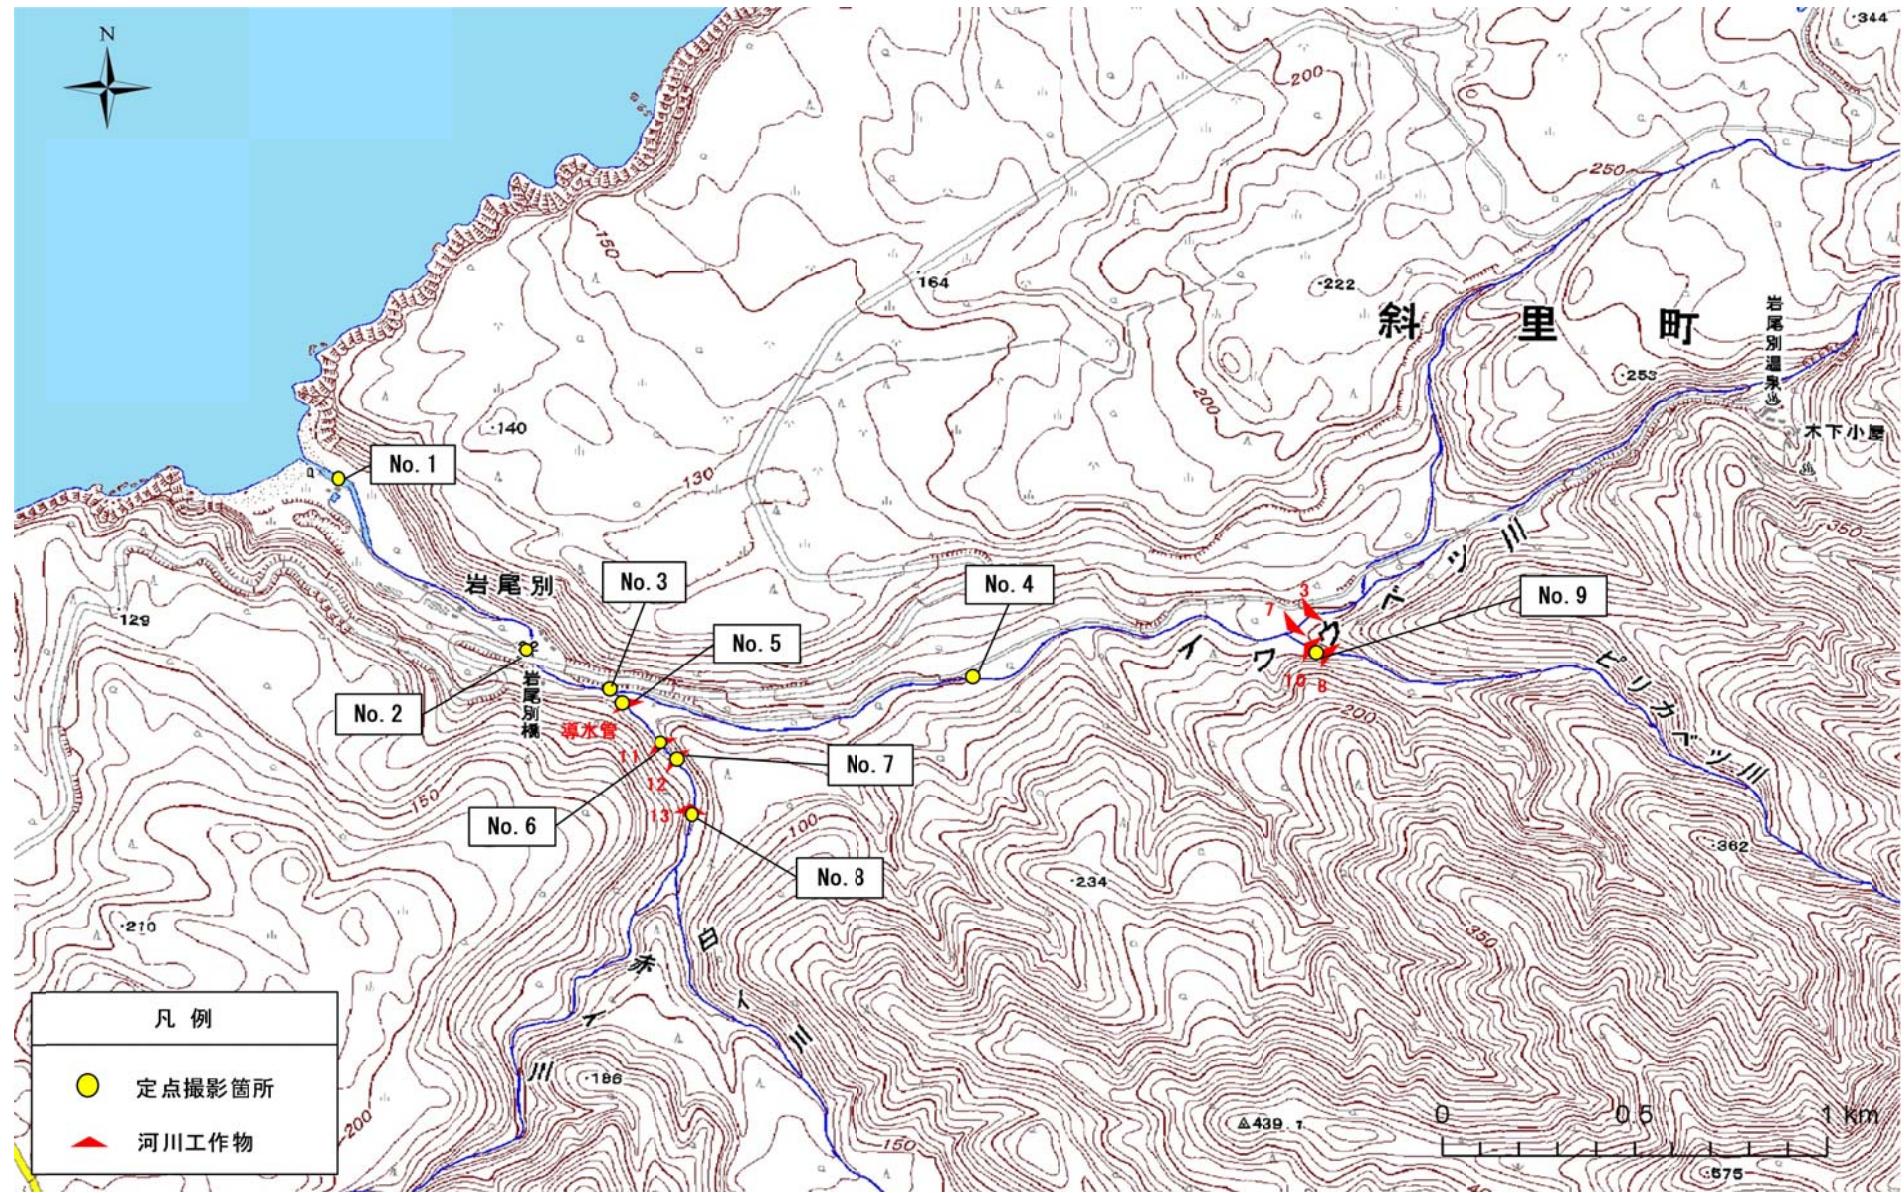


図 3.3 定点撮影位置

## 4. 調査結果

### 4.1. サケ科魚類の遡上・産卵状況調査

#### 1) 調査時の概況

各調査回の実施日は表 4.1、調査時の概況は表 4.2 に示したとおりである。

現地調査は、H24（2012）年8月1日～H24（2012）年12月17日にかけて計13回実施し、サクラマス親魚は第1回（8月2日：潜水観察）、カラフトマス親魚は第1回（8月2日：潜水観察）、シロザケ親魚は第8回（10月25日）で初めて確認された。

表 4.1 サケ科魚類遡上・産卵状況調査実施日一覧

調査回	調査実施日
第1回	H24（2012）年8月1～3日
●H24年8月10日	ふ化場遡上口遡上口閉鎖。
第2回	H24年8月14～16日
第3回	H24年8月28日～8月30日
●H24年9月10日	ふ化場遡上口一時開放。カラフトマス622尾（雄♂302尾、雌♀320尾）が遡上した。
第4回	H24年9月10～11日
第5回	H24年9月25～26日
第6回	H24年10月3日～4日
●H24年10月20日	ふ化場遡上口一時開放。シロザケ631尾（雄♂339尾、雌♀292尾）が遡上した。
●H24年10月22日	ふ化場遡上口一時開放。シロザケ100尾（雄♂67尾、雌♀33尾）が遡上した。
第7回	H24年10月12日～13日
第8回	H24年10月25日
第9回	H24年11月5日～6日
●H24年11月16日	ふ化場での今期の捕獲終了（遡上口開放）
第10回	H24年11月15日～16日
第11回	H24年11月25日～26日
第12回	H24年12月6日～7日
第13回	H24年12月16日～17日

表 4.2 調査時の概況

## 【第1回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年8月1日	雨一時曇り	16.0°C	12:30~	<ul style="list-style-type: none"> <li>陸上目視観察においてはサクラマス、カラフトマス、シロザケとともに親魚と産卵床は確認されなかった。</li> <li>潜水観察においては白イ川上流でサクラマス1尾、赤イ川合流より下流のイワウベツ川でサクラマス5尾、カラフトマス1尾が確認された。また全域でヤマメ(サクラマス残留型)が確認された。</li> </ul>
H24年8月2日	曇り	14.4°C	08:30~	
H24年8月3日	曇り	16.6°C	08:30~	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)			14.6°C	
赤イ川(ア 04)			11.4°C	
イワウベツ川(イ 12)			16.2°C	
ピリカベツ川(ビ 02)			13.8°C	
イワウベツ川上流端(イ 30)			16.1°C	

## 【第2回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年8月14日	曇り	22.0°C	12:30~	<ul style="list-style-type: none"> <li>陸上目視観察においてはカラフトマスの親魚が1尾確認された。</li> <li>潜水観察においては赤イ川上流でカラフトマス1尾、赤イ川合流より下流のイワウベツ川でサクラマス2尾、カラフトマス2尾が確認された。</li> </ul>
H24年8月15日	曇り	22.6°C	08:45~	
H24年8月16日	雨のち曇り	25.3°C	08:45~	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)			14.7°C	
赤イ川(ア 04)			13.0°C	
イワウベツ川(イ 12)			17.4°C	
ピリカベツ川(ビ 02)			16.5°C	
イワウベツ川上流端(イ 30)			18.4°C	

## 【第3回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年8月28日	晴れ	21.4°C	12:30~	<ul style="list-style-type: none"> <li>陸上目視観察においてはカラフトマスの親魚が13尾確認された。</li> <li>潜水観察においてはカラフトマスが赤イ川で1尾、赤イ川合流より下流のイワウベツ川で3尾、確認された。</li> </ul>
H24年8月29日	晴れ	22.6°C	08:15~	
H24年8月30日	晴れ	26.1°C	08:15~	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)			16.2°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>白イ川の調査区間上流端より上流でサクラマスの産卵床が1つ確認された。</li> <li>イワウベツ川でカラフトマスの産卵床が2つ確認された。</li> </ul>
赤イ川(ア 04)			12.9°C	
イワウベツ川(イ 12)			17.9°C	
ピリカベツ川(ビ 02)			17.4°C	
イワウベツ川上流端(イ 30)			18.9°C	

【第4回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年9月10日	雨	22.1°C	12:40~	
H24年9月11日	雨のち曇り	18.6°C	07:55~	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		13.4°C		
赤イ川(ア 04)		12.7°C		
イワウベツ川(イ 12)		19.0°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		17.0°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		18.9°C		

【第5回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年9月25日	曇り時々晴れ	15.3°C	12:45~	
H24年9月26日	曇り	11.7°C	08:00~	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		10.4°C		
赤イ川(ア 04)		9.6°C		
イワウベツ川(イ 12)		14.2°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		13.2°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		16.8°C		

【第6回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年10月3日	曇り時々晴れ	15.8°C	13:30~	
H24年10月4日	曇り	13.3°C	07:45~	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		11.1°C		
赤イ川(ア 04)		11.1°C		
イワウベツ川(イ 12)		13.9°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		13.1°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		16.2°C		

【第7回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24 年 10 月 15 日	曇り時々晴れ	13.1°C	12:30～	
H24 年 10 月 16 日	曇り後晴れ	9.1°C	08:00～	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		8.5°C		
赤イ川(ア 04)		9.3°C		
イワウベツ川(イ 12)		12.6°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		10.1°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		14.1°C		

【第8回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24 年 10 月 25 日	曇り後晴れ	5.5°C	08:00～	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		8.2°C		
赤イ川(ア 04)		8.0°C		
イワウベツ川(イ 12)		9.7°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		9.3°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		12.7°C		

【第9回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24 年 11 月 5 日	曇り	6.0°C	12:40～	
H24 年 11 月 6 日	晴れ	5.2°C	08:25～	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		7.0°C		
赤イ川(ア 04)		7.6°C		
イワウベツ川(イ 12)		7.3°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		6.7°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		8.5°C		

【第10回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年11月15日	曇り	3.6°C	12:55～	
H24年11月16日	晴れ	1.8°C	08:00～	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		6.3°C		
赤イ川(ア 04)		7.0°C		
イワウベツ川(イ 12)		5.9°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		5.5°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		6.5°C		

【第11回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年11月25日	晴れ	-1.7°C	12:40～	
H24年11月26日	曇り時々雨	0.1°C	08:10～	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		4.5°C		
赤イ川(ア 04)		5.0°C		
イワウベツ川(イ 12)		4.5°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		6.1°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		5.0°C		

【第12回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要
H24年12月6日	暴風雨	2.2°C	13:30～	
H24年12月7日	晴れ	-4.1°C	8:30～	
水温の分布				
ふ化場前(イ 01)		3.0°C		
赤イ川(ア 04)		4.0°C		
イワウベツ川(イ 12)		4.0°C		
ピリカベツ川(ビ 02)		4.0°C		
イワウベツ川上流端(イ 30)		3.0°C		

【第13回調査】

調査年月日	天候	気温	時刻	結果概要	
H24年12月16日	雪	-0.7°C	13:30~	• シロザケの親魚が7尾、産卵床が3床確認されたが、産卵行動は確認されなかった。	
H24年12月17日	晴れ時々曇り	-3.6°C	08:40~		
水温の分布					
ふ化場前(イ 01)		3.5°C			
赤イ川(ア 04)		5.0°C			
イワウベツ川(イ 12)		3.0°C			
ピリカベツ川(ビ 02)		2.0°C			
イワウベツ川上流端(イ 30)		4.0°C			

## 2) 調査結果

### (1) カラフトマス

親魚と産卵床の区間別総確認数を図 4.1、図 4.2 に示す。また、各調査回毎の親魚の確認数を表 4.3、図 4.3 に、産卵床の確認数を表 4.4、図 4.4 に、死骸の確認数を表 4.5 に示す。

本年度調査で確認されたカラフトマスの親魚は総計 487 尾、産卵床は総計 481 床であった。親魚はイワウベツ川の区間イ 11（赤イ川合流点直下の淵）で多く確認された。また、産卵床はイワウベツ川の区間イ 8、区間イ 9、区間イ 11（赤イ川合流点直下の淵）、区間イ 13（復元事業による岩石配置で出来た淵）で、赤イ川では区間ア 02（導水管の上流側）、区間ア 06（No.13 鋼製えん堤の上流側）で多く確認された。

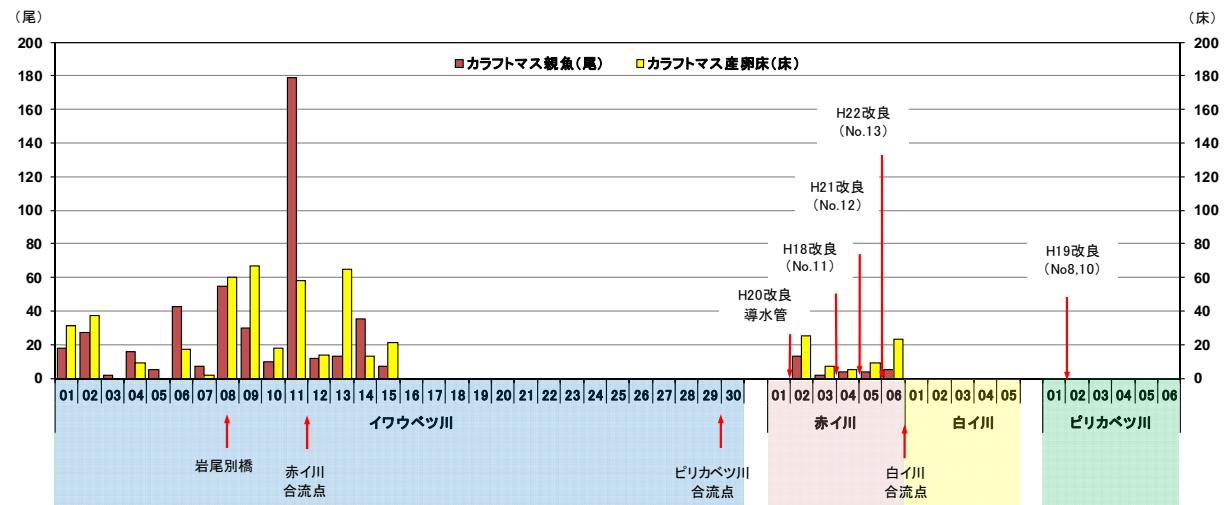


表 4.3 各調査回におけるカラフトマス親魚の区間別確認数一覧

イワウベツ川	区間名	カラフトマス親魚													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～11/26	第13回 12/16 ～12/7	
治山ダム	イ30														0
ビリカベツ川合流点	イ29														0
	イ28														0
	イ27														0
	イ26														0
	イ25														0
	イ24														0
	イ23														0
	イ22														0
	イ21														0
	イ20														0
	イ19														0
	イ18														0
	イ17														0
	イ16														0
	イ15							7							7
	イ14					18	17								35
	イ13			1		9	3								13
赤イ川合流点	イ12				2	8	2								12
	イ11			4	148	19	8								179
	イ10					5	5								10
岩尾別橋	イ09			4	16	9	1								30
	イ08	2	3	26	16	8									55
	イ07		2	1	4										7
	イ06	1	3	37	2										43
	イ05			2			2	1							5
	イ04			8	7	1									16
	イ03			2											2
	イ02			17	7	2	1								27
捕獲用堰堤	イ01			2	16										18
	合計	1	2	13	267	133	38	4	1	0	0	0	0	0	459
赤イ川	区間名	カラフトマス親魚													合計
第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～11/26	第13回 12/16 ～12/7			
白イ川合流点	ア06		1	3		1									5
H22改良(No.13)	ア05				4										4
H21改良(No.12)	ア04			1	3										4
H18改良(No.11)	ア03				2										2
H20改良導水管	ア02				13										13
ビリカベツ川合流点	ア01														0
	合計	0	1	4	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	28
白イ川	区間名	カラフトマス親魚													合計
第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～11/26	第13回 12/16 ～12/7			
シ05															0
	シ04														0
	シ03														0
	シ02														0
赤イ川合流点	シ01														0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビリカベツ川	区間名	カラフトマス親魚													合計
第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～11/26	第13回 12/16 ～12/7			
ビ06															0
	ビ05														0
	ビ04														0
	ビ03														0
	ビ02														0
H19改良 ビリカベツ川合流点	ビ01														0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区間		カラフトマス親魚													合計
第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～11/26	第13回 12/16 ～12/7			
総計	1	3	17	267	156	38	4	1	0	0	0	0	0	487	

表 4.4 各調査回におけるカラフトマス産卵床の区間別確認数一覧

イワウベツ川	区間名	カラフトマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
治山ダム	イ30														
ピリカベツ川合流点	イ29														
	イ28														
	イ27														
	イ26														
	イ25														
	イ24														
	イ23														
	イ22														
	イ21														
	イ20														
	イ19														
	イ18														
	イ17														
	イ16														
	イ15						14	4(1)	3(3)						21(4)
	イ14						3	7(6)	3(3)						13(9)
	イ13				2	3(2)	27(7)	17(17)	16(16)						65(42)
赤イ川合流点	イ12					1	6(2)	5(4)	2(2)						14(8)
	イ11					2	24(3)	24(19)	8(8)						58(30)
	イ10						9(1)	6(6)	3(3)						18(10)
岩尾別橋	イ09					3	30	21(11)	13(13)						67(24)
	イ08					5	27(7)	17(11)	11(11)						60(29)
	イ07						1(1)		1(1)						2(2)
	イ06					2	11(11)		4(2)						17(13)
	イ05														
	イ04						5(1)	2	2(2)						9(3)
	イ03														
	イ02					4	15(5)	8(6)	10(8)						37(19)
捕獲用堰堤	イ01					4	12	11(10)	4(4)						31(14)
	合計					2	24(2)	184(38)	122(91)	80(76)					412(207)
赤イ川	区間名	カラフトマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
赤イ川	区間名	第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	合計
白イ川合流点	ア06						11	7(6)	5(5)						23(11)
H22改良(No.13)	ア05						3	3(3)	3(3)						9(6)
H21改良(No.12)	ア04						3	1(1)	1(1)						5(2)
H18改良(No.11)	ア03						3	2(2)	2(2)						7(4)
H20改良導水管	ア02					20	3(3)	2(2)							25(5)
ピリカベツ川合流点	ア01														
	合計						40	16(15)	13(13)						69(28)
白イ川	区間名	カラフトマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
白イ川	区間名	第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	合計
シ05															
シ04															
シ03															
シ02															
赤イ川合流点	シ01														
	合計														
ピリカベツ川	区間名	カラフトマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
ピリカベツ川	区間名	第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	合計
ビ06															
ビ05															
ビ04															
ビ03															
ビ02															
H19改良 ピリカベツ川合流点	ビ01														
	合計														
全区間		カラフトマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
全区間		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	合計
総計				2	24(2)	224(38)	138(106)	93(89)							481(235)

※ 表記 481 (235) の場合、産卵床数が 481 床で、その内 235 床が古い産卵床。

表 4.5 各調査回におけるカラフトマス死骸の区間別確認数一覧

イワウベツ川	区間名	カラフトマス死骸													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
治山ダム	イ30														0
ピリカベツ川合流点	イ29														0
	イ28														0
	イ27														0
	イ26														0
	イ25														0
	イ24														0
	イ23														0
	イ22														0
	イ21														0
	イ20														0
	イ19														0
	イ18							1							1
	イ17														0
	イ16														0
	イ15														0
	イ14							1							0
赤イ川合流点	イ13														1
	イ12														0
	イ11														0
	イ10														0
岩尾別橋	イ09														0
	イ08							1							1
	イ07														0
	イ06														0
	イ05														0
	イ04														0
	イ03														0
	イ02							1							1
捕獲用堰堤	イ01														0
	合計	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
赤イ川	区間名	カラフトマス死骸													合計
赤イ川	区間名	第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	合計
白イ川合流点	ア06														0
H22改良(No.13)	ア05														0
H21改良(No.12)	ア04							1							1
H18改良(No.11)	ア03														0
H20改良導水管	ア02							1							1
ピリカベツ川合流点	ア01														0
	合計	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
白イ川	区間名	カラフトマス死骸													合計
白イ川	区間名	第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	合計
	シ05														0
	シ04														0
	シ03														0
	シ02														0
赤イ川合流点	シ01														0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリカベツ川	区間名	カラフトマス死骸													合計
ピリカベツ川	区間名	第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	合計
	ビ06														0
	ビ05														0
	ビ04														0
	ビ03														0
	ビ02														0
H19改良 ピリカベツ川合流点	ビ01														0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区間		カラフトマス死骸													合計
全区間		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	合計
	総計	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6

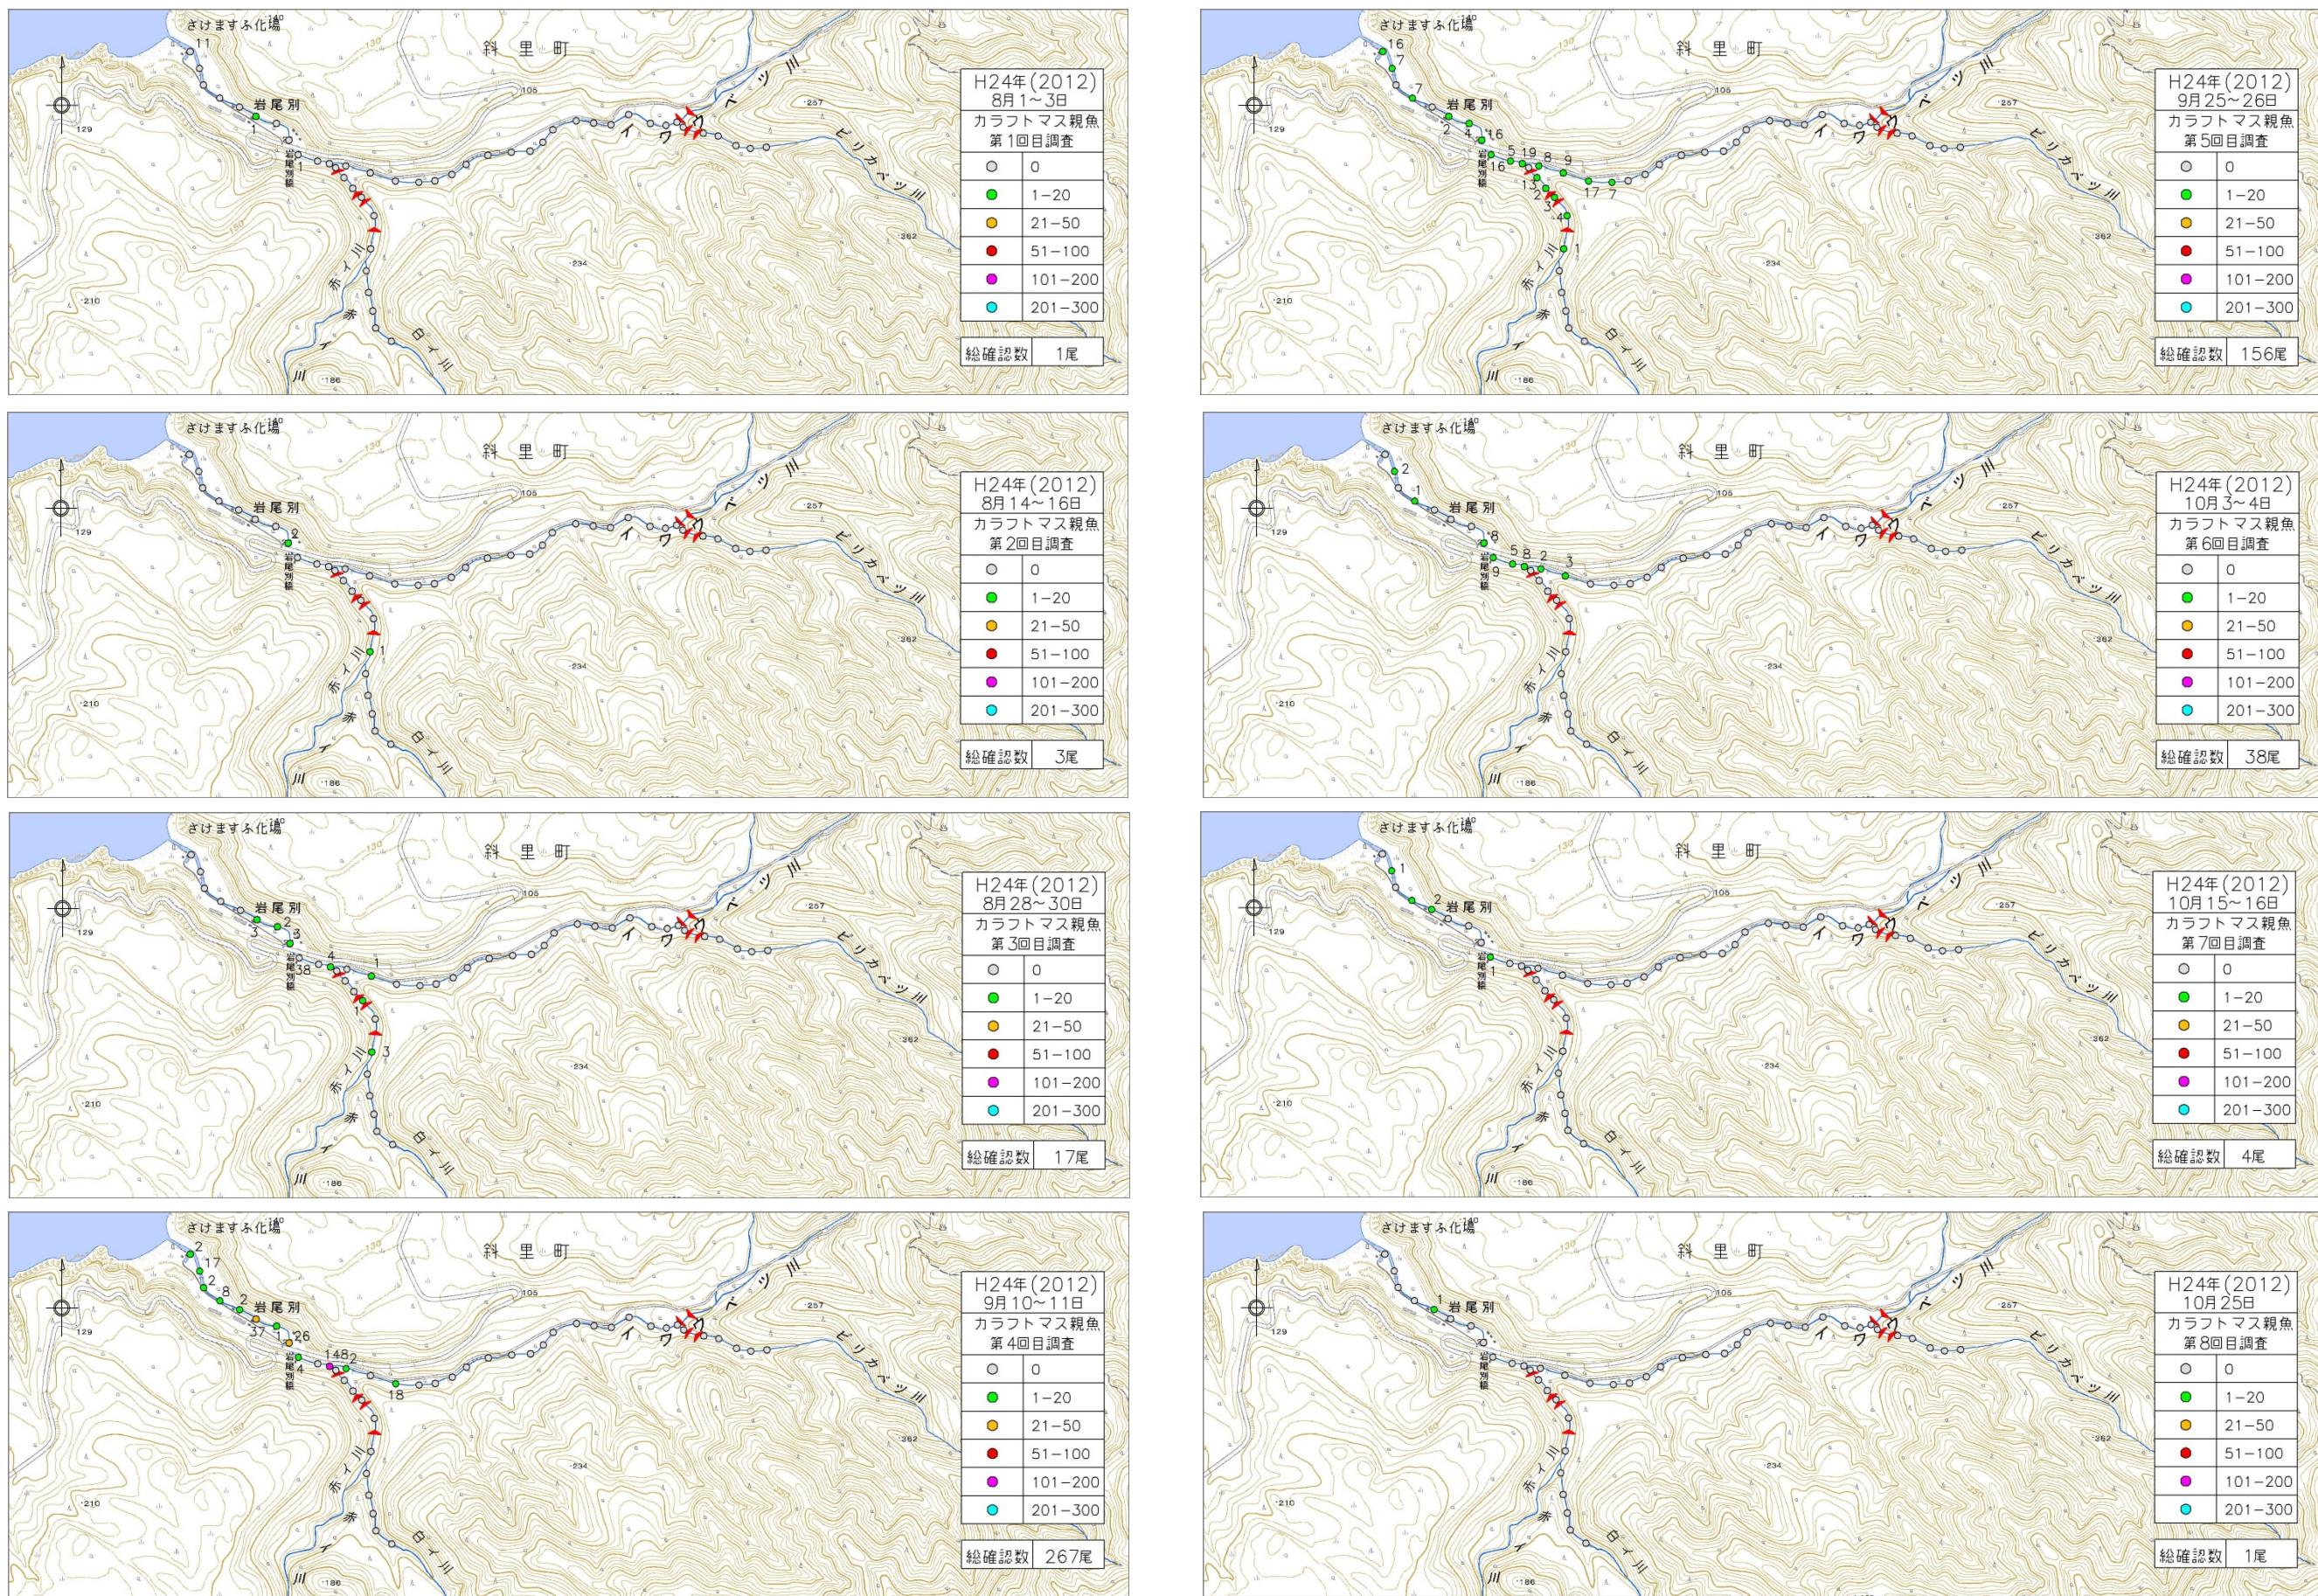


図 4.3 各調査回におけるカラフトマス親魚の区間別確認数

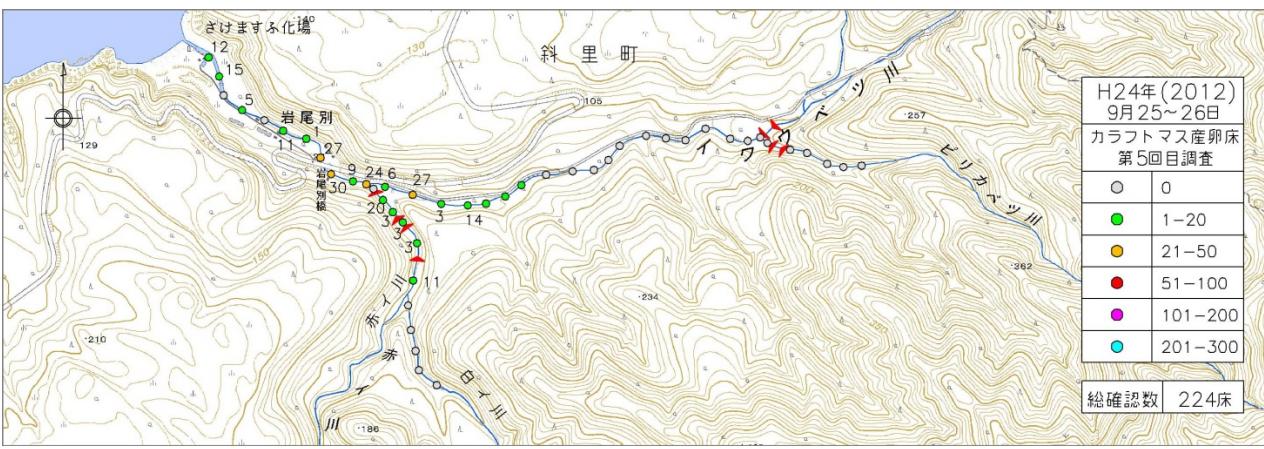
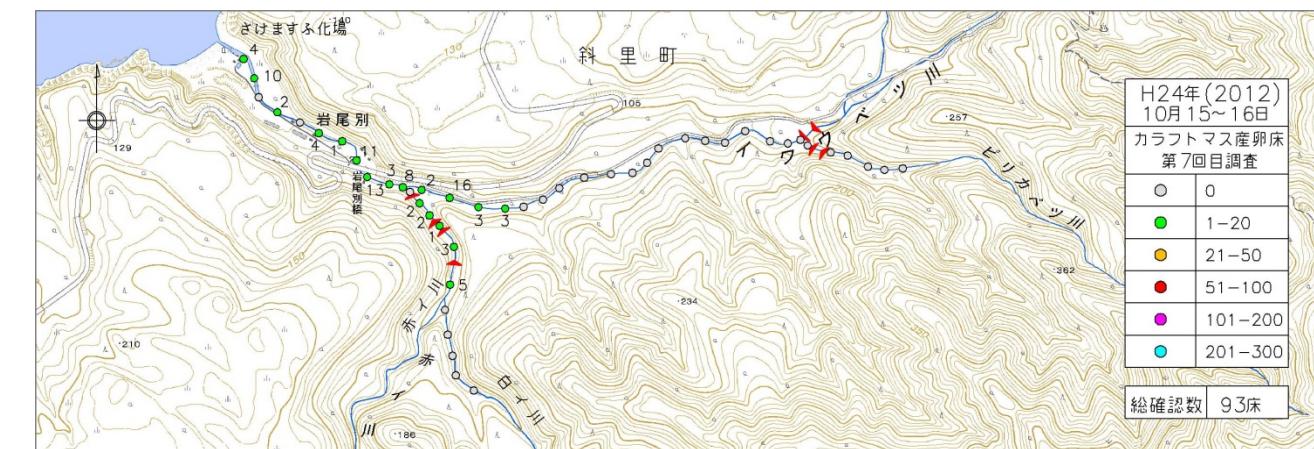
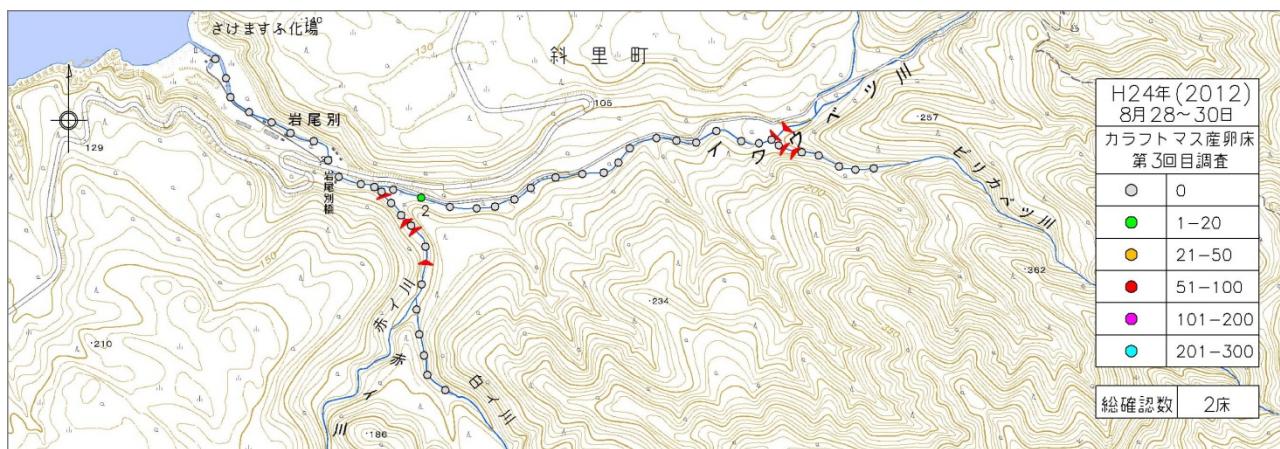


図 4.4 各調査回におけるカラフトマス産卵床の区間別確認数

## (2) シロザケ

親魚と産卵床の区間別総確認数を図 4.5、図 4.6 に示す。また各調査回における親魚の確認数を表 4.6、図 4.7 に、産卵床の確認数を表 4.7、図 4.8 に、死骸の確認数を表 4.8 に示す。

本年度調査で確認されたシロザケの親魚は総計 289 尾、産卵床は総計 213 床であった。親魚、産卵床ともにイワウベツ川の区間イ 2、区間イ 11（赤イ川合流点付近）～区間イ 13（復元事業による岩石配置で出来た淵）、赤イ川の区間ア 06（No. 13 鋼製えん堤の上流側）で多く確認された。

なお、本年度は白イ川の区間イ 01 でシロザケの親魚が確認された。

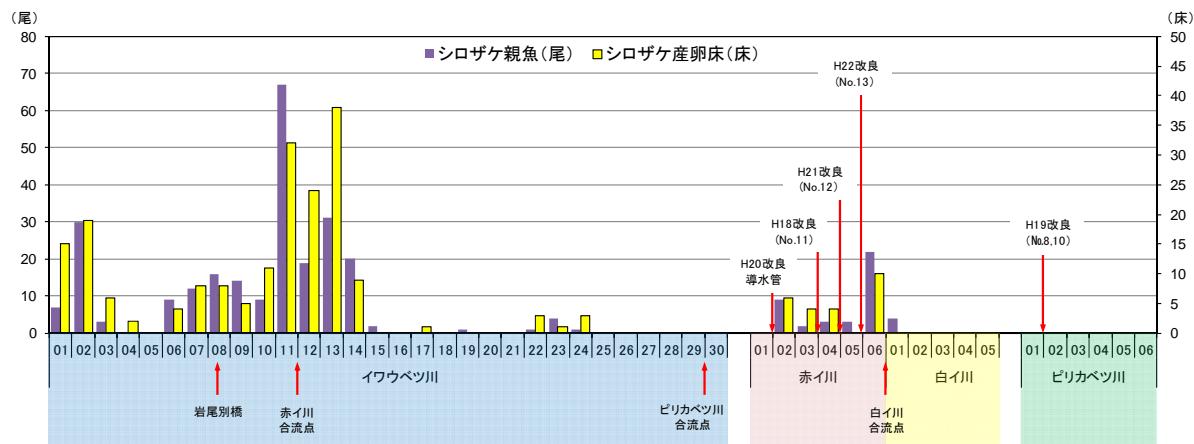


図 4.5 シロザケ親魚と産卵床の区間別総確認数の比較

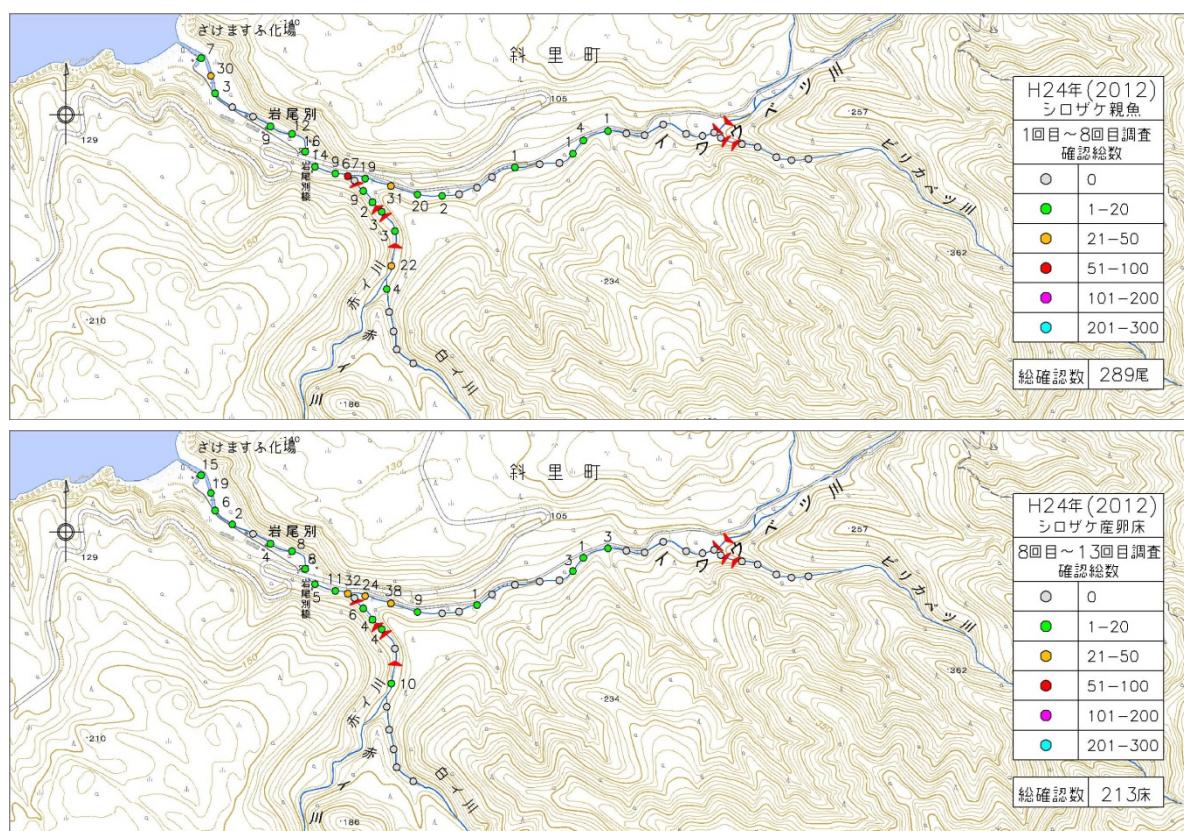


図 4.6 シロザケ親魚と産卵床の区間別総確認数

表 4.6 各調査回におけるシロザケ親魚の区間別確認数一覧

イワウベツ川	区間名	シロザケ親魚													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
治山ダム	イ30														0
ピリカベツ川合流点	イ29														0
	イ28														0
	イ27														0
	イ26														0
	イ25														0
	イ24									1					1
	イ23									1	3				4
	イ22										1				1
	イ21														0
	イ20														0
	イ19										1				1
	イ18														0
	イ17														0
	イ16														0
	イ15								1	1					2
	イ14							9		7	4				20
	イ13							26	1	1	3				31
赤イ川合流点	イ12							12	3		4				19
	イ11							28	17		18	4			67
	イ10							5	1		3				9
	イ09							5	1		1	5	2		14
岩尾別橋	イ08							11		1	1		3		16
	イ07							7			4		1		12
	イ06							2	2		3	1	1		9
	イ05														0
	イ04														0
	イ03							1	1	1					3
	イ02							9	1		20				30
	イ01							4	1		1	1			7
捕獲用堰堤	合計	0	0	0	0	0	0	0	120	29	12	67	11	7	246
赤イ川	区間名	シロザケ親魚													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
白イ川合流点	ア06								21	1					22
H22改良(No.13)	ア05								3						3
H21改良(No.12)	ア04								3						3
H18改良(No.11)	ア03								2						2
H20改良導水管	ア02								3		2	1	3		9
ピリカベツ川合流点	ア01														0
合計		0	0	0	0	0	0	0	32	1	2	1	3	0	39
白イ川	区間名	シロザケ親魚													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
	シ05														0
	シ04														0
	シ03														0
	シ02														0
赤イ川合流点	シ01								4						4
合計		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
ピリカベツ川	区間名	シロザケ親魚													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
	ビ06														0
	ビ05														0
	ビ04														0
	ビ03														0
	ビ02														0
H19改良 ピリカベツ川合流点	ビ01														0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区間		シロザケ親魚													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
総計		0	0	0	0	0	0	0	156	30	14	68	14	7	289

表 4.7 各調査回におけるシロザケ産卵床の区間別確認数一覧

イワウベツ川	区間名	シロザケ産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
治山ダム	イ30														
ピリカベツ川合流点	イ29														
	イ28														
	イ27														
	イ26														
	イ25														
	イ24									2	1(1)				3(1)
	イ23									1					1
	イ22								1	1(1)	1(1)				3(2)
	イ21														
	イ20														
	イ19														
	イ18														
	イ17								1						1
	イ16														
	イ15														
	イ14							4	1(1)	4					9(1)
	イ13							35	2	1					38
赤イ川合流点	イ12							14	6	1	3(1)				24(1)
	イ11							16	7	6	3(3)				32(3)
	イ10							3	5(2)	3					11(2)
岩尾別橋	イ09							4							5(1)
	イ08							3	3						2(2)
	イ07							3	2(2)	2	1(1)				8(3)
	イ06							2		2					4
	イ05							2							2
	イ04							5		1					6
	イ03							9	4	6					19
	イ02							7	4(2)	1	1	2(1)			15(3)
捕獲用堰堤	合計							109	36(8)	3	29(2)	9(6)	3(3)	189(19)	
赤イ川	区間名	シロザケ産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
白イ川合流点	ア06								8	2					10
H22改良(No.13)	ア05														0
H21改良(No.12)	ア04									4					4
H18改良(No.11)	ア03								1	1	2				4
H20改良導水管	ア02								1	4(2)	1				6(2)
ピリカベツ川合流点	ア01														
合計								10	11(2)	3					24(2)
白イ川	区間名	シロザケ産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
シ05															
シ04															
シ03															
シ02															
赤イ川合流点	シ01														
合計															
ピリカベツ川	区間名	シロザケ産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
ビ06															
ビ05															
ビ04															
ビ03															
ビ02															
H19改良 ピリカベツ川合流点	ビ01														
合計															
全区間		シロザケ産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
総計									119	47(10)	6	29(2)	9(6)	3(3)	213(21)

※ 表記 213 (21) の場合、産卵床数が 213 床で、その内 21 床が古い産卵床。

表 4.8 各調査回におけるシロザケ死骸の区間別確認数一覧

イワウベツ川	区間名	シロザケ死骸													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
治山ダム	イ30														0
ピリカベツ川合流点	イ29														0
	イ28														0
	イ27														0
	イ26														0
	イ25														0
	イ24														0
	イ23														0
	イ22														0
	イ21														0
	イ20														0
	イ19														0
	イ18														0
	イ17														0
	イ16														0
	イ15														0
	イ14														0
	イ13														0
赤イ川合流点	イ12							1							1
	イ11								2		1				3
	イ10									1					1
岩尾別橋	イ09							1							1
	イ08									1	1	1			3
	イ07														0
	イ06											1	1		2
	イ05														0
	イ04								1	1					2
	イ03									1					1
	イ02														0
捕獲用堰堤	イ01										1				1
	合計	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	3	2	15
赤イ川	区間名	シロザケ死骸													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
白イ川合流点	ア06														0
H22改良(No.13)	ア05														0
H21改良(No.12)	ア04														0
H18改良(No.11)	ア03														0
H20改良導水管	ア02														0
ピリカベツ川合流点	ア01														0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白イ川	区間名	シロザケ死骸													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
	シ05														0
	シ04														0
	シ03														0
	シ02														0
赤イ川合流点	シ01														0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリカベツ川	区間名	シロザケ死骸													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
	ビ06														0
	ビ05														0
	ビ04														0
	ビ03														0
	ビ02														0
H19改良 ピリカベツ川合流点	ビ01														0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区間		シロザケ死骸													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
	総計	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	3	2	15

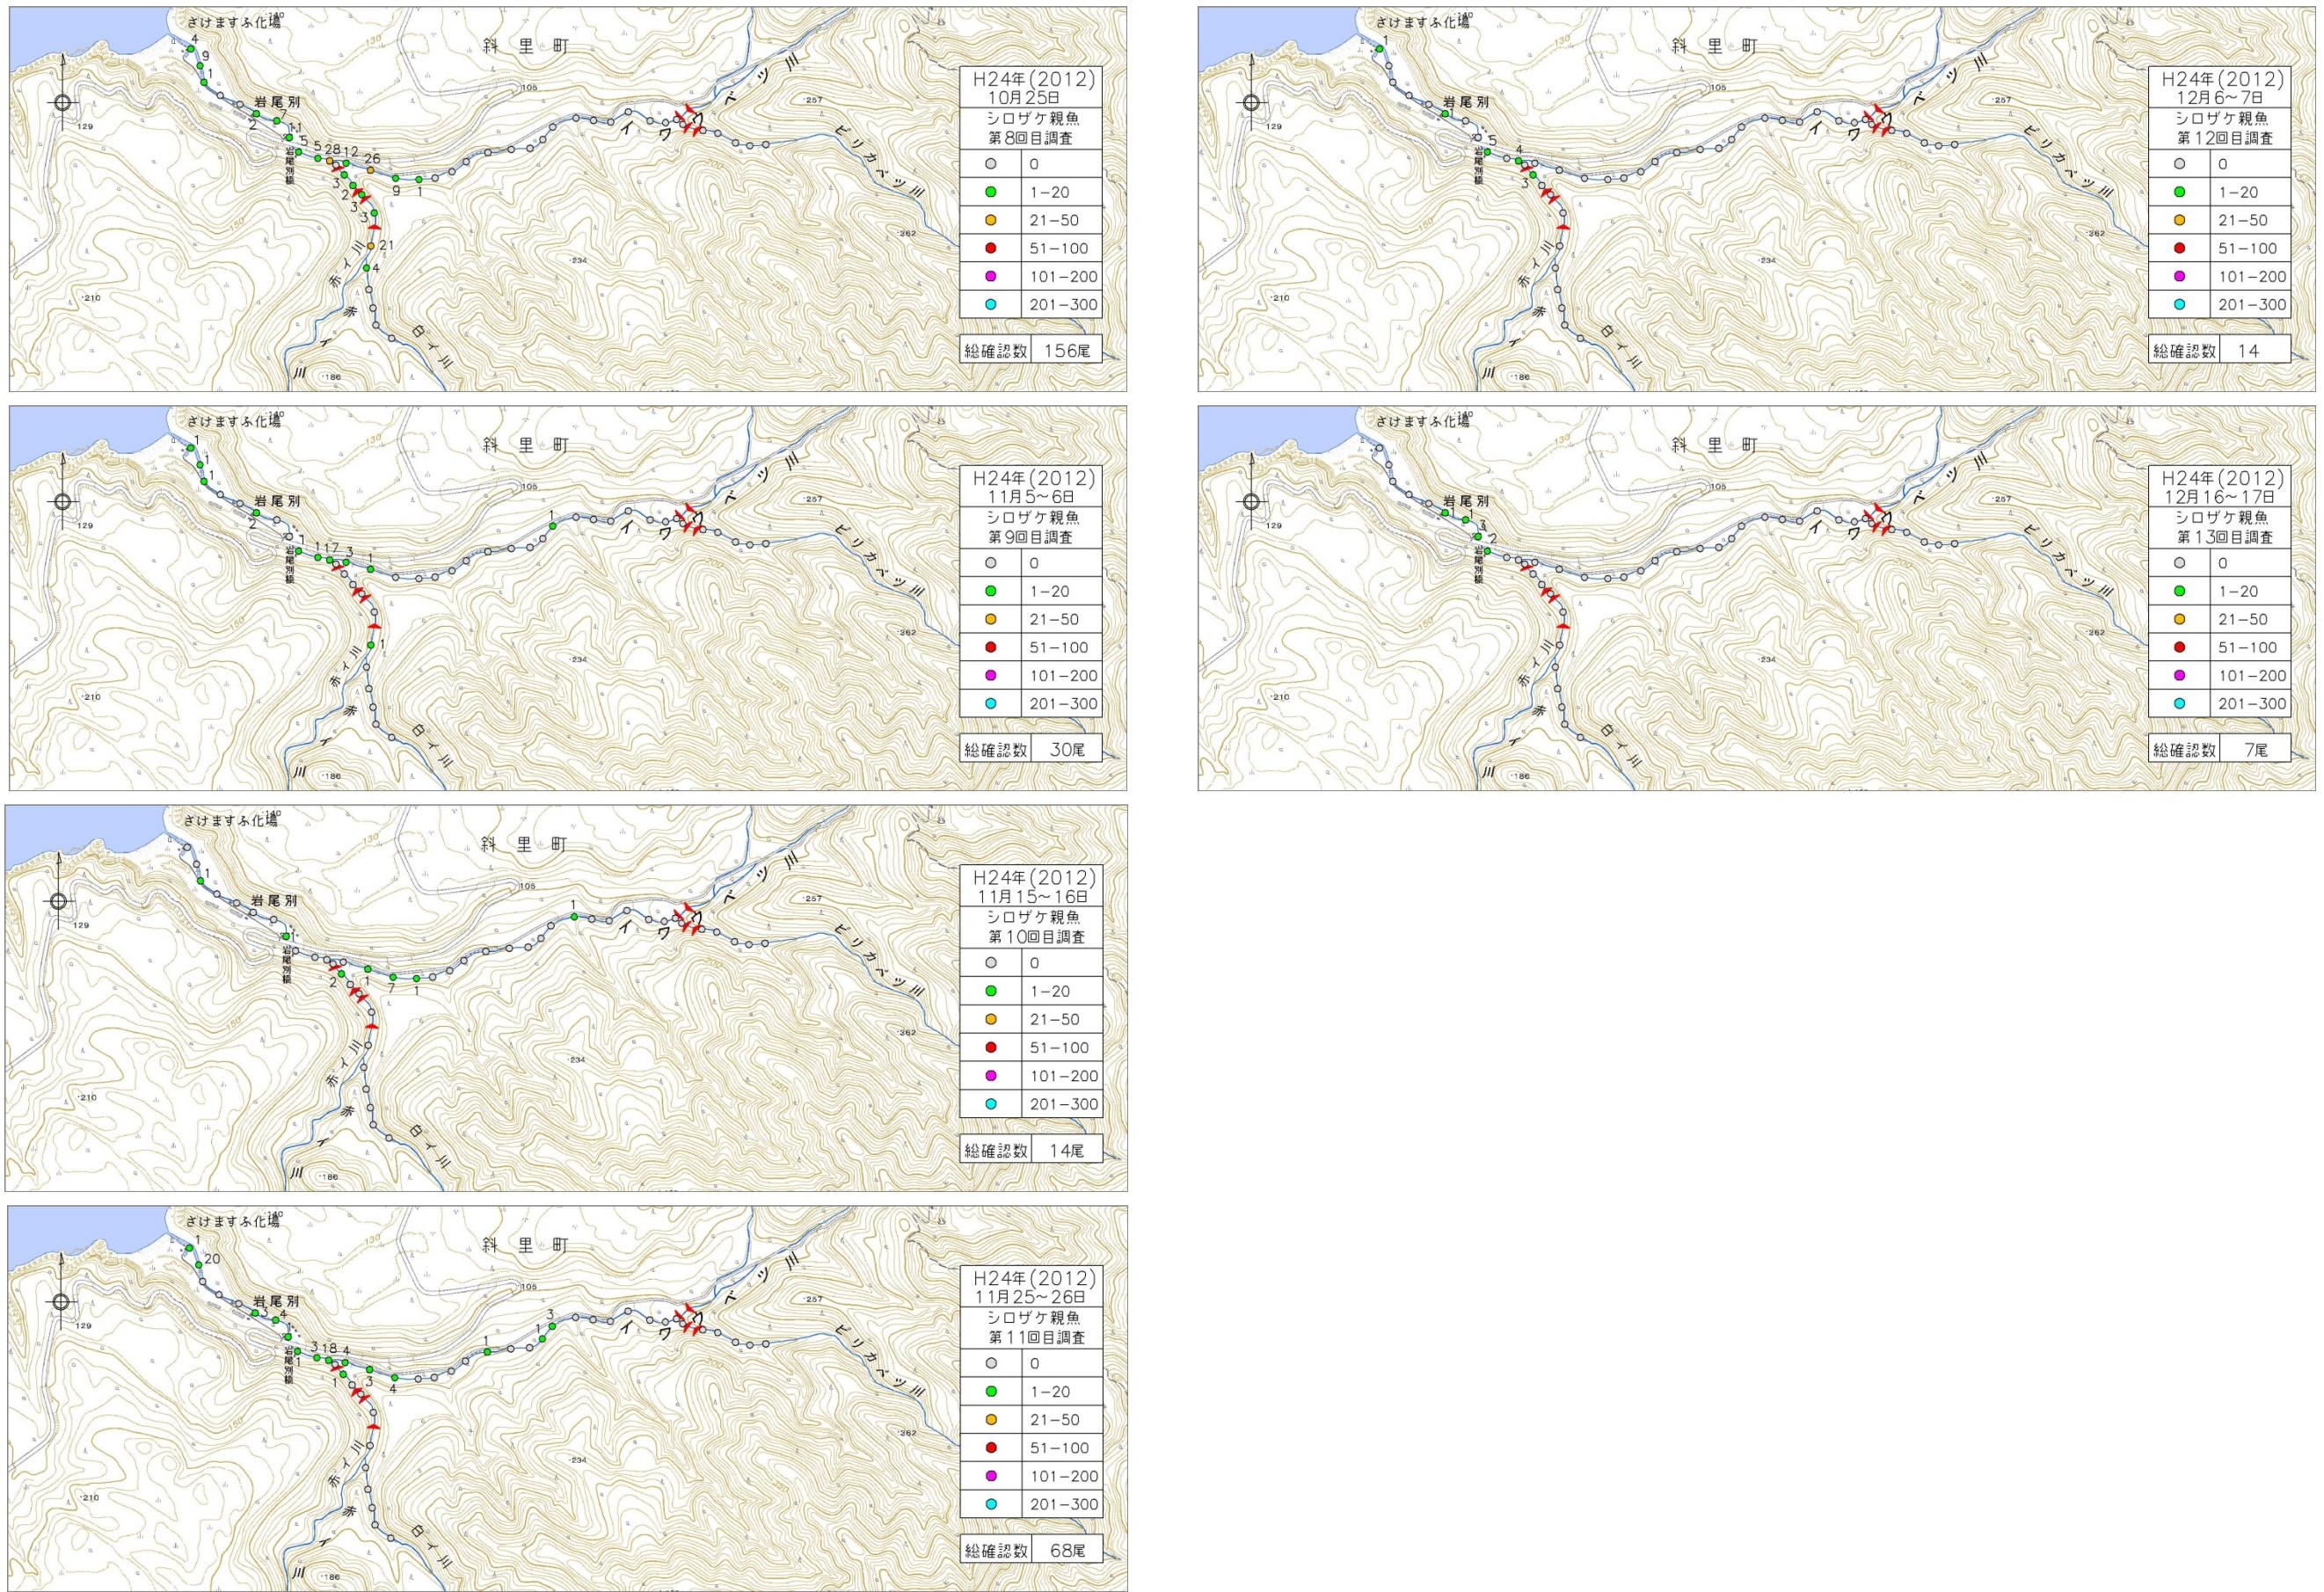


図 4.7 各調査回におけるシロザケ親魚の区間別確認数


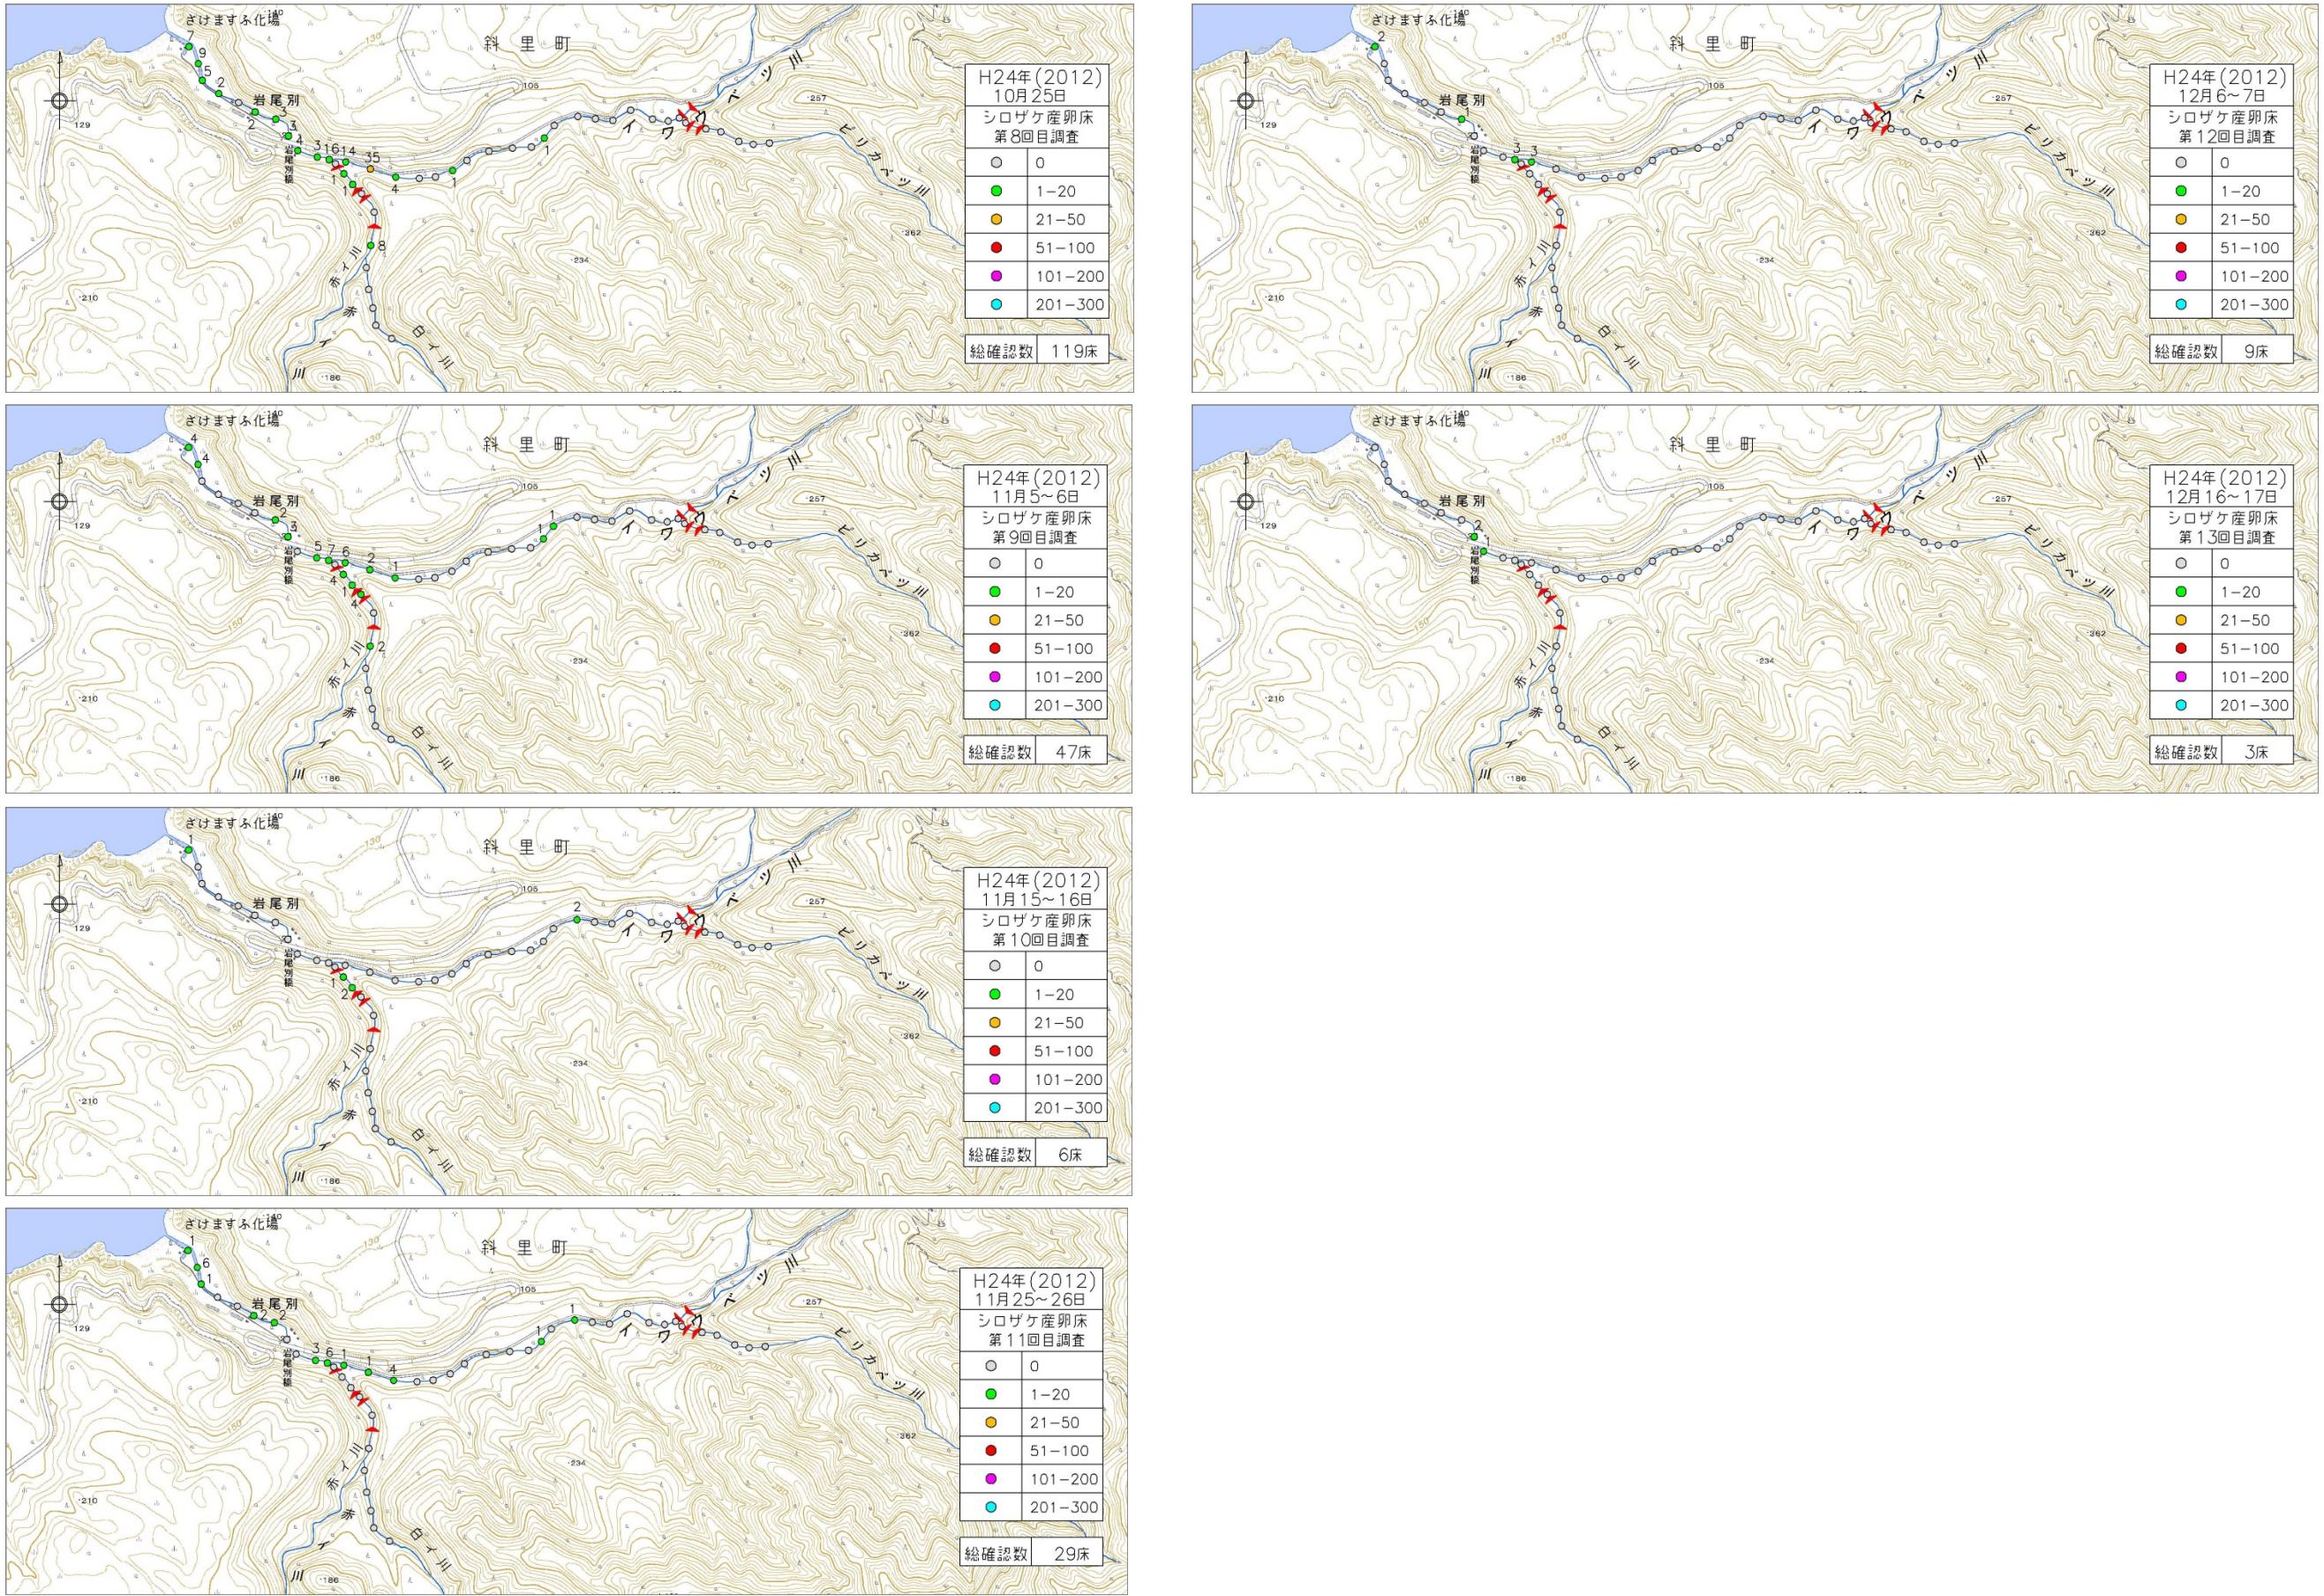



図 4.8 各調査回におけるシロザケ産卵床の区間別確認数

### (3) サクラマス

親魚と産卵床の区間別総確認数を図 4.9 に示す。また、各調査回における親魚の確認数を表 4.9、産卵床の確認数を表 4.10 に示す。

本年度調査で確認されたサクラマスの親魚は総計 8 尾、産卵床は総計 12 床であった。親魚はイワウベツ川の区間イ 08、区間イ 11（赤イ川合流点付近）、白イ川のシ 05 で確認された。産卵床はイワウベツ川の区間イ 28、白イ川の区間シ 03、ピリカベツ川の合流点付近の区間ピ 01 で確認された。産卵床総数は、同じ産卵床を調査回毎にカウントして累積した数値なので、実際の確認産卵床数は 6 床である。

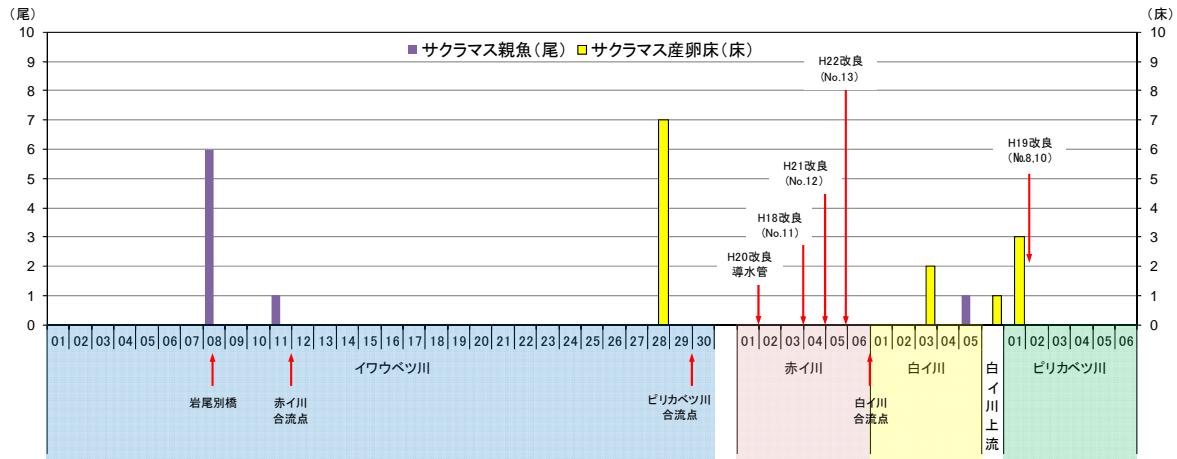

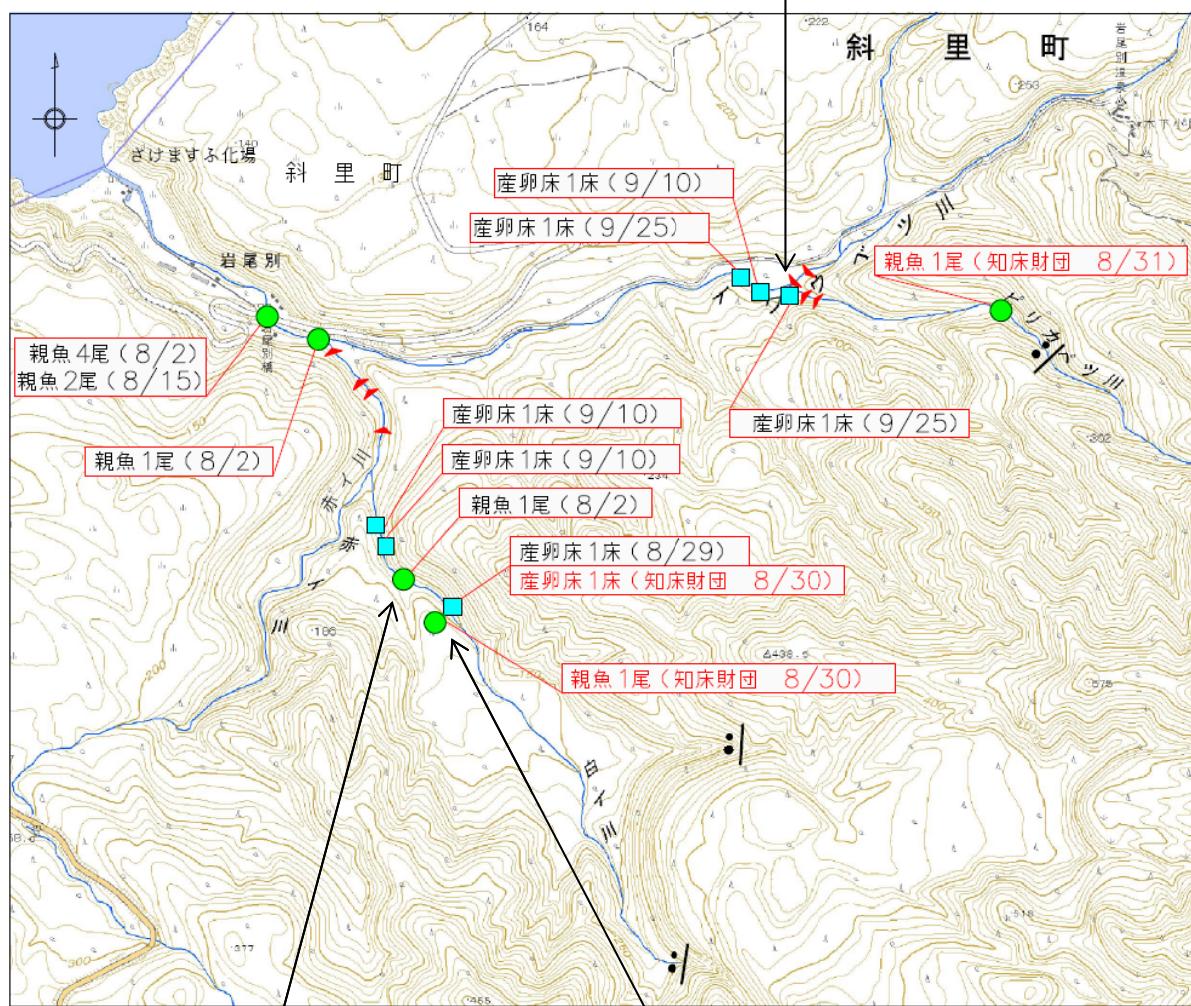

婚姻色の出たサクラマス親魚♂（白イ川）



サクラマス産卵床（白イ川）

図 4.10 H24 (2012) 年度 サクラマス確認状況図

表 4.9 各調査回におけるサクラマス親魚の区間別確認数一覧

イワウベツ川	区間名	サクラマス親魚													合計
		第1回 8/1 ~8/3	第2回 8/14 ~8/16	第3回 8/28 ~8/30	第4回 9/10 ~9/11	第5回 9/25 ~9/26	第6回 10/3 ~10/4	第7回 10/15 ~10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ~11/6	第10回 11/15 ~11/16	第11回 11/25 ~11/26	第12回 12/6 ~12/7	第13回 12/16 ~12/17	
治山ダム	イ30														0
ビリカベツ川合流点	イ29														0
	イ28														0
	イ27														0
	イ26														0
	イ25														0
	イ24														0
	イ23														0
	イ22														0
	イ21														0
	イ20														0
	イ19														0
	イ18														0
	イ17														0
	イ16														0
	イ15														0
	イ14														0
	イ13														0
赤イ川合流点	イ12														0
	イ11	1													1
	イ10														0
岩尾別橋	イ09														0
	イ08	4	2												6
	イ07														0
	イ06														0
	イ05														0
	イ04														0
	イ03														0
	イ02														0
	イ01														0
捕獲用堰堤	合計	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
赤イ川	区間名	サクラマス親魚													合計
赤イ川	区間名	第1回 8/1 ~8/3	第2回 8/14 ~8/16	第3回 8/28 ~8/30	第4回 9/10 ~9/11	第5回 9/25 ~9/26	第6回 10/3 ~10/4	第7回 10/15 ~10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ~11/6	第10回 11/15 ~11/16	第11回 11/25 ~11/26	第12回 12/6 ~12/7	第13回 12/16 ~12/17	
白イ川合流点	ア06														0
H22改良(No.13)	ア05														0
H21改良(No.12)	ア04														0
H18改良(No.11)	ア03														0
H20改良導水管	ア02														0
ワカベツ川合流点	ア01														0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白イ川	区間名	サクラマス親魚													合計
白イ川	区間名	第1回 8/1 ~8/3	第2回 8/14 ~8/16	第3回 8/28 ~8/30	第4回 9/10 ~9/11	第5回 9/25 ~9/26	第6回 10/3 ~10/4	第7回 10/15 ~10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ~11/6	第10回 11/15 ~11/16	第11回 11/25 ~11/26	第12回 12/6 ~12/7	第13回 12/16 ~12/17	
	シ05	1													1
	シ04														0
	シ03														0
	シ02														0
赤イ川合流点	シ01														0
合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ピリカベツ川	区間名	サクラマス親魚													合計
ピリカベツ川	区間名	第1回 8/1 ~8/3	第2回 8/14 ~8/16	第3回 8/28 ~8/30	第4回 9/10 ~9/11	第5回 9/25 ~9/26	第6回 10/3 ~10/4	第7回 10/15 ~10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ~11/6	第10回 11/15 ~11/16	第11回 11/25 ~11/26	第12回 12/6 ~12/7	第13回 12/16 ~12/17	
	ビ06														0
	ビ05														0
	ビ04														0
	ビ03														0
H19改良	ビ02														0
ワカベツ川合流点	ビ01														0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区間		サクラマス親魚													合計
全区間		第1回 8/1 ~8/3	第2回 8/14 ~8/16	第3回 8/28 ~8/30	第4回 9/10 ~9/11	第5回 9/25 ~9/26	第6回 10/3 ~10/4	第7回 10/15 ~10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ~11/6	第10回 11/15 ~11/16	第11回 11/25 ~11/26	第12回 12/6 ~12/7	第13回 12/16 ~12/17	
総計		6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

表 4.10 各調査回におけるサクラマス産卵床の区間別確認数一覧

イワウベツ川	区間名	サクラマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
治山ダム	イ30														
ビリカツ川合流点	イ29														
	イ28			1	2 (1)	2 (2)	2 (2)								7 (5)
	イ27														
	イ26														
	イ25														
	イ24														
	イ23														
	イ22														
	イ21														
	イ20														
	イ19														
	イ18														
	イ17														
	イ16														
	イ15														
	イ14														
	イ13														
赤イ川合流点	イ12														
	イ11														
	イ10														
岩尾別橋	イ09														
	イ08														
	イ07														
	イ06														
	イ05														
	イ04														
	イ03														
	イ02														
	イ01														
捕獲用堰堤	合計			1	2 (1)	2 (2)	2 (2)								7 (5)
赤イ川	区間名	サクラマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
白イ川合流点	ア06														
H22改良(No.13)	ア05														
H21改良(No.12)	ア04														
H18改良(No.11)	ア03														
H20改良導水管	ア02														
ワカツ川合流点	ア01														
	合計														
白イ川	区間名	シ5より上流で確認 サクラマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
	シ05		1*											1	
	シ04														
	シ03			2											2
	シ02														
	シ01														
赤イ川合流点	合計		1*	2											3
ピリカベツ川	区間名	サクラマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
	ピ06														
	ピ05														
	ピ04														
	ピ03														
	ピ02														
H19改良	ピ01			1	1 (1)	1 (1)									3 (2)
ワカツ川合流点	合計			1	1 (1)	1 (1)									3 (2)
全区間		シ5より上流で確認 サクラマス産卵床（内数は古い産卵床）													合計
		第1回 8/1 ～8/3	第2回 8/14 ～8/16	第3回 8/28 ～8/30	第4回 9/10 ～9/11	第5回 9/25 ～9/26	第6回 10/3 ～10/4	第7回 10/15 ～10/16	第8回 10/25	第9回 11/5 ～11/6	第10回 11/15 ～11/16	第11回 11/25 ～11/26	第12回 12/6 ～12/7	第13回 12/16 ～12/17	
総計			1*	3	3 (1)	3 (3)	3 (3)							13 (7)	

## 4.2. 河床変化の調査

### 1) 河川形状調査

イワウベツ川本流の縦断図を図 4.11 に示す。赤イ川の平面図を図 4.12、河床縦断図を図 4.13、横断図を図 4.14～図 4.19 に示す。また、ピリカベツ川の平面図を図 4.20、河床縦断図を図 4.21、横断図を図 4.22～図 4.24 に示す。

### 2) 河川環境調査

#### (1) 水深・流速測定結果

水深・流速測定結果を表 4.11 に示す。

表 4.11 水深・流速測定結果一覧


河川名	測定地点	CL(起点)から の距離	水深	流速	測定日時
赤イ川	S40	13.5m (右岸側)	0.43m	0.762m/s	H24/10/15 15:10
	U40	8.5m (右岸側)	0.44m	0.757m/s	H24/10/15 15:00
	SP40	19.0m (左岸側)	0.45m	1.060m/s	H24/10/15 14:35
	SP100	1.0m (右岸側)	0.55m	1.119m/s	H24/10/15 14:25
	DSP40	30.5m (左岸側)	0.38m	1.113m/s	H24/10/15 14:20
ピリカベツ川	K-40	14.0m (左岸側)	0.28m	0.522m/s	H24/10/16 08:40
	K+48.5	6.5m (左岸側)	0.23m	0.497m/s	H24/10/16 08:45

#### (2) 河床の礫構成調査結果

赤イ川の石礫径測定結果を表 4.12～表 4.14、ピリカベツ川の石礫径測定結果を表 4.15 に示す。

1991年森林管理局  
No.7 谷止工

ピリカベツ川合流点

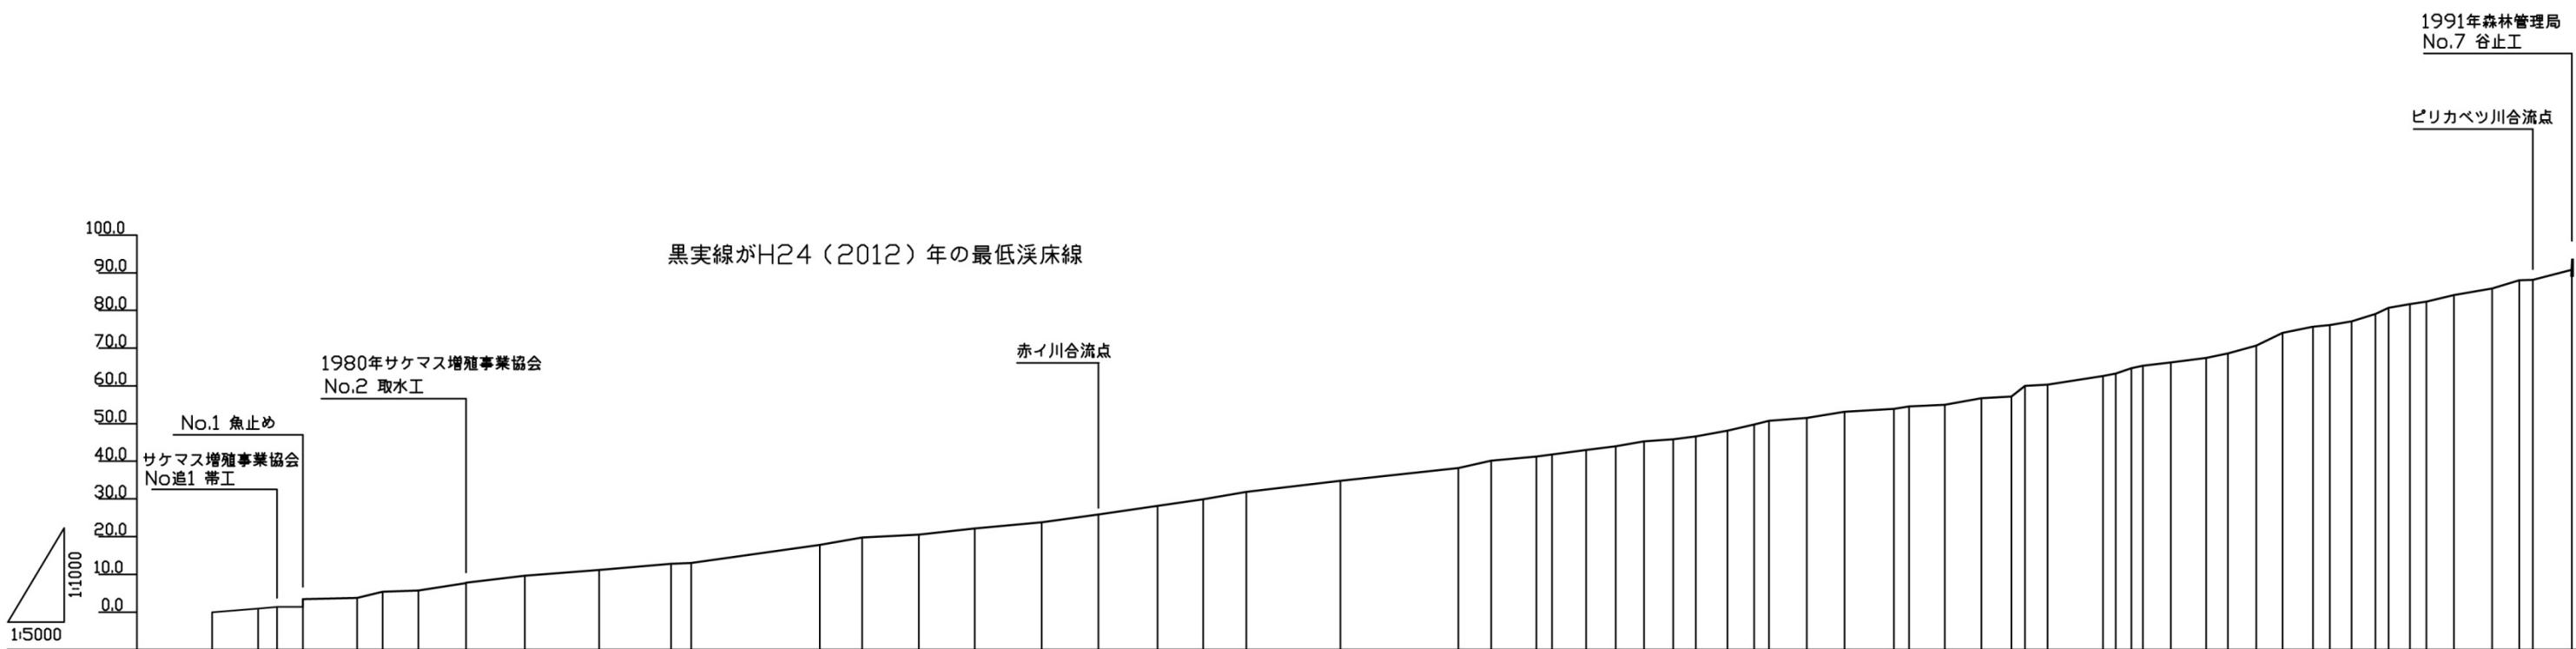

測点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																																																																																																														
追加水平距離	1.34	120.4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																																																																																																														
H24地盤高	3.49	192.1	5.35	226.0	5.72	273.4	7.86	336.8	9.62	414.7	11.20	512.9	12.82	805.5	14.81	861.6	15.86	937.1	17.86	1099.8	19.81	1175.3	20.59	1253.6	22.23	1313.9	23.80	1371.3	25.85	1455.9	26.8	1537.1	28.14	1616.7	29.97	1696.5	31.86	1775.3	33.82	1856.7	35.73	1937.1	37.68	2014.3	38.08	2099.2	39.53	2171.3	40.14	2249.9	41.85	2324.5	42.98	2403.4	43.97	2482.5	44.97	2561.0	45.87	2640.0	46.59	2718.7	47.31	2797.5	48.08	2876.0	48.80	2954.7	49.53	3033.4	50.31	3112.3	51.04	3191.1	51.76	3270.9	52.43	3349.7	53.12	3428.5	53.81	3507.3	54.49	3586.1	55.17	3664.9	55.85	3743.7	56.53	3822.5	57.21	3901.3	57.89	3979.1	58.57	4057.9	59.25	4135.7	59.93	4213.5	60.61	4291.3	61.29	4369.1	61.97	4446.9	62.65	4524.7	63.33	4602.5	64.01	4680.3	64.69	4758.1	65.37	4835.9	66.05	4913.7	66.73	4991.5	67.41	5069.3	68.09	5147.1	68.75	5224.9	69.43	5302.7	69.91	5370.5	70.59	5438.3	71.27	5506.1	71.95	5573.9	72.63	5641.7	73.31	5709.5	73.99	5777.3	74.67	5845.1	75.35	5912.9	75.93	5980.7	76.51	6048.5	77.09	6116.3	77.77	6184.1	78.45	6251.9	79.13	6319.7	79.79	6387.5	80.47	6455.3	81.15	6523.1	81.83	6590.9	82.51	6658.7	83.19	6726.5	83.87	6794.3	84.55	6862.1	85.23	6929.9	85.91	6997.7	86.59	7065.5	87.27	7133.3	87.95	7191.1	88.63	7258.9	89.31	7316.7	89.99	7374.5	90.67	7432.3	91.35	7489.1	92.03	7546.9	92.71	7604.7	93.39	7662.5	94.07	7720.3	94.75	7778.1	95.43	7835.9	96.11	7893.7	96.79	7951.5	97.47	8009.3	98.15	8067.1	98.83	8124.9	99.51	8182.7	99.99	8239.5	100.67
H24渓床勾配	1.92	1.75	2.50	2.21	2.58	3.482	3.802	3.862	3.922	3.982	4.042	4.102	4.162	4.222	4.282	4.342	4.402	4.462	4.522	4.582	4.642	4.702	4.762	4.822	4.882	4.942	5.002	5.062	5.122	5.182	5.242	5.302	5.362	5.422	5.482	5.542	5.602	5.662	5.722	5.782	5.842	5.902	5.962	6.022	6.082	6.142	6.202	6.262	6.322	6.382	6.442	6.502	6.562	6.622	6.682	6.742	6.802	6.862	6.922	6.982	7.042	7.102	7.162	7.222	7.282	7.342	7.402	7.462	7.522	7.582	7.642	7.702	7.762	7.822	7.882	7.942	7.982	8.042	8.102	8.162	8.222	8.282	8.342	8.402	8.462	8.522	8.582	8.642	8.702	8.762	8.822	8.882	8.942	8.982	9.042	9.102	9.162	9.222	9.282	9.342	9.402	9.462	9.522	9.582	9.642	9.702	9.762	9.822	9.882	9.942	9.982																																																																																																														

図 4.11 イワウベツ川渓床縦断図

赤イ川 河川工作物改良箇所 平面図

S=1 : 1600

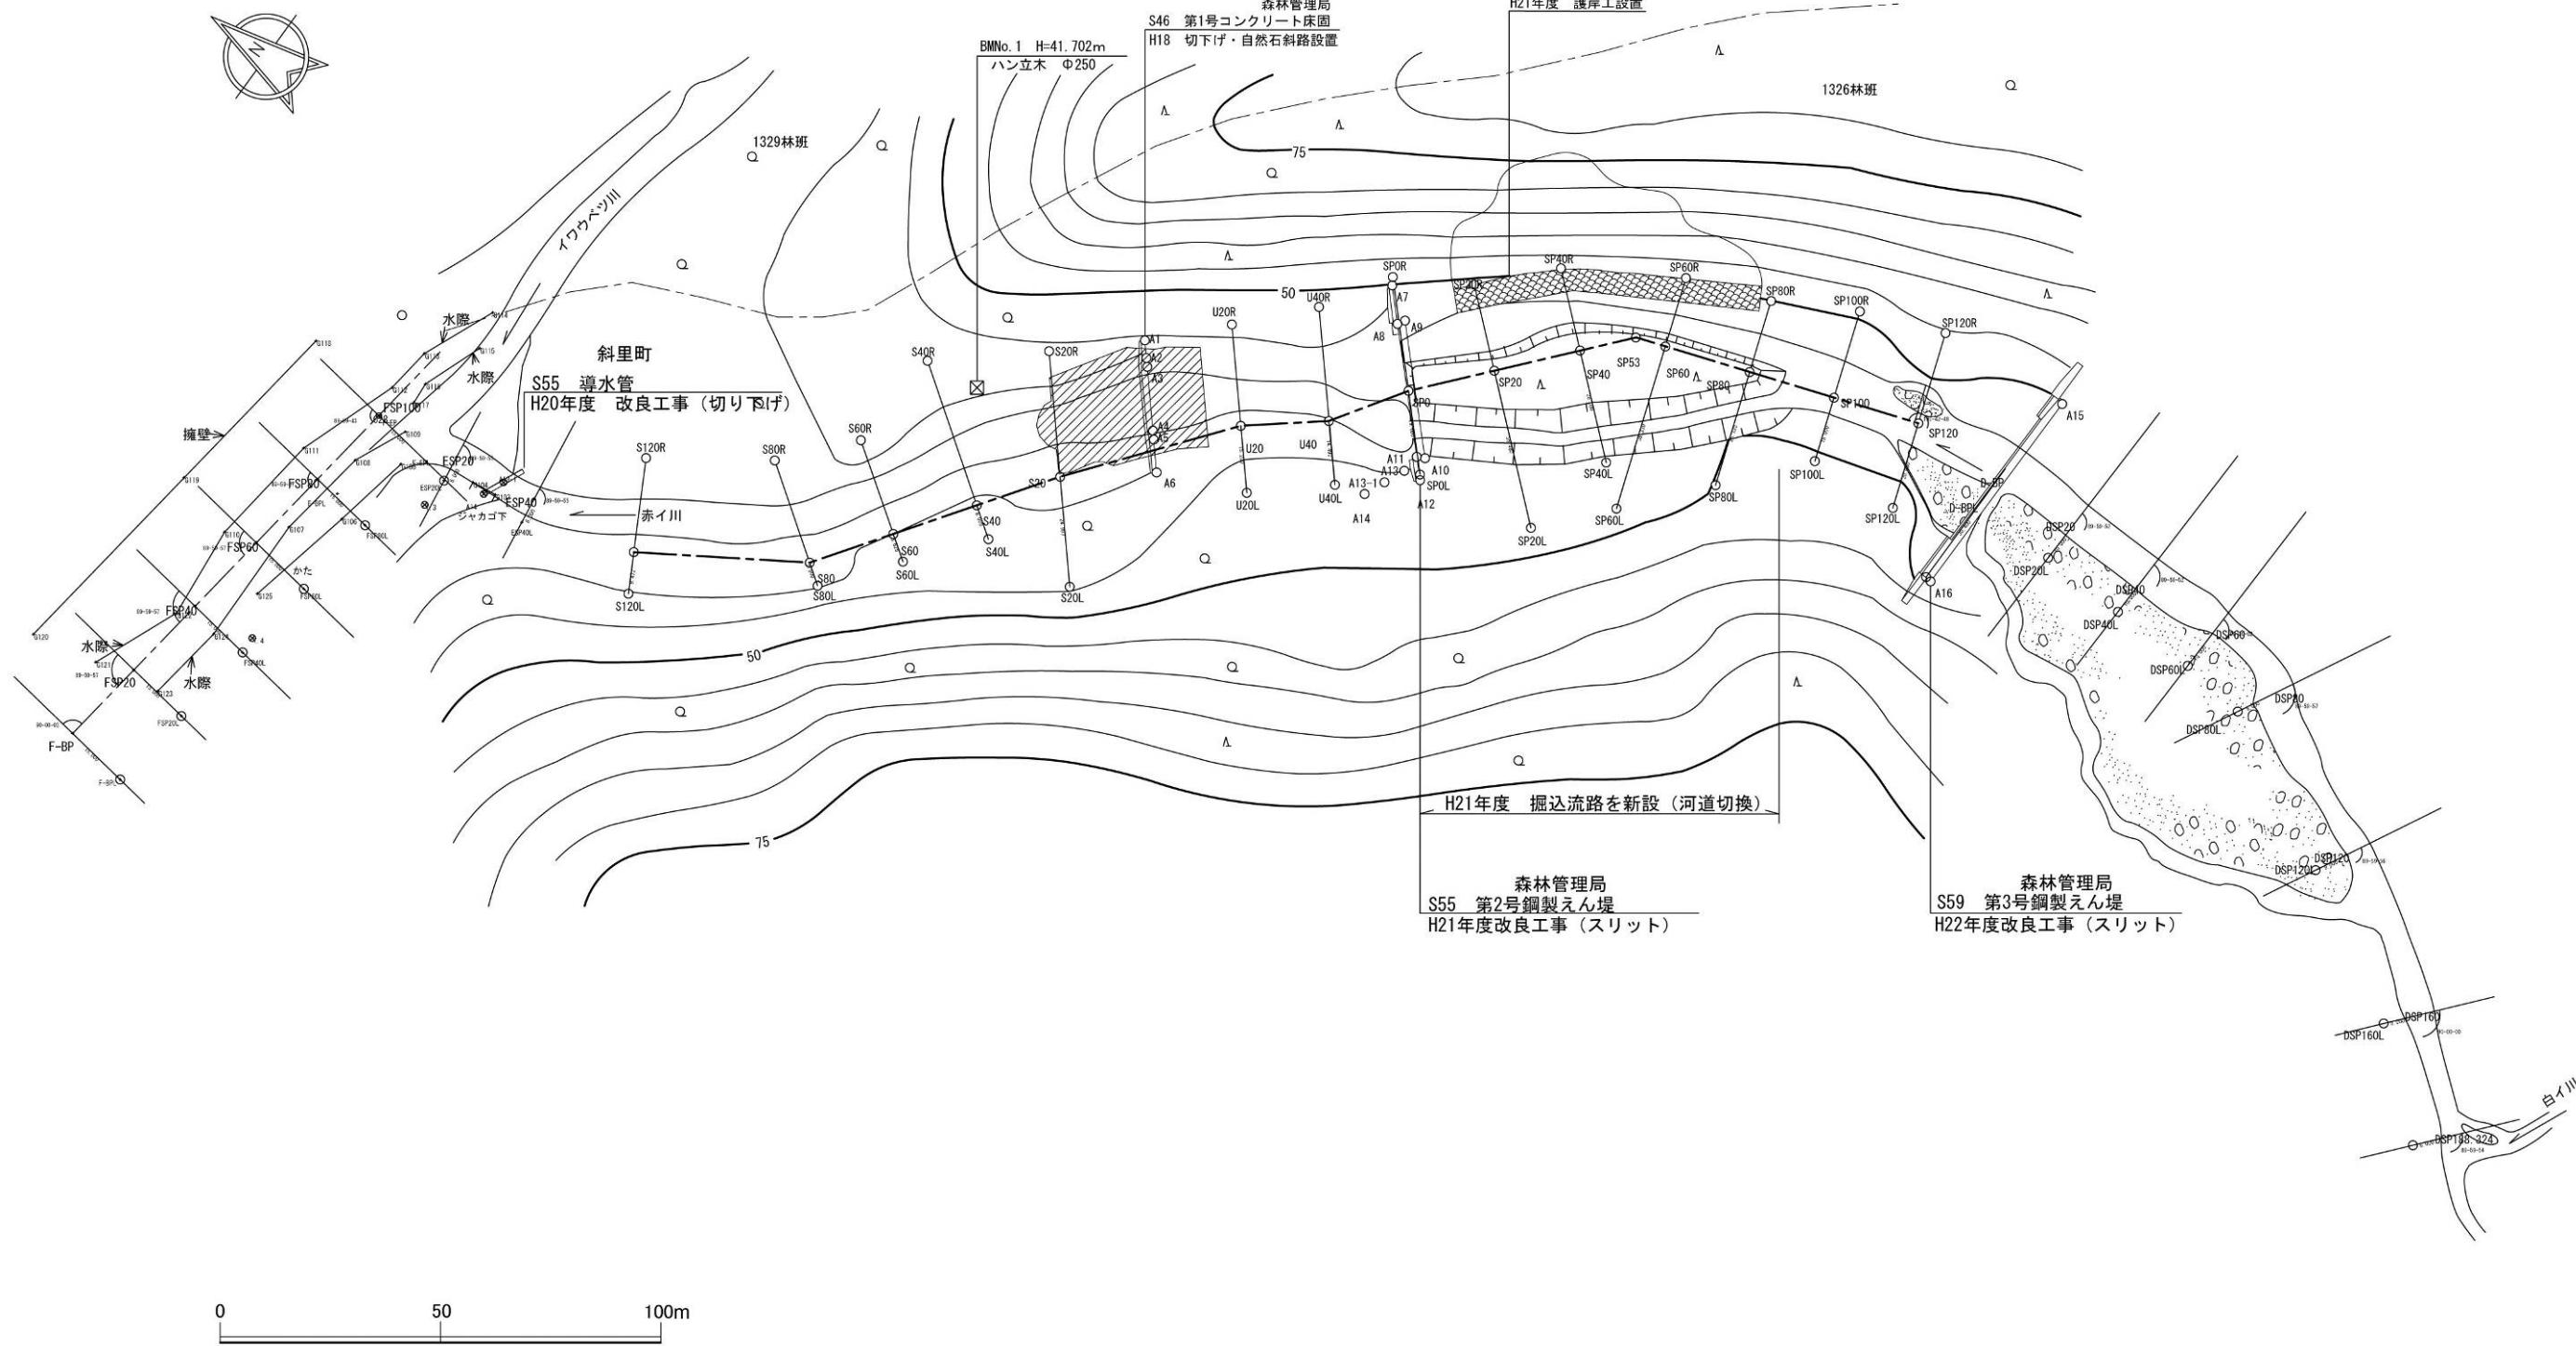


図 4.12 赤イ川 河川工作物改良箇所 平面図

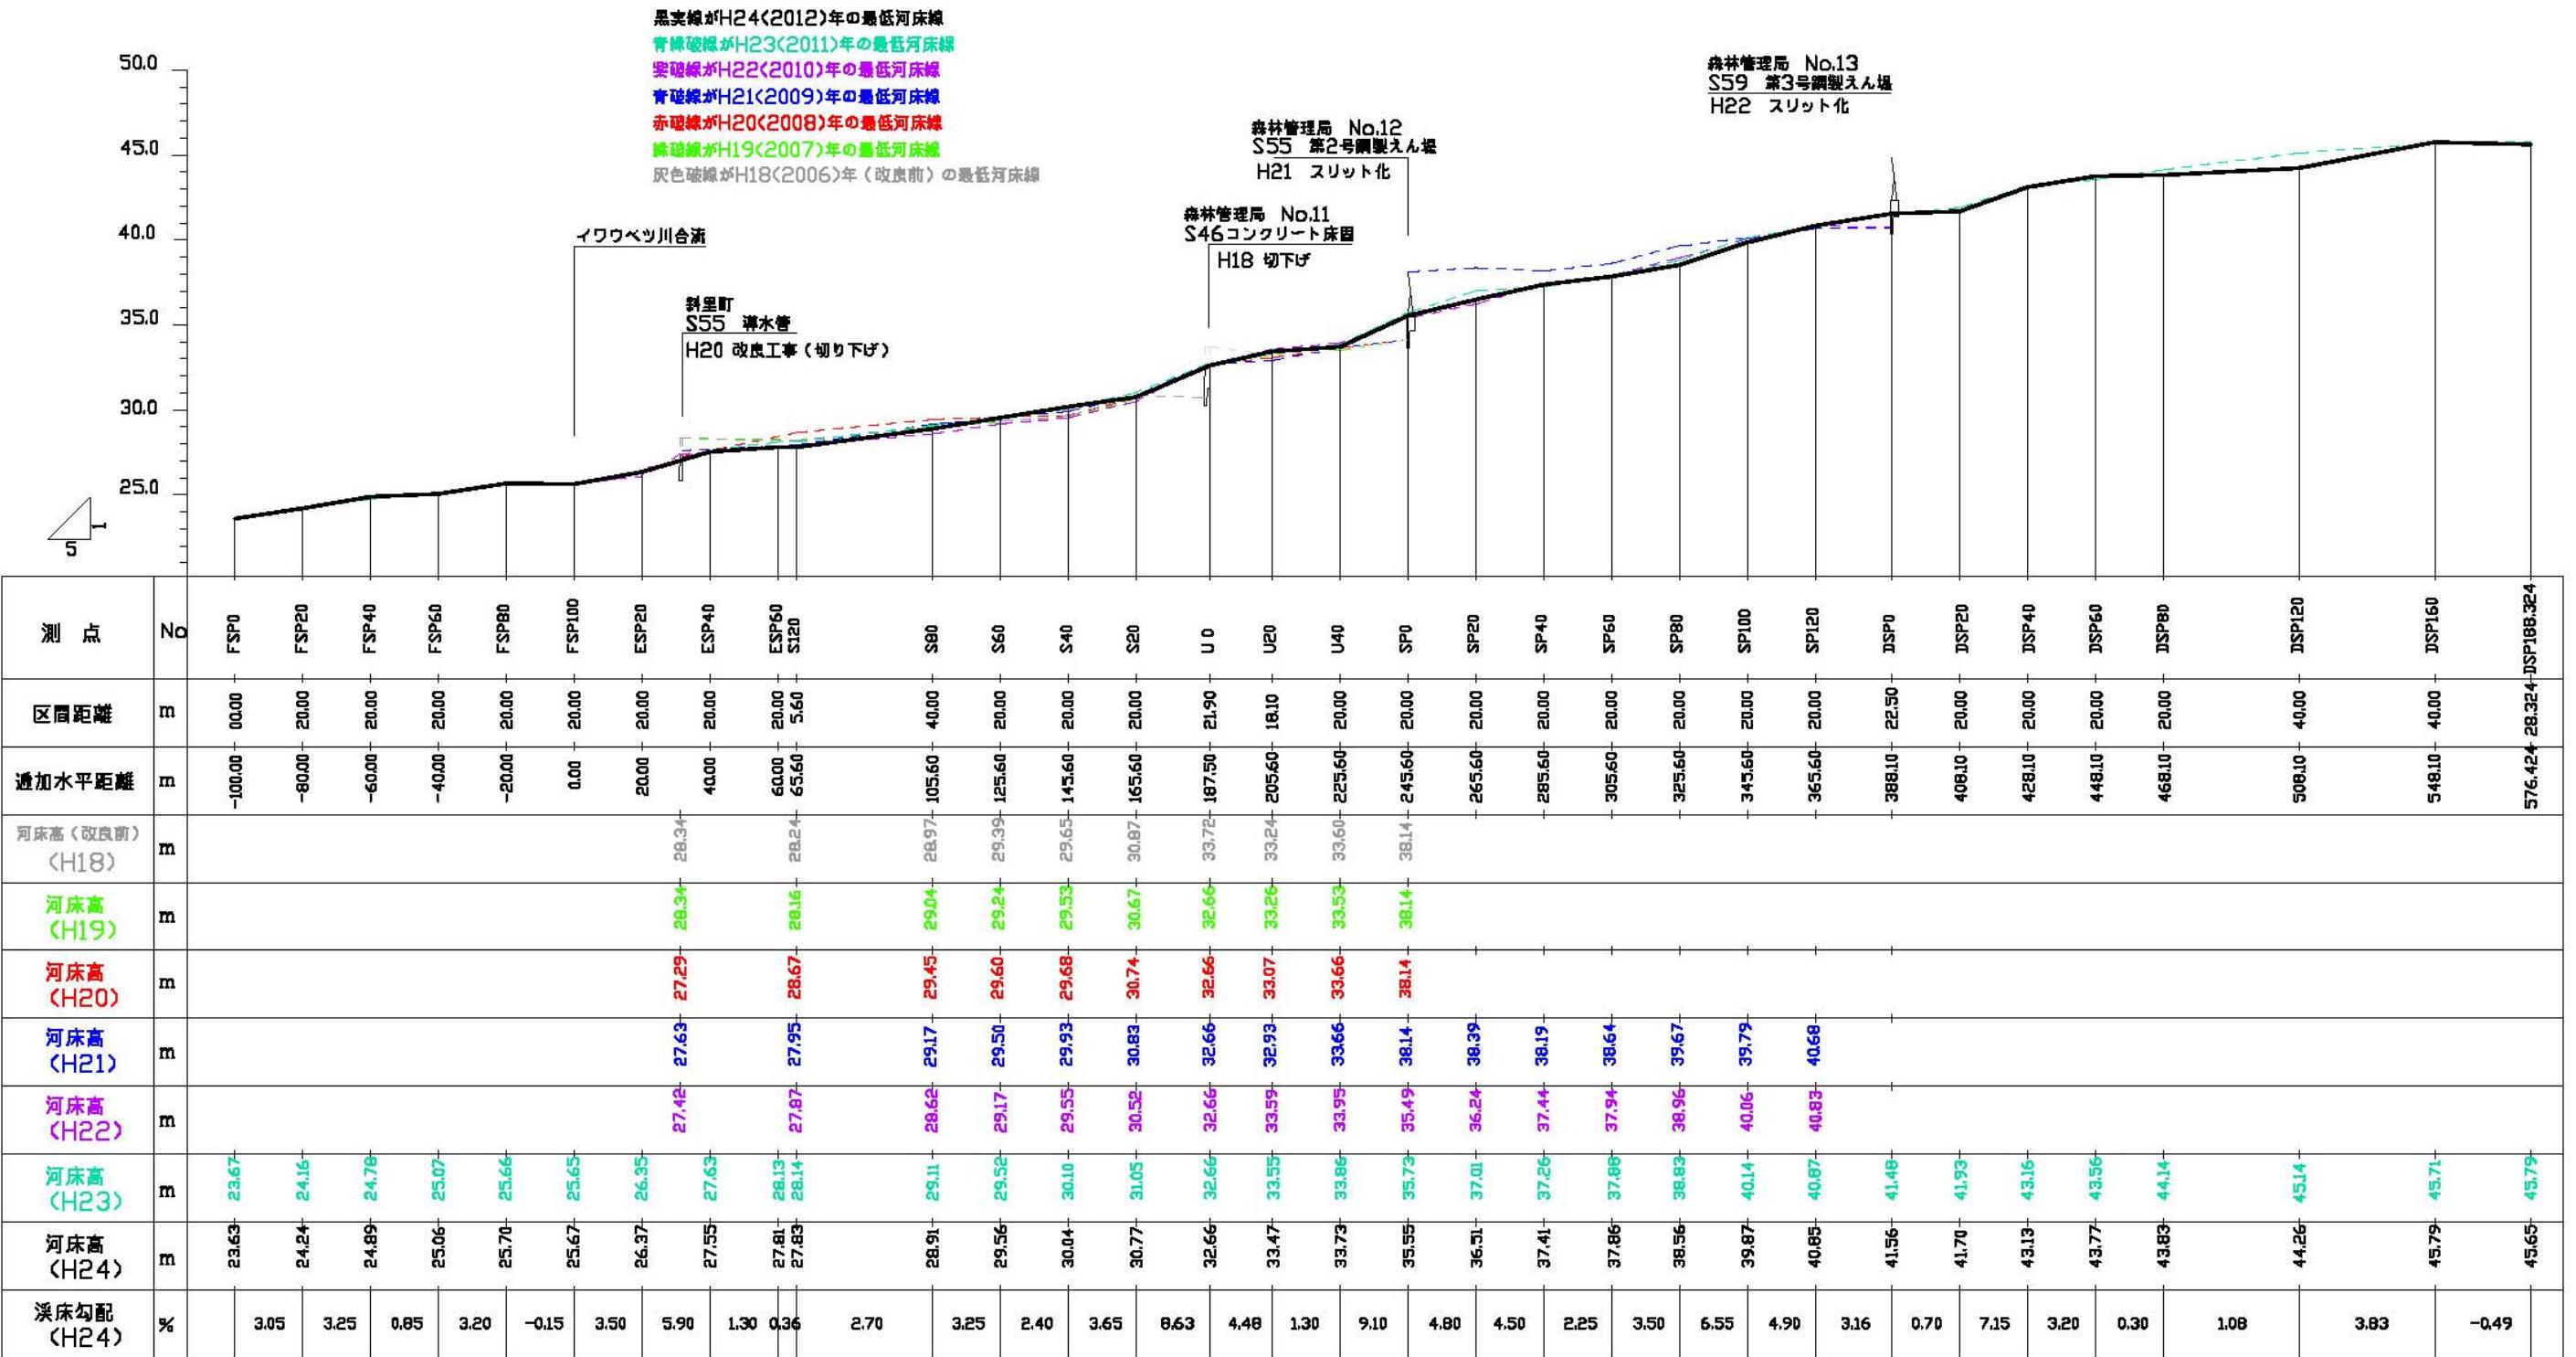


図 4.13 赤イ川 溪床縦断図

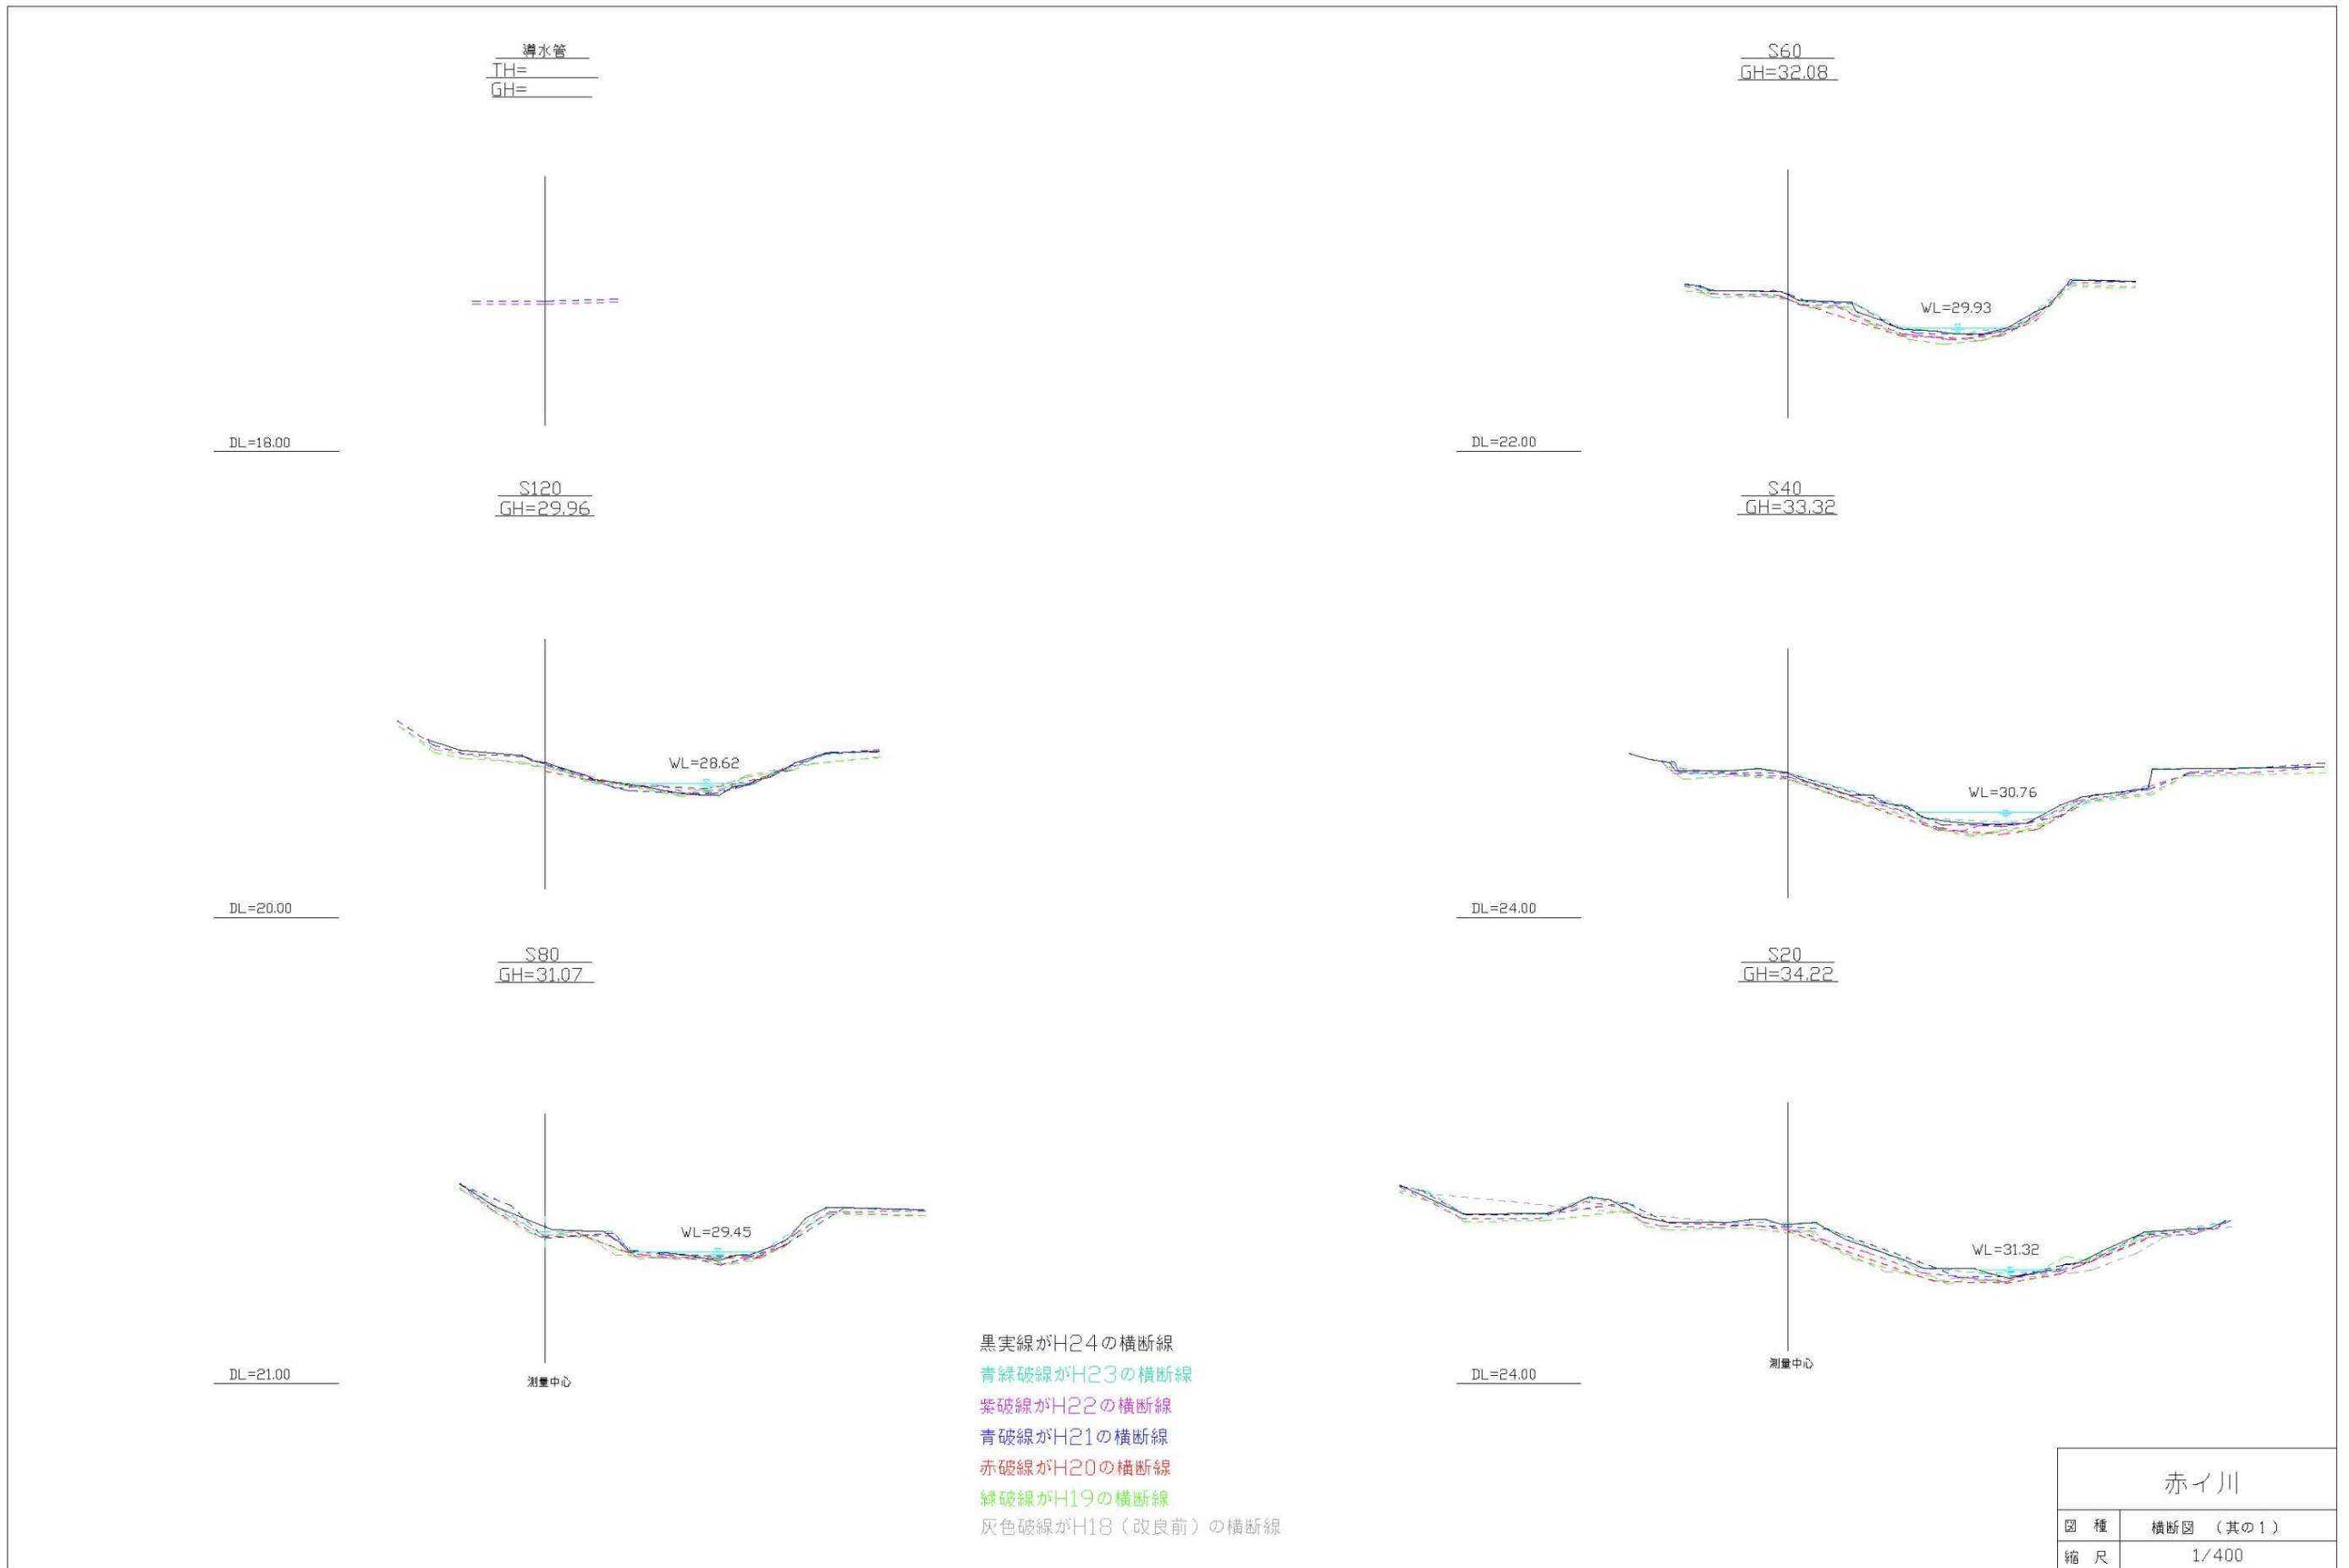


図 4.14 赤イ川 横断図（其の1）

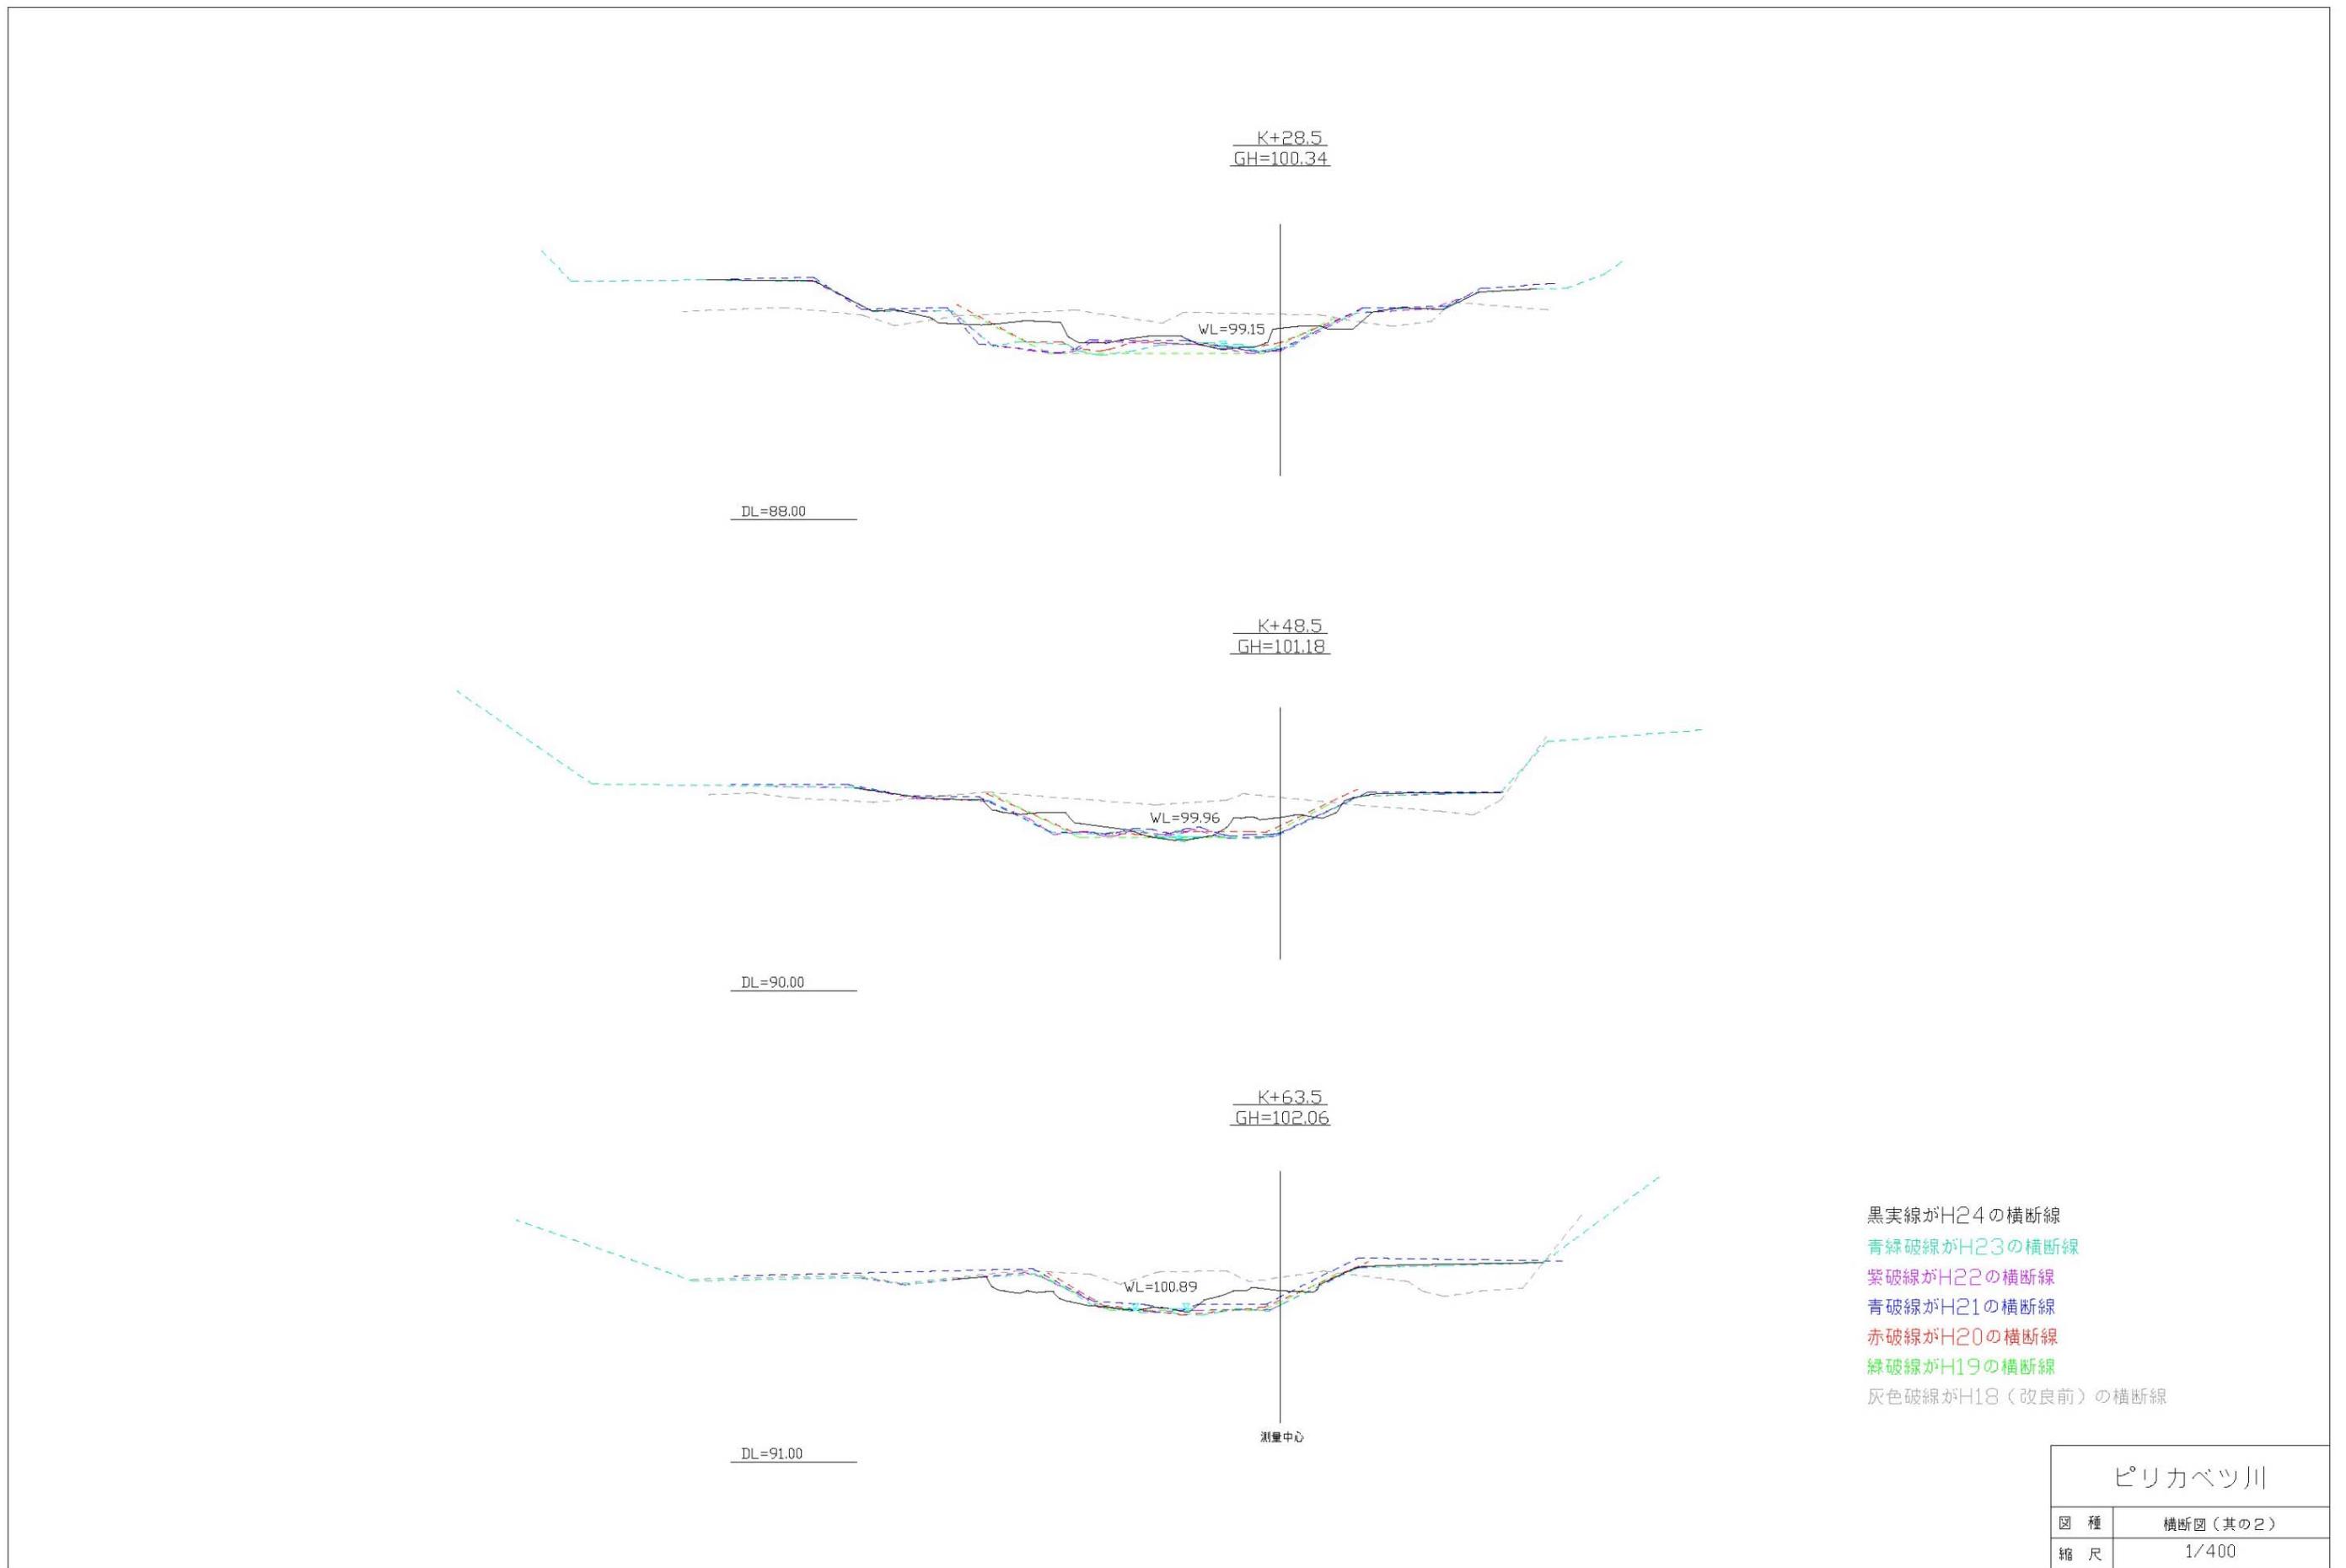


図 4.15 赤イ川 横断図 (其の 2)

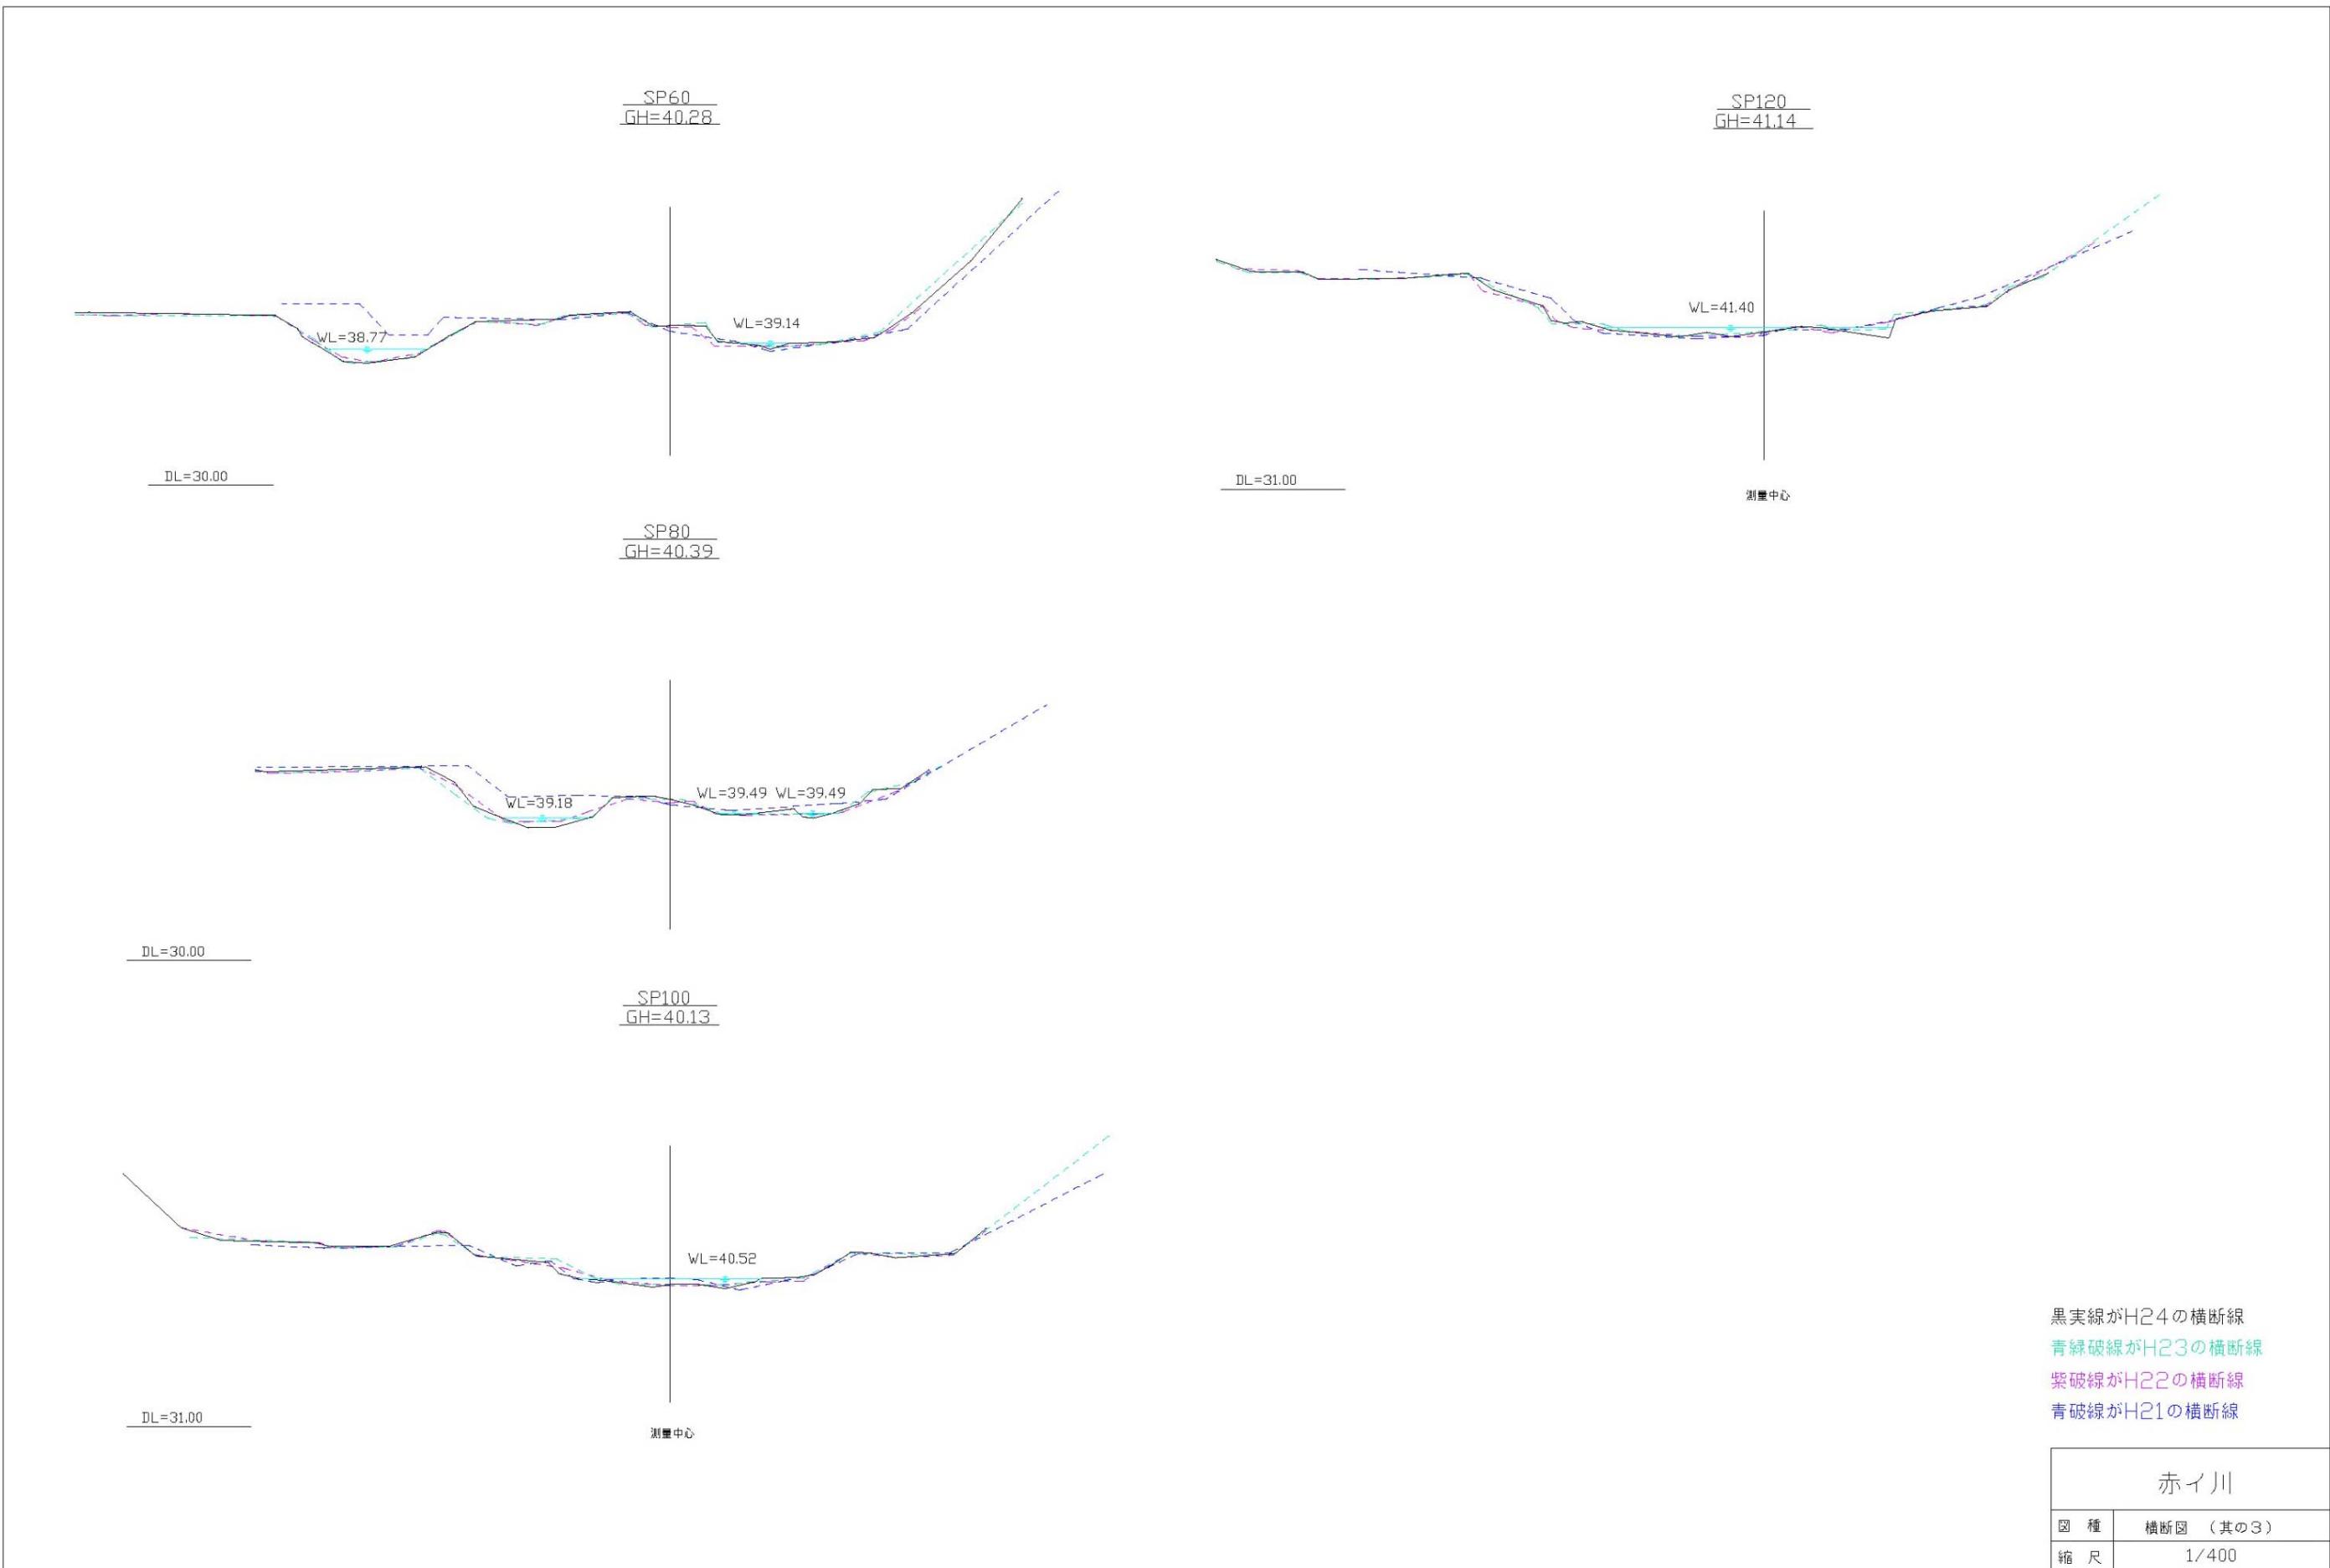


図 4.16 赤イ川 横断図（其の3）

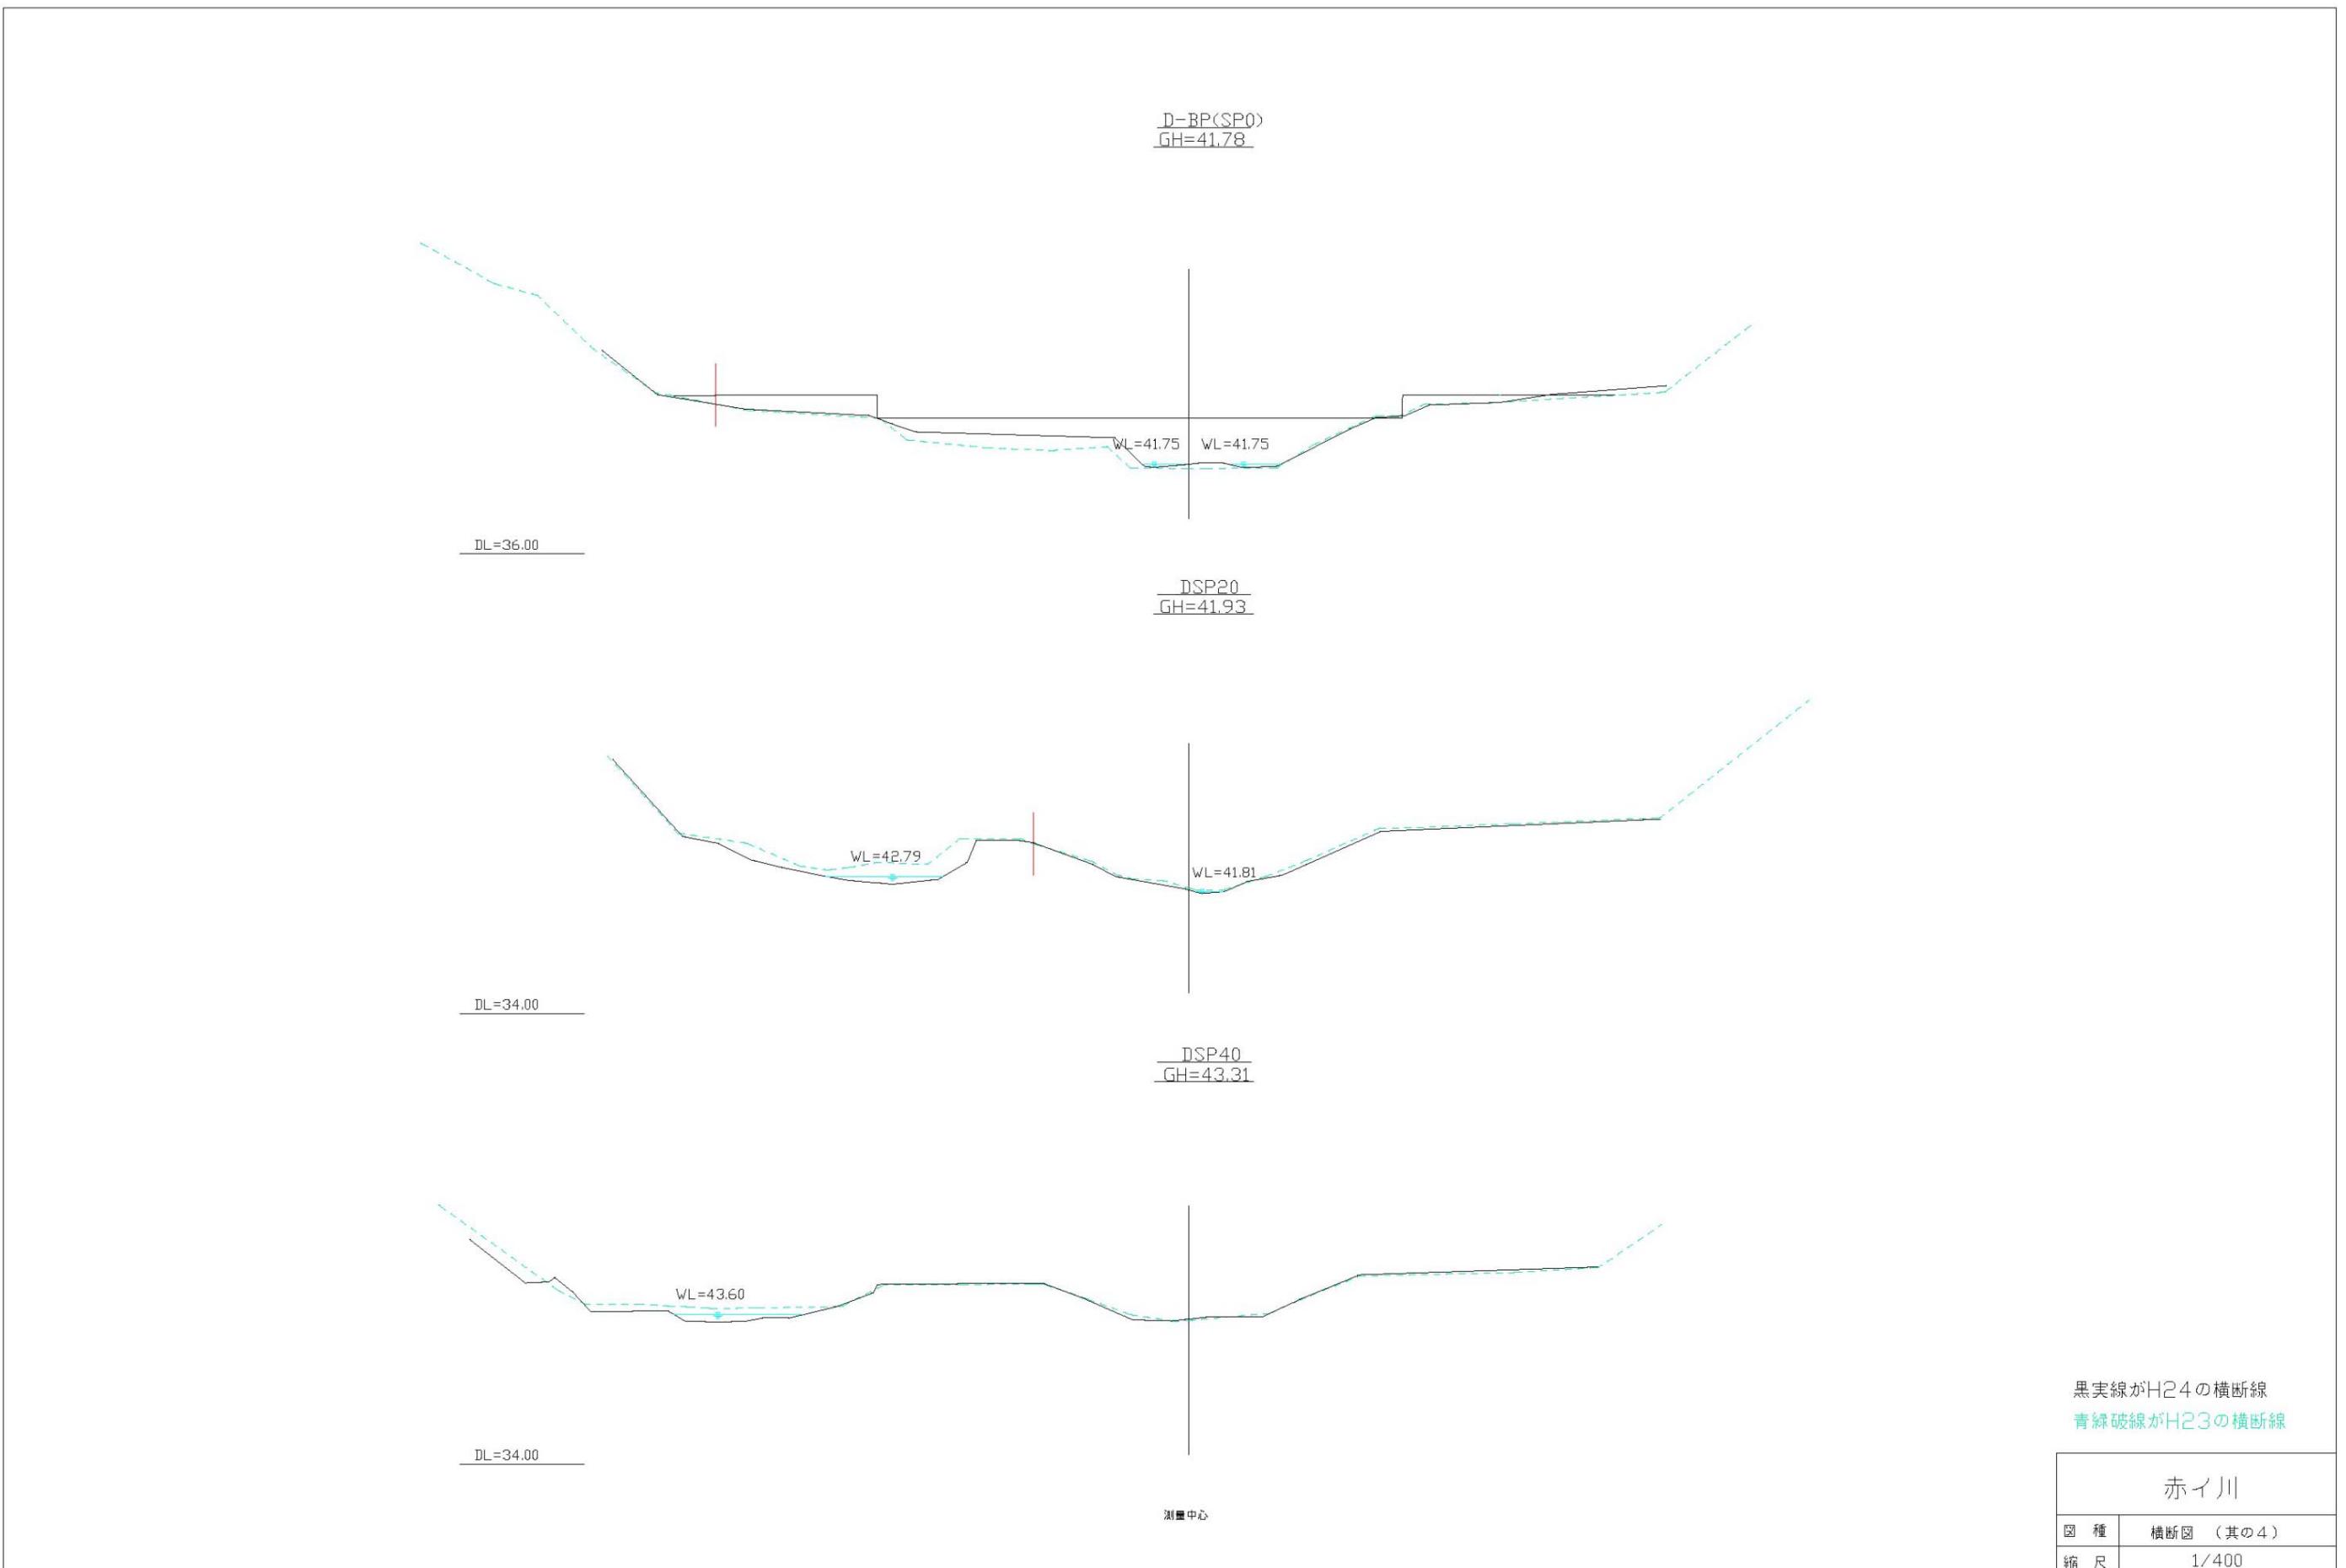


図 4.17 赤イ川 横断図 (其の4)

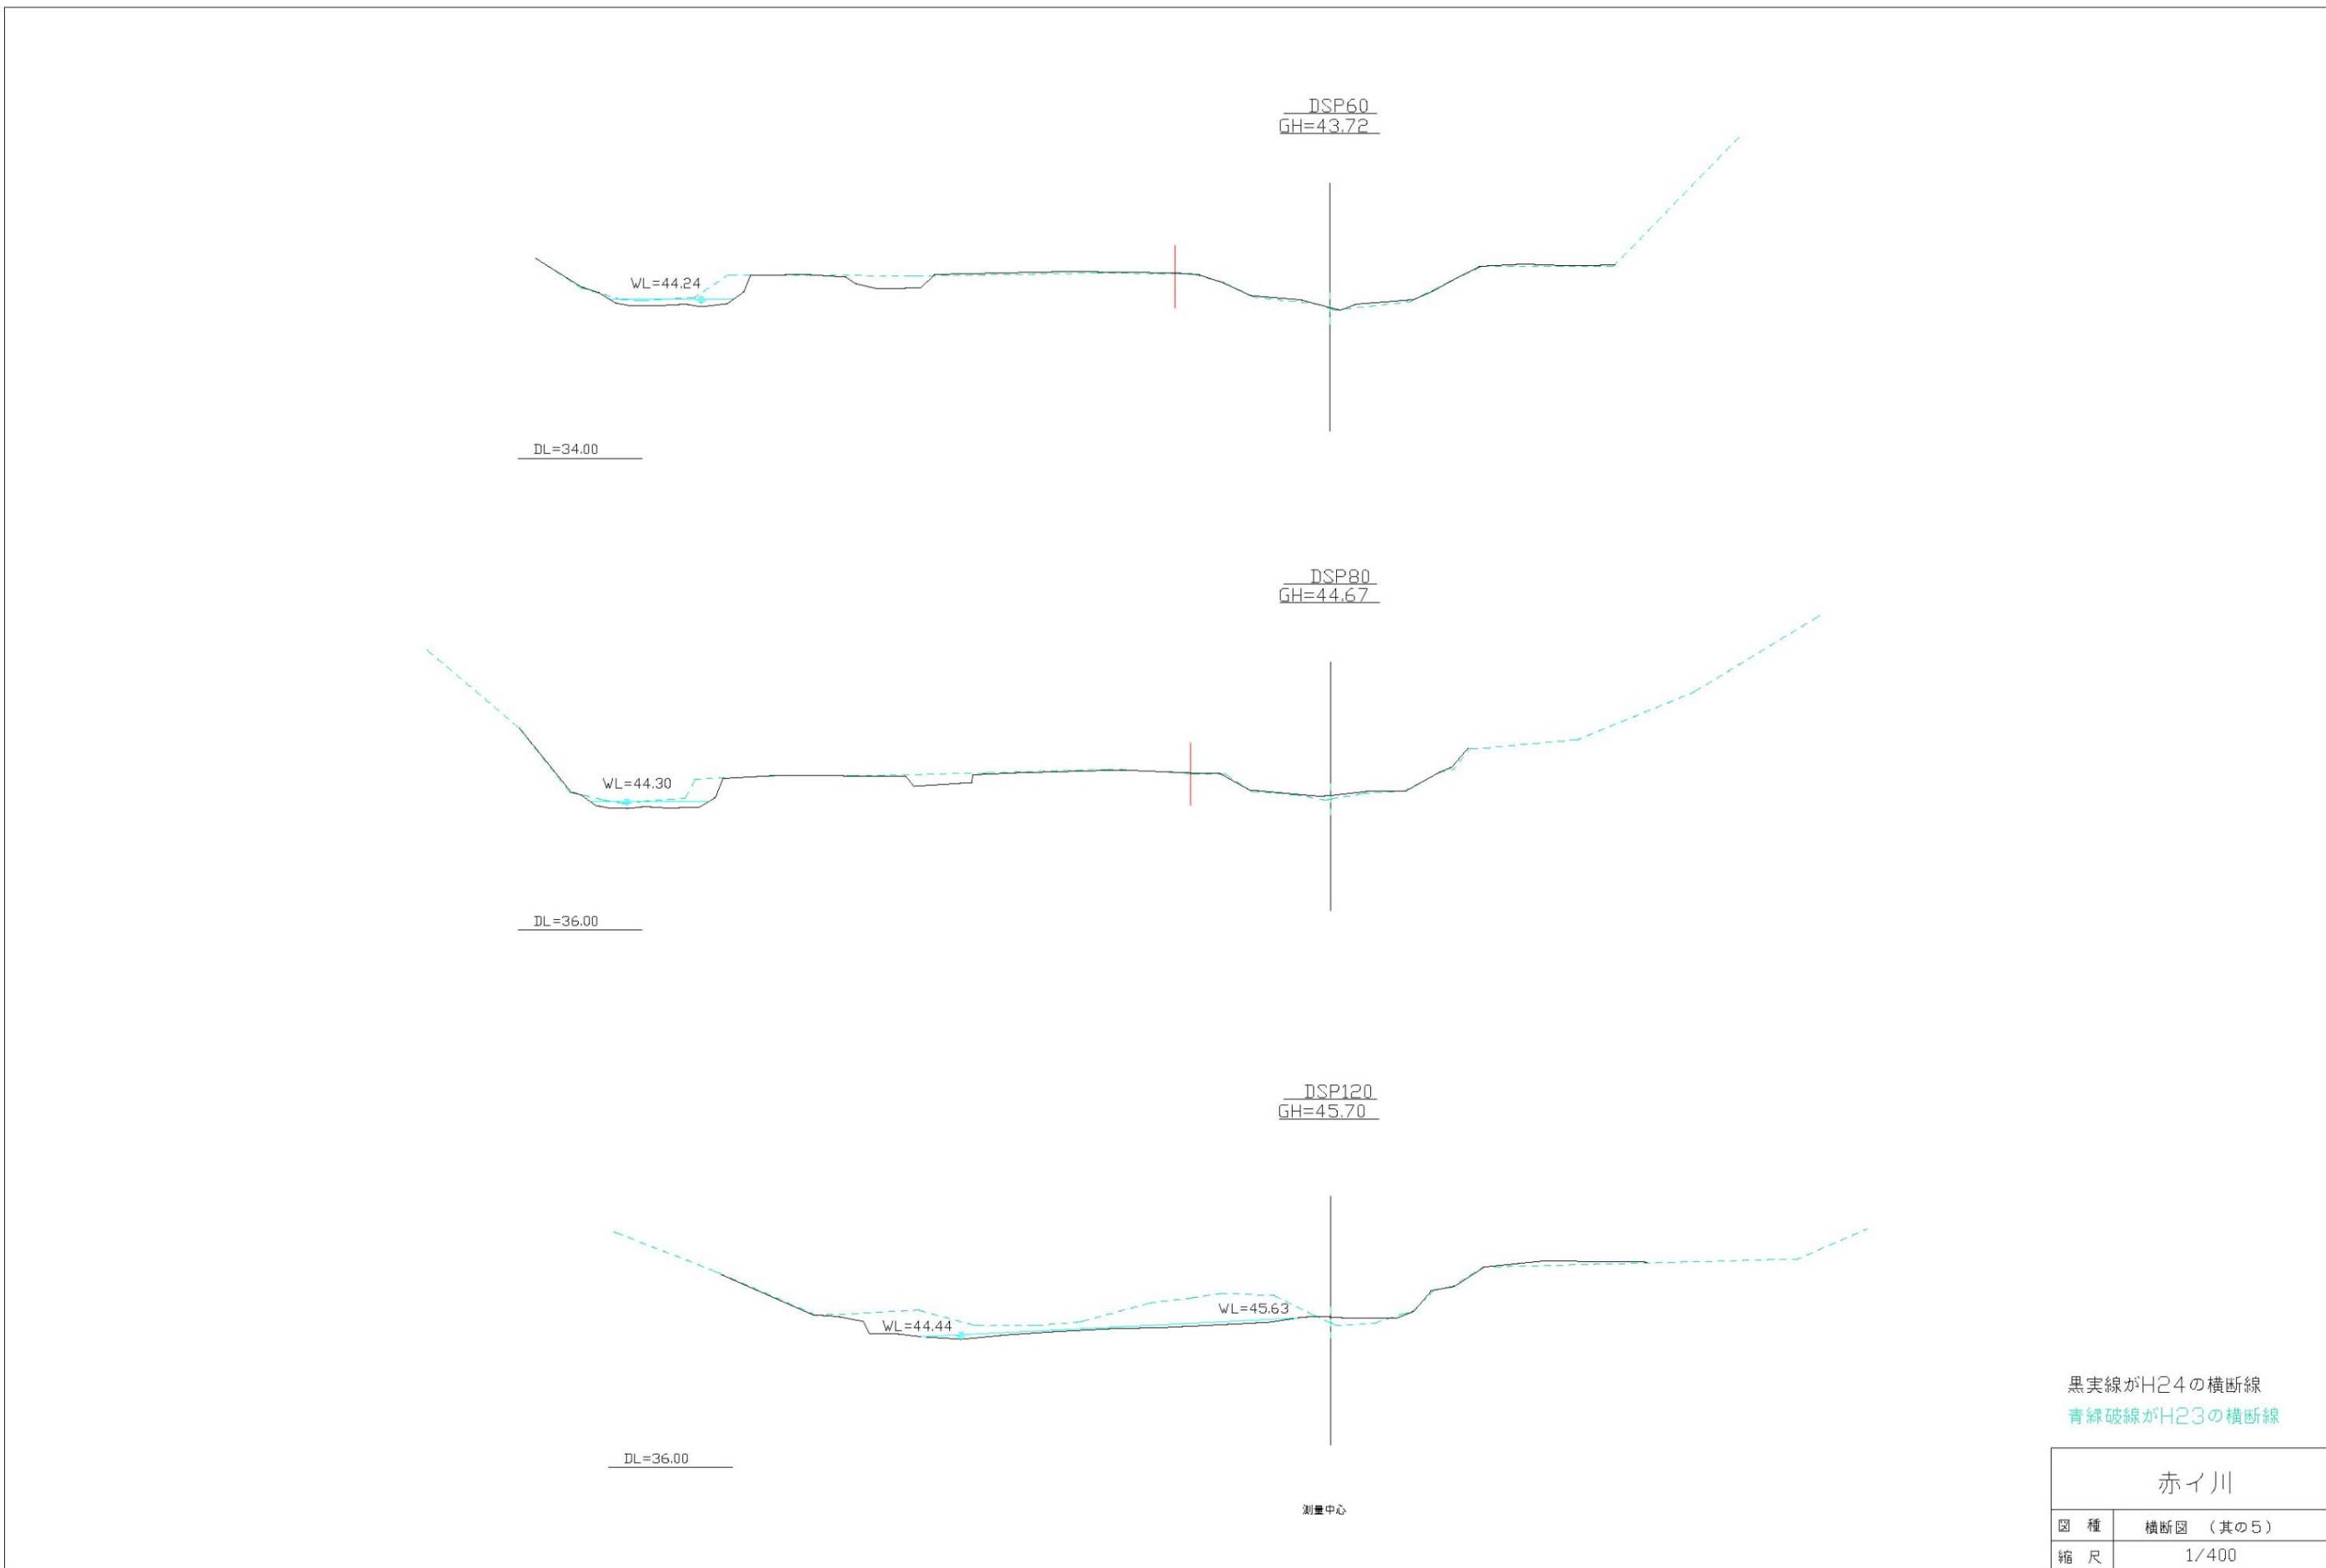


図 4.18 赤イ川 横断図（其の5）



図 4.19 赤イ川 横断図（其の6）

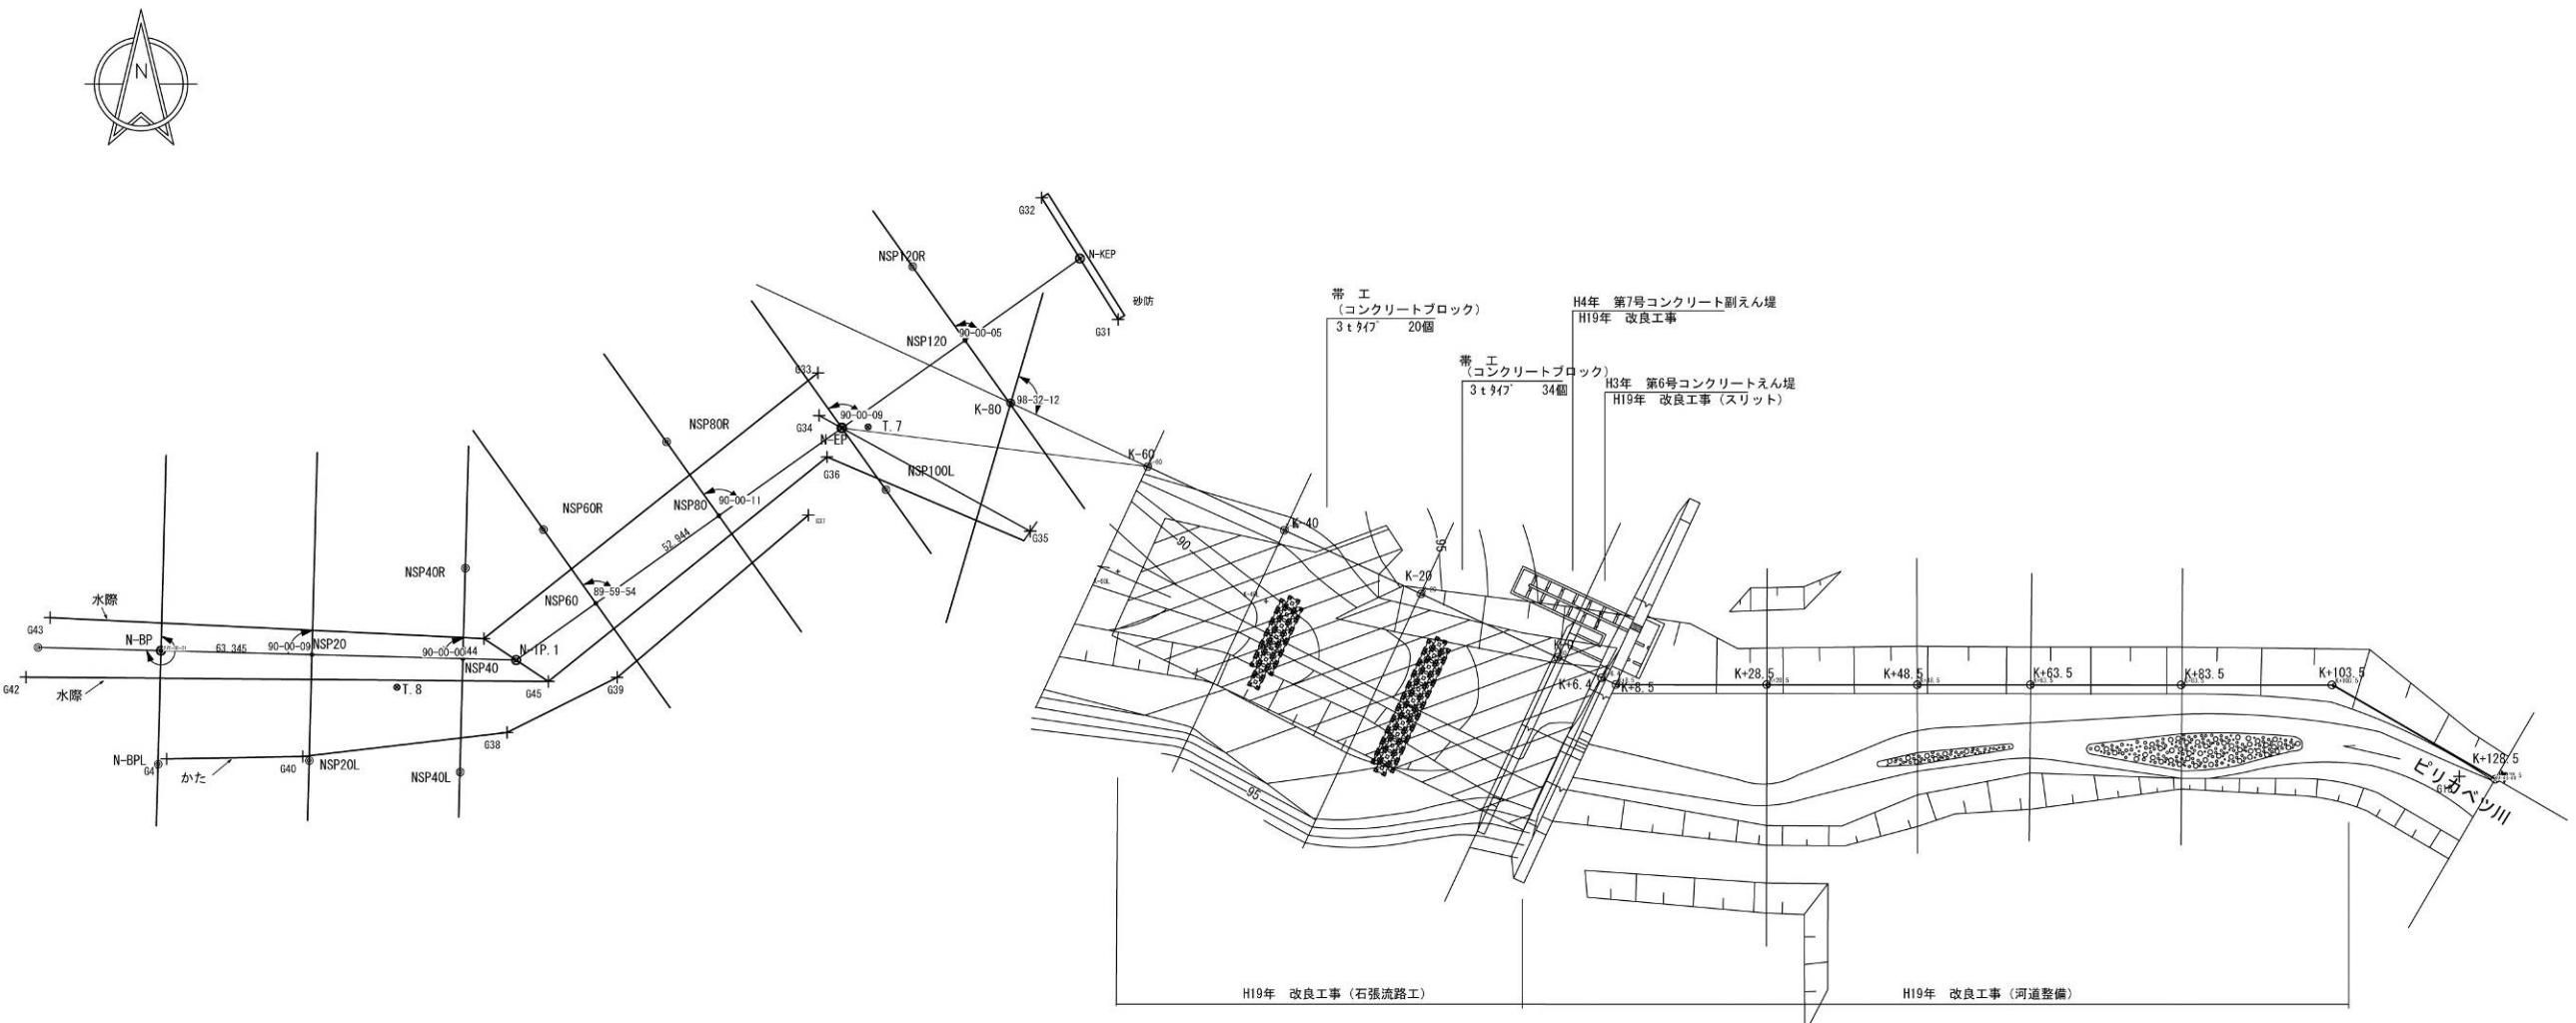


図 4.20 ピリカベツ川 平面図

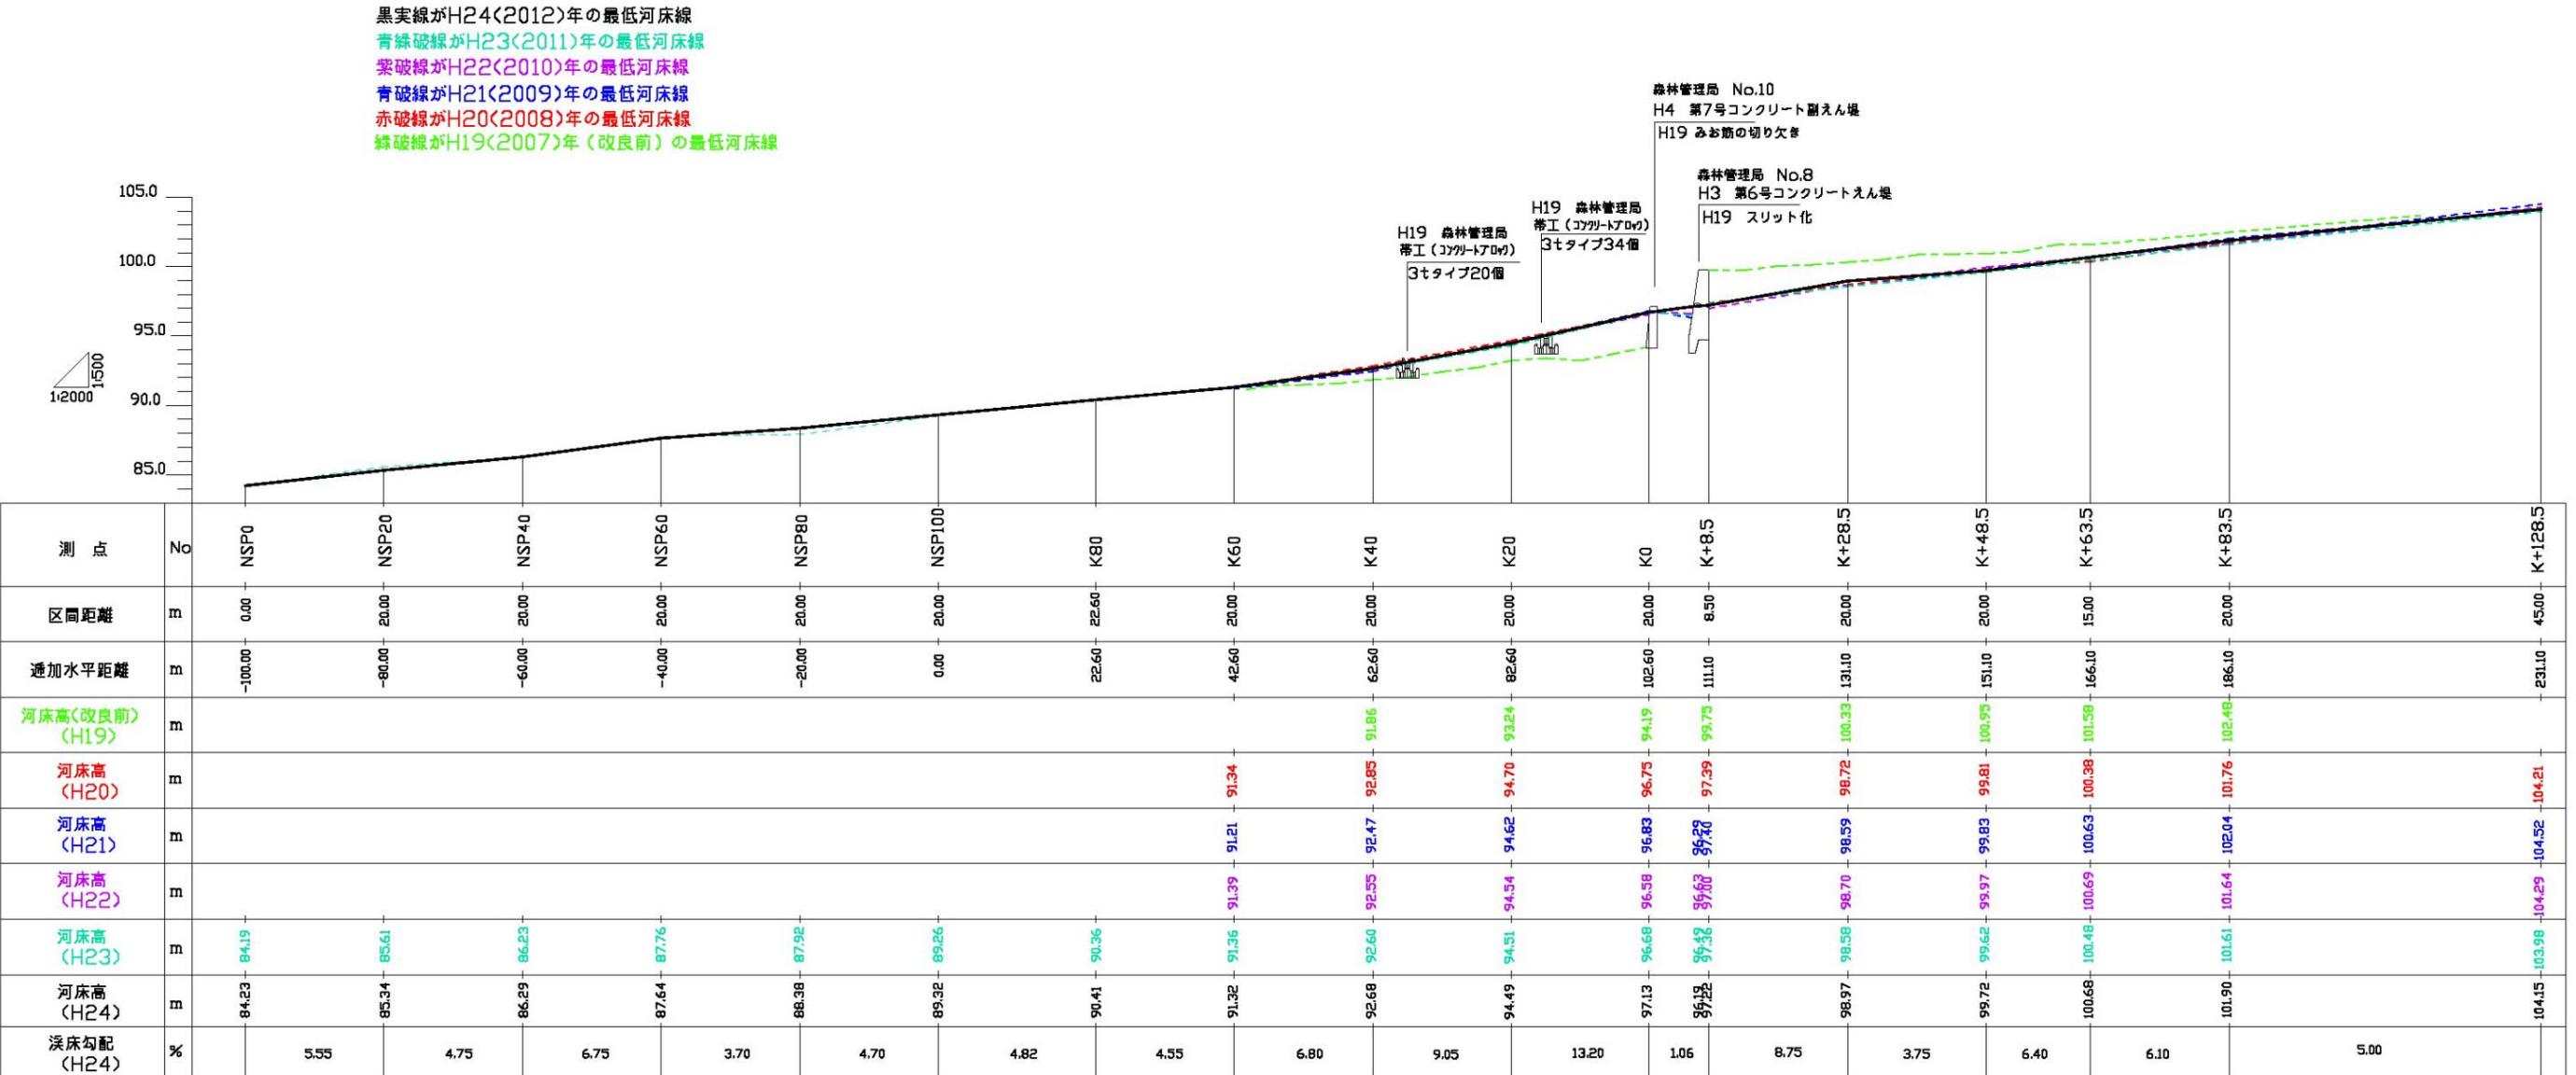


図 4.21 ピリカベツ川 溪床縦断図

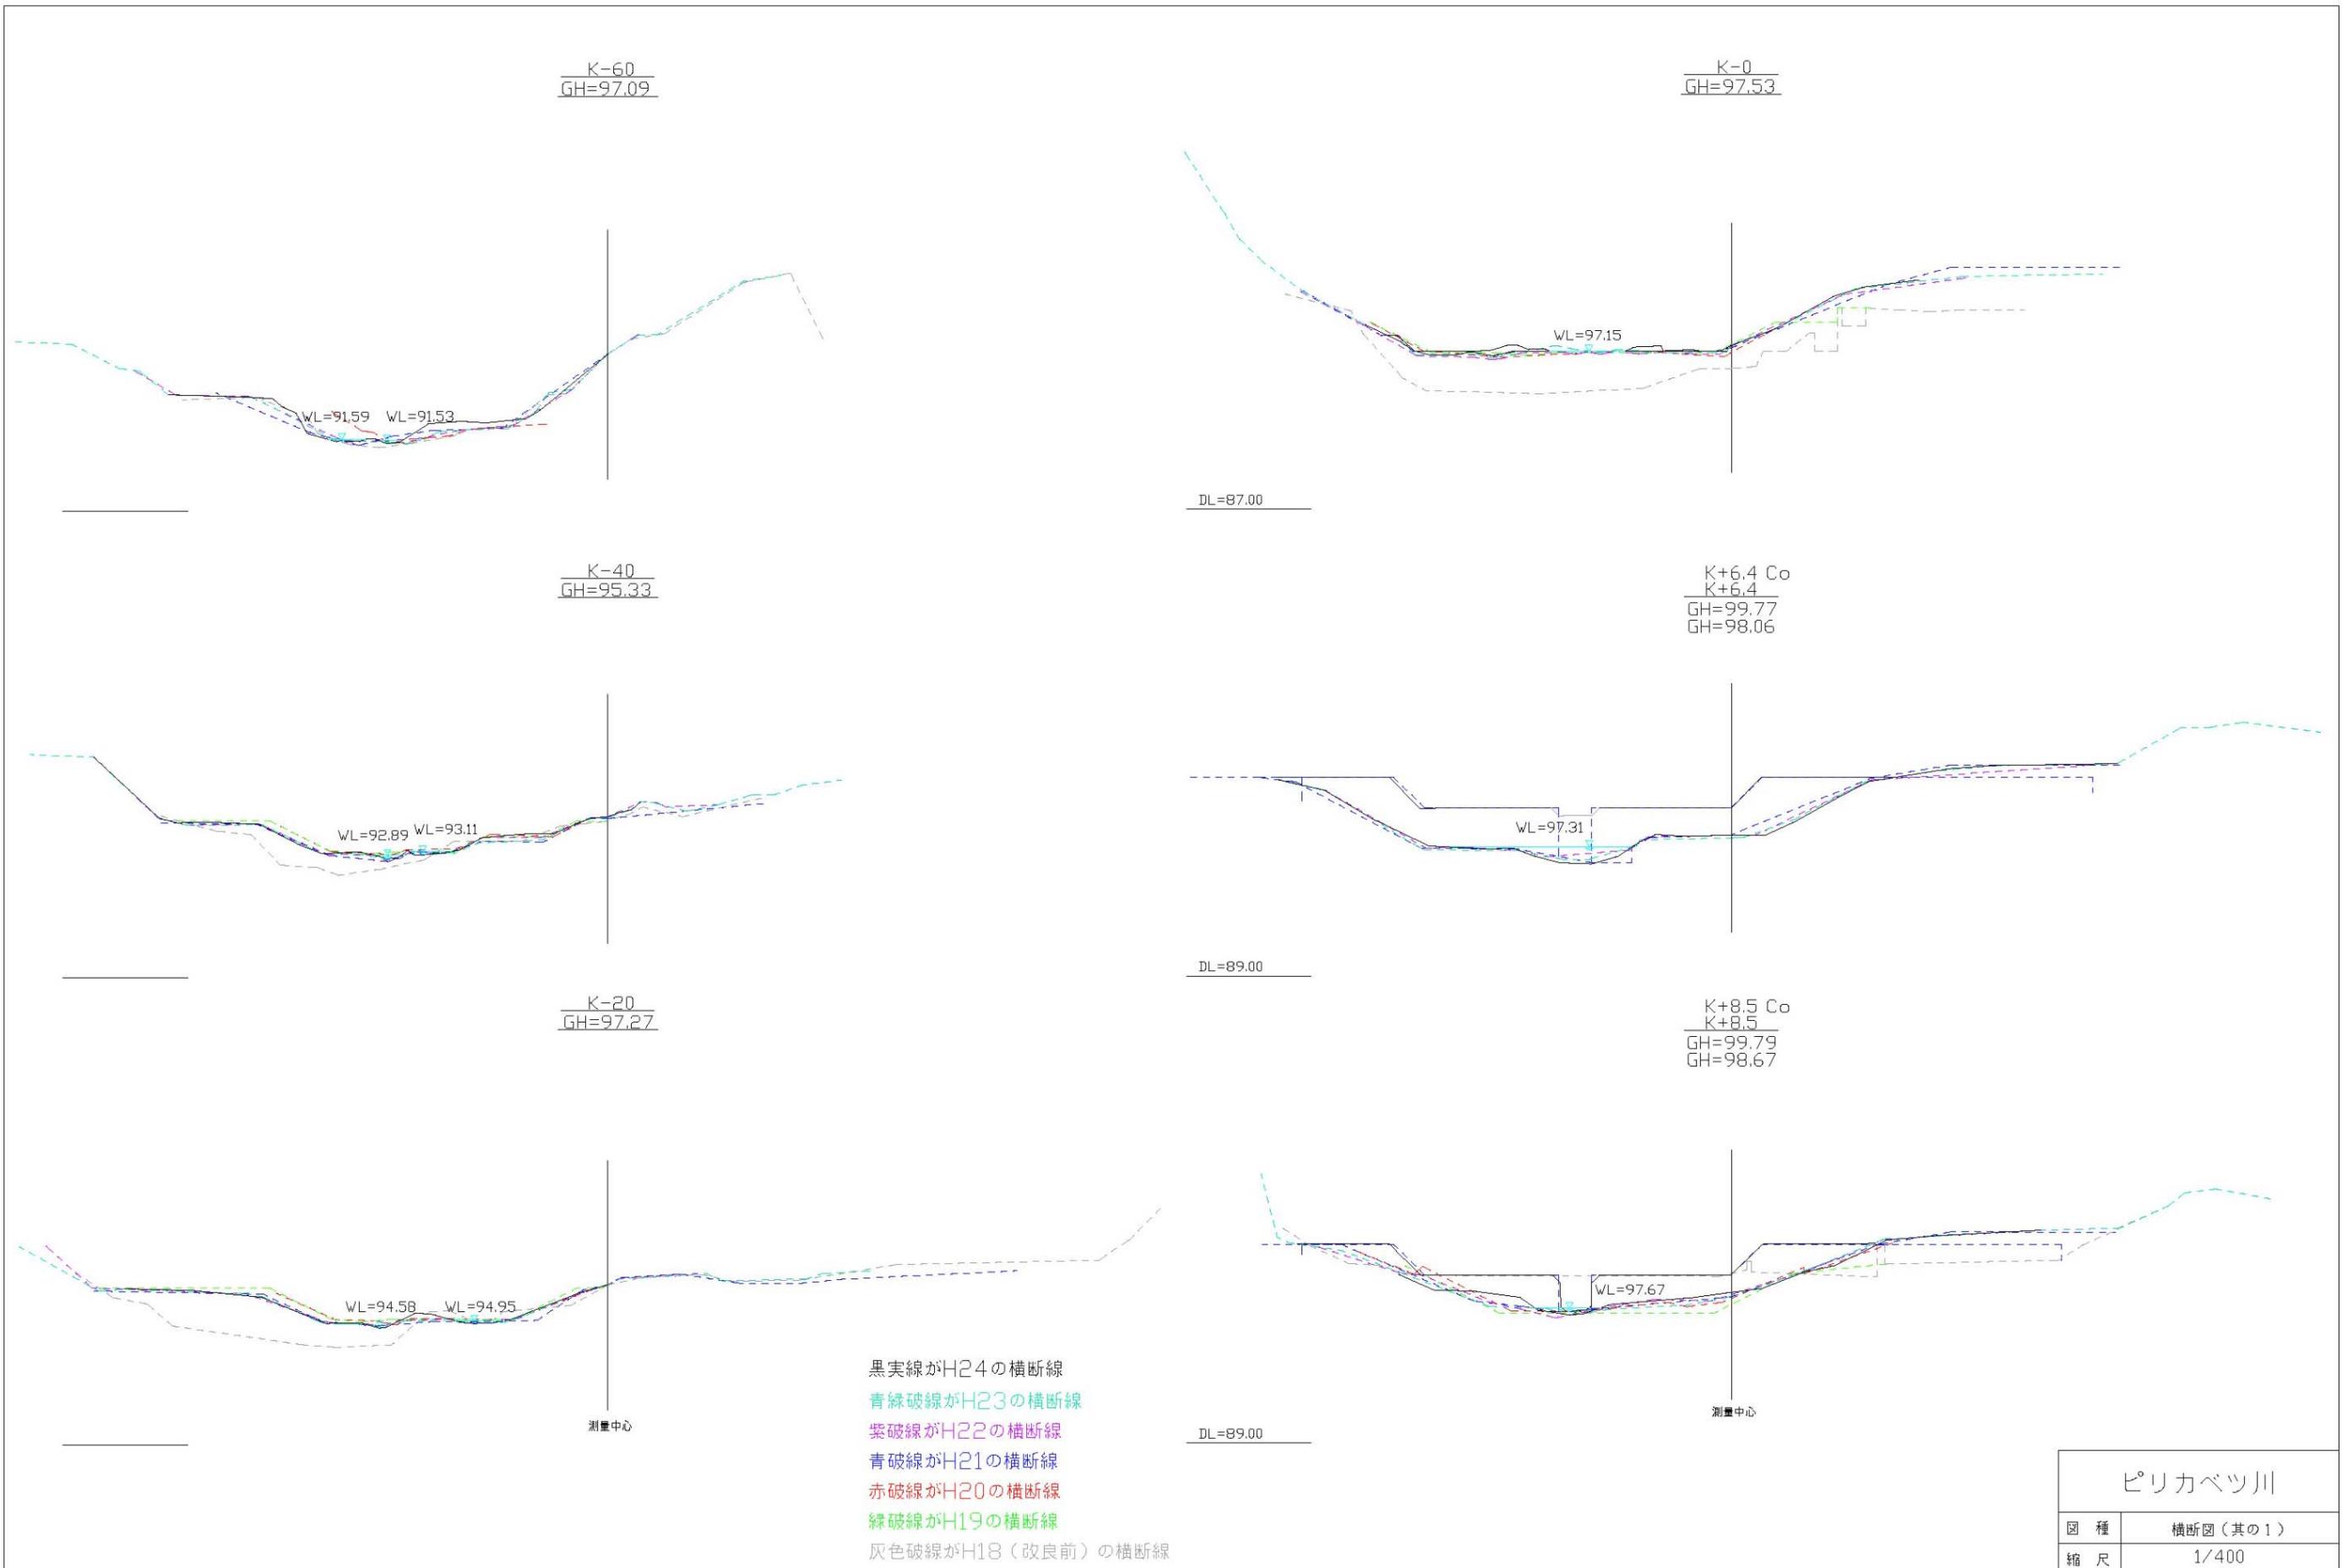


図 4.22 ピリカベツ川 横断図（其の1）

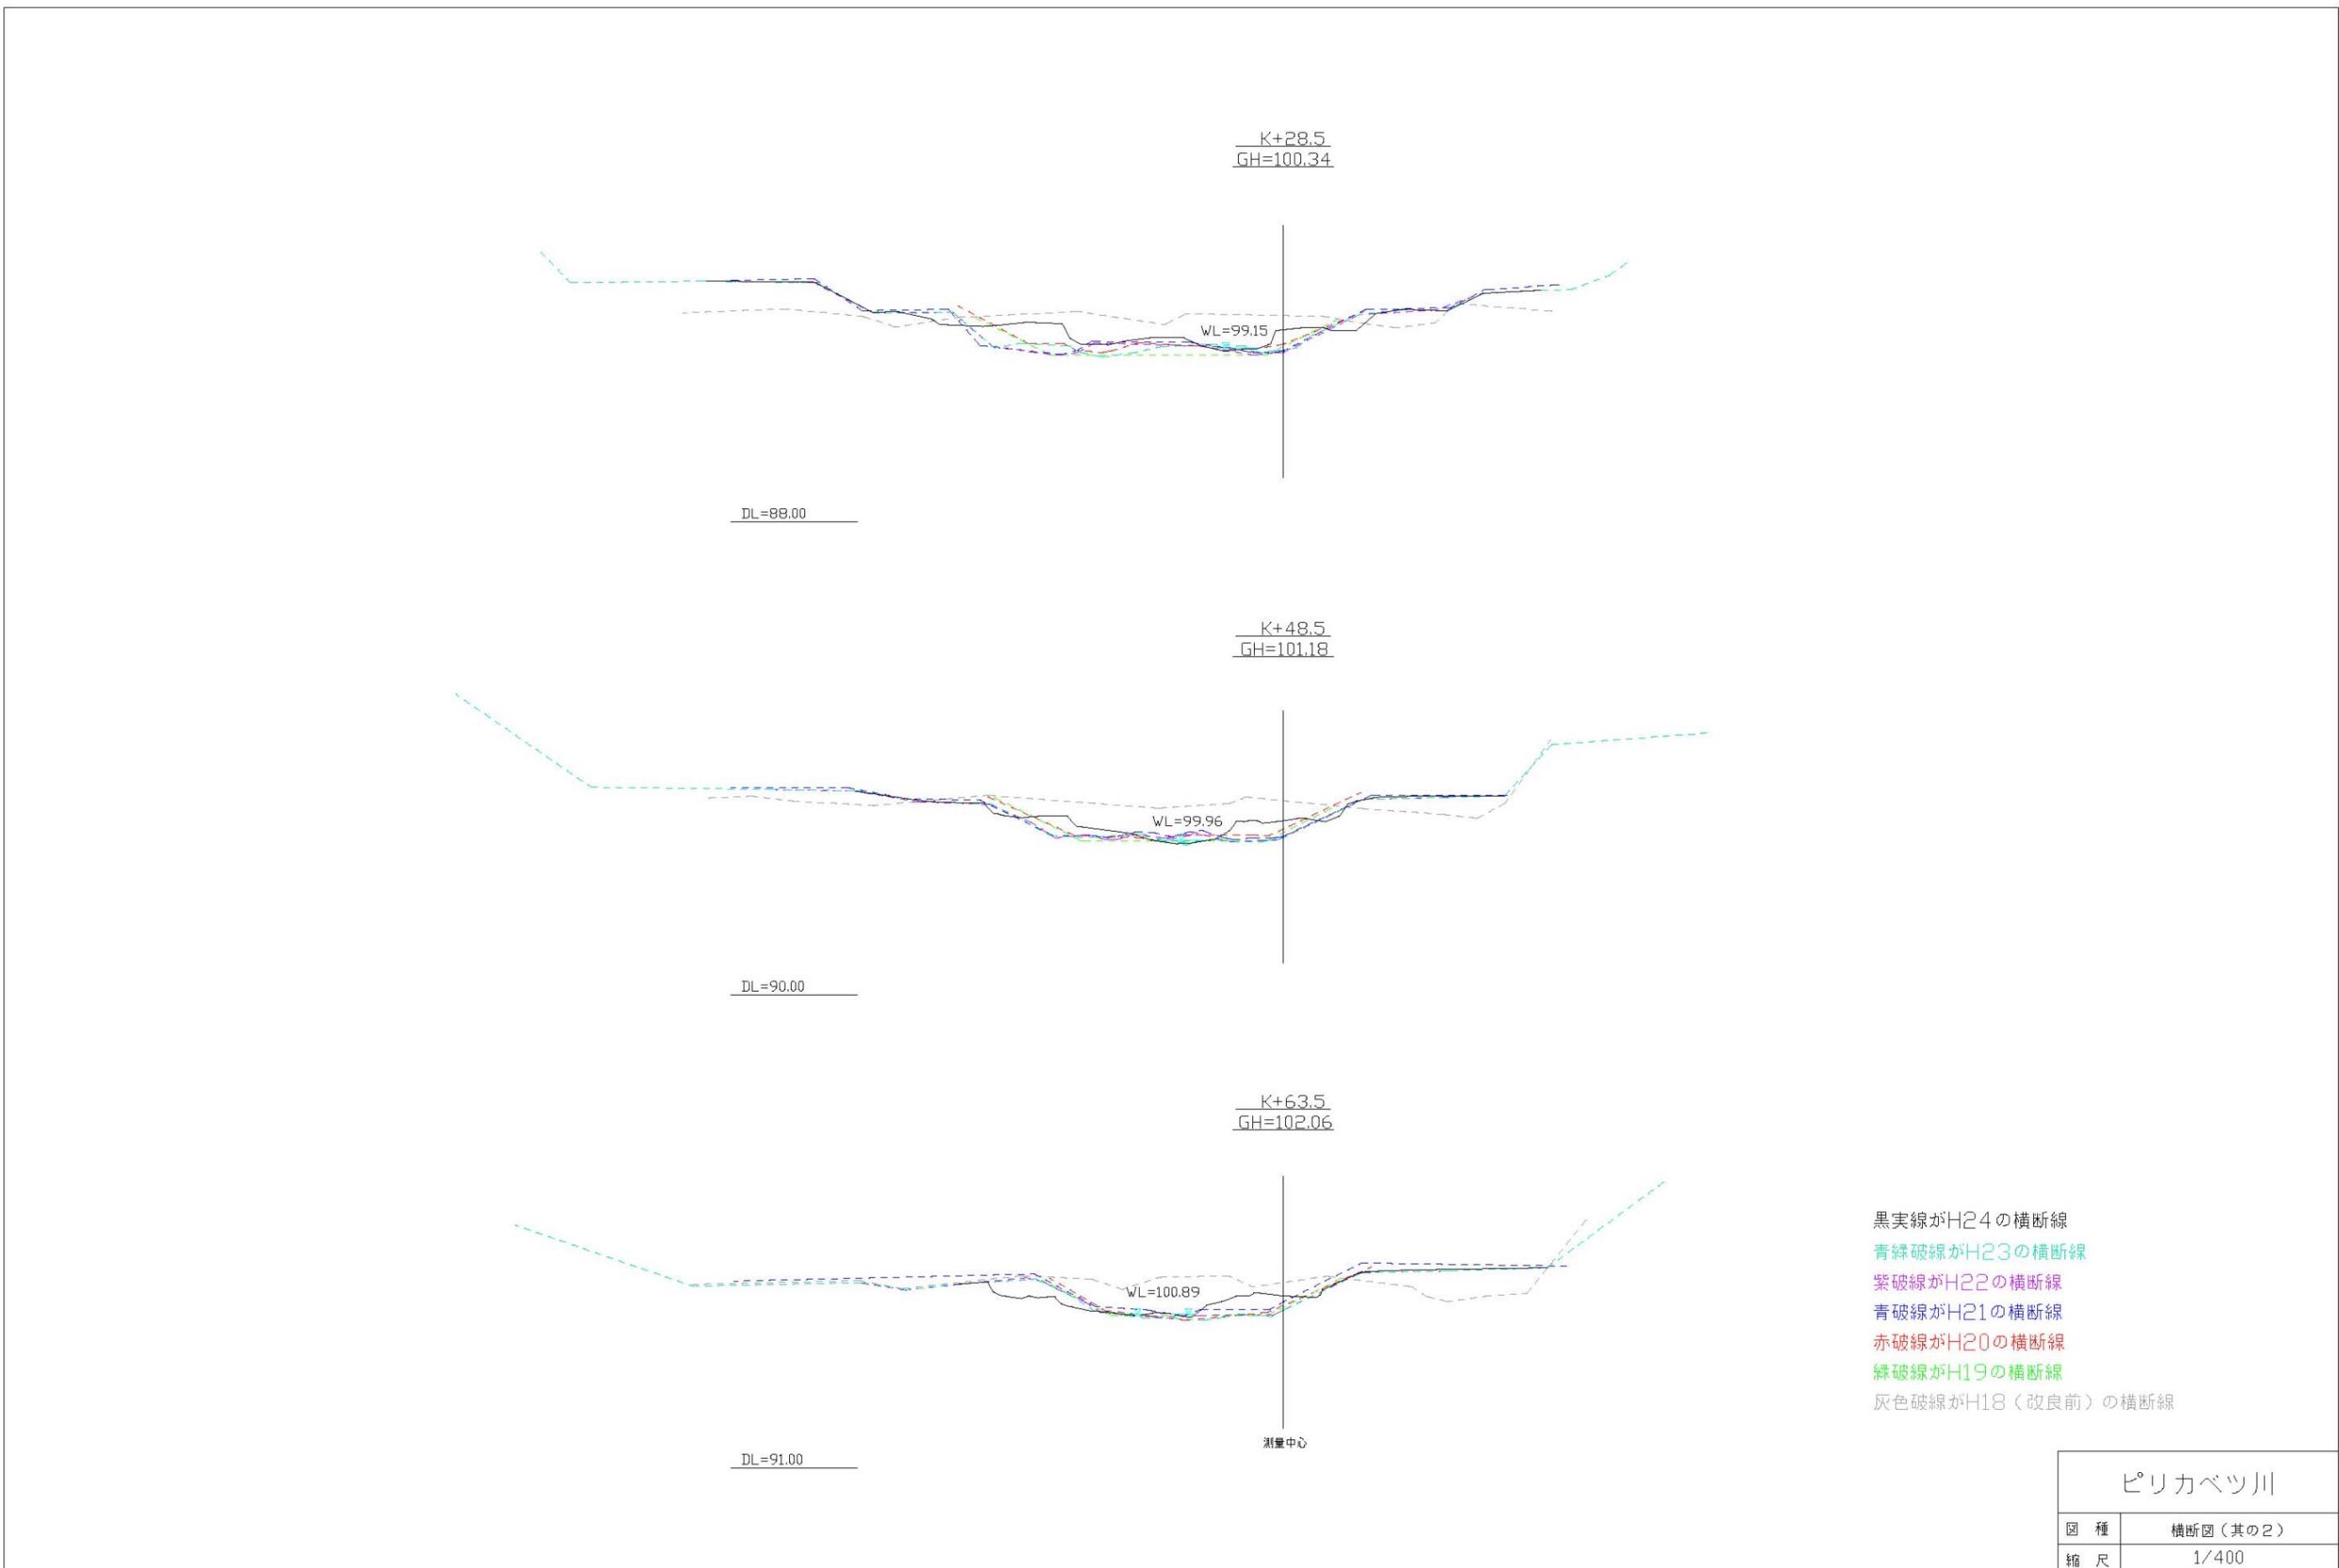


図 4.23 ピリカベツ川 横断図（其の2）

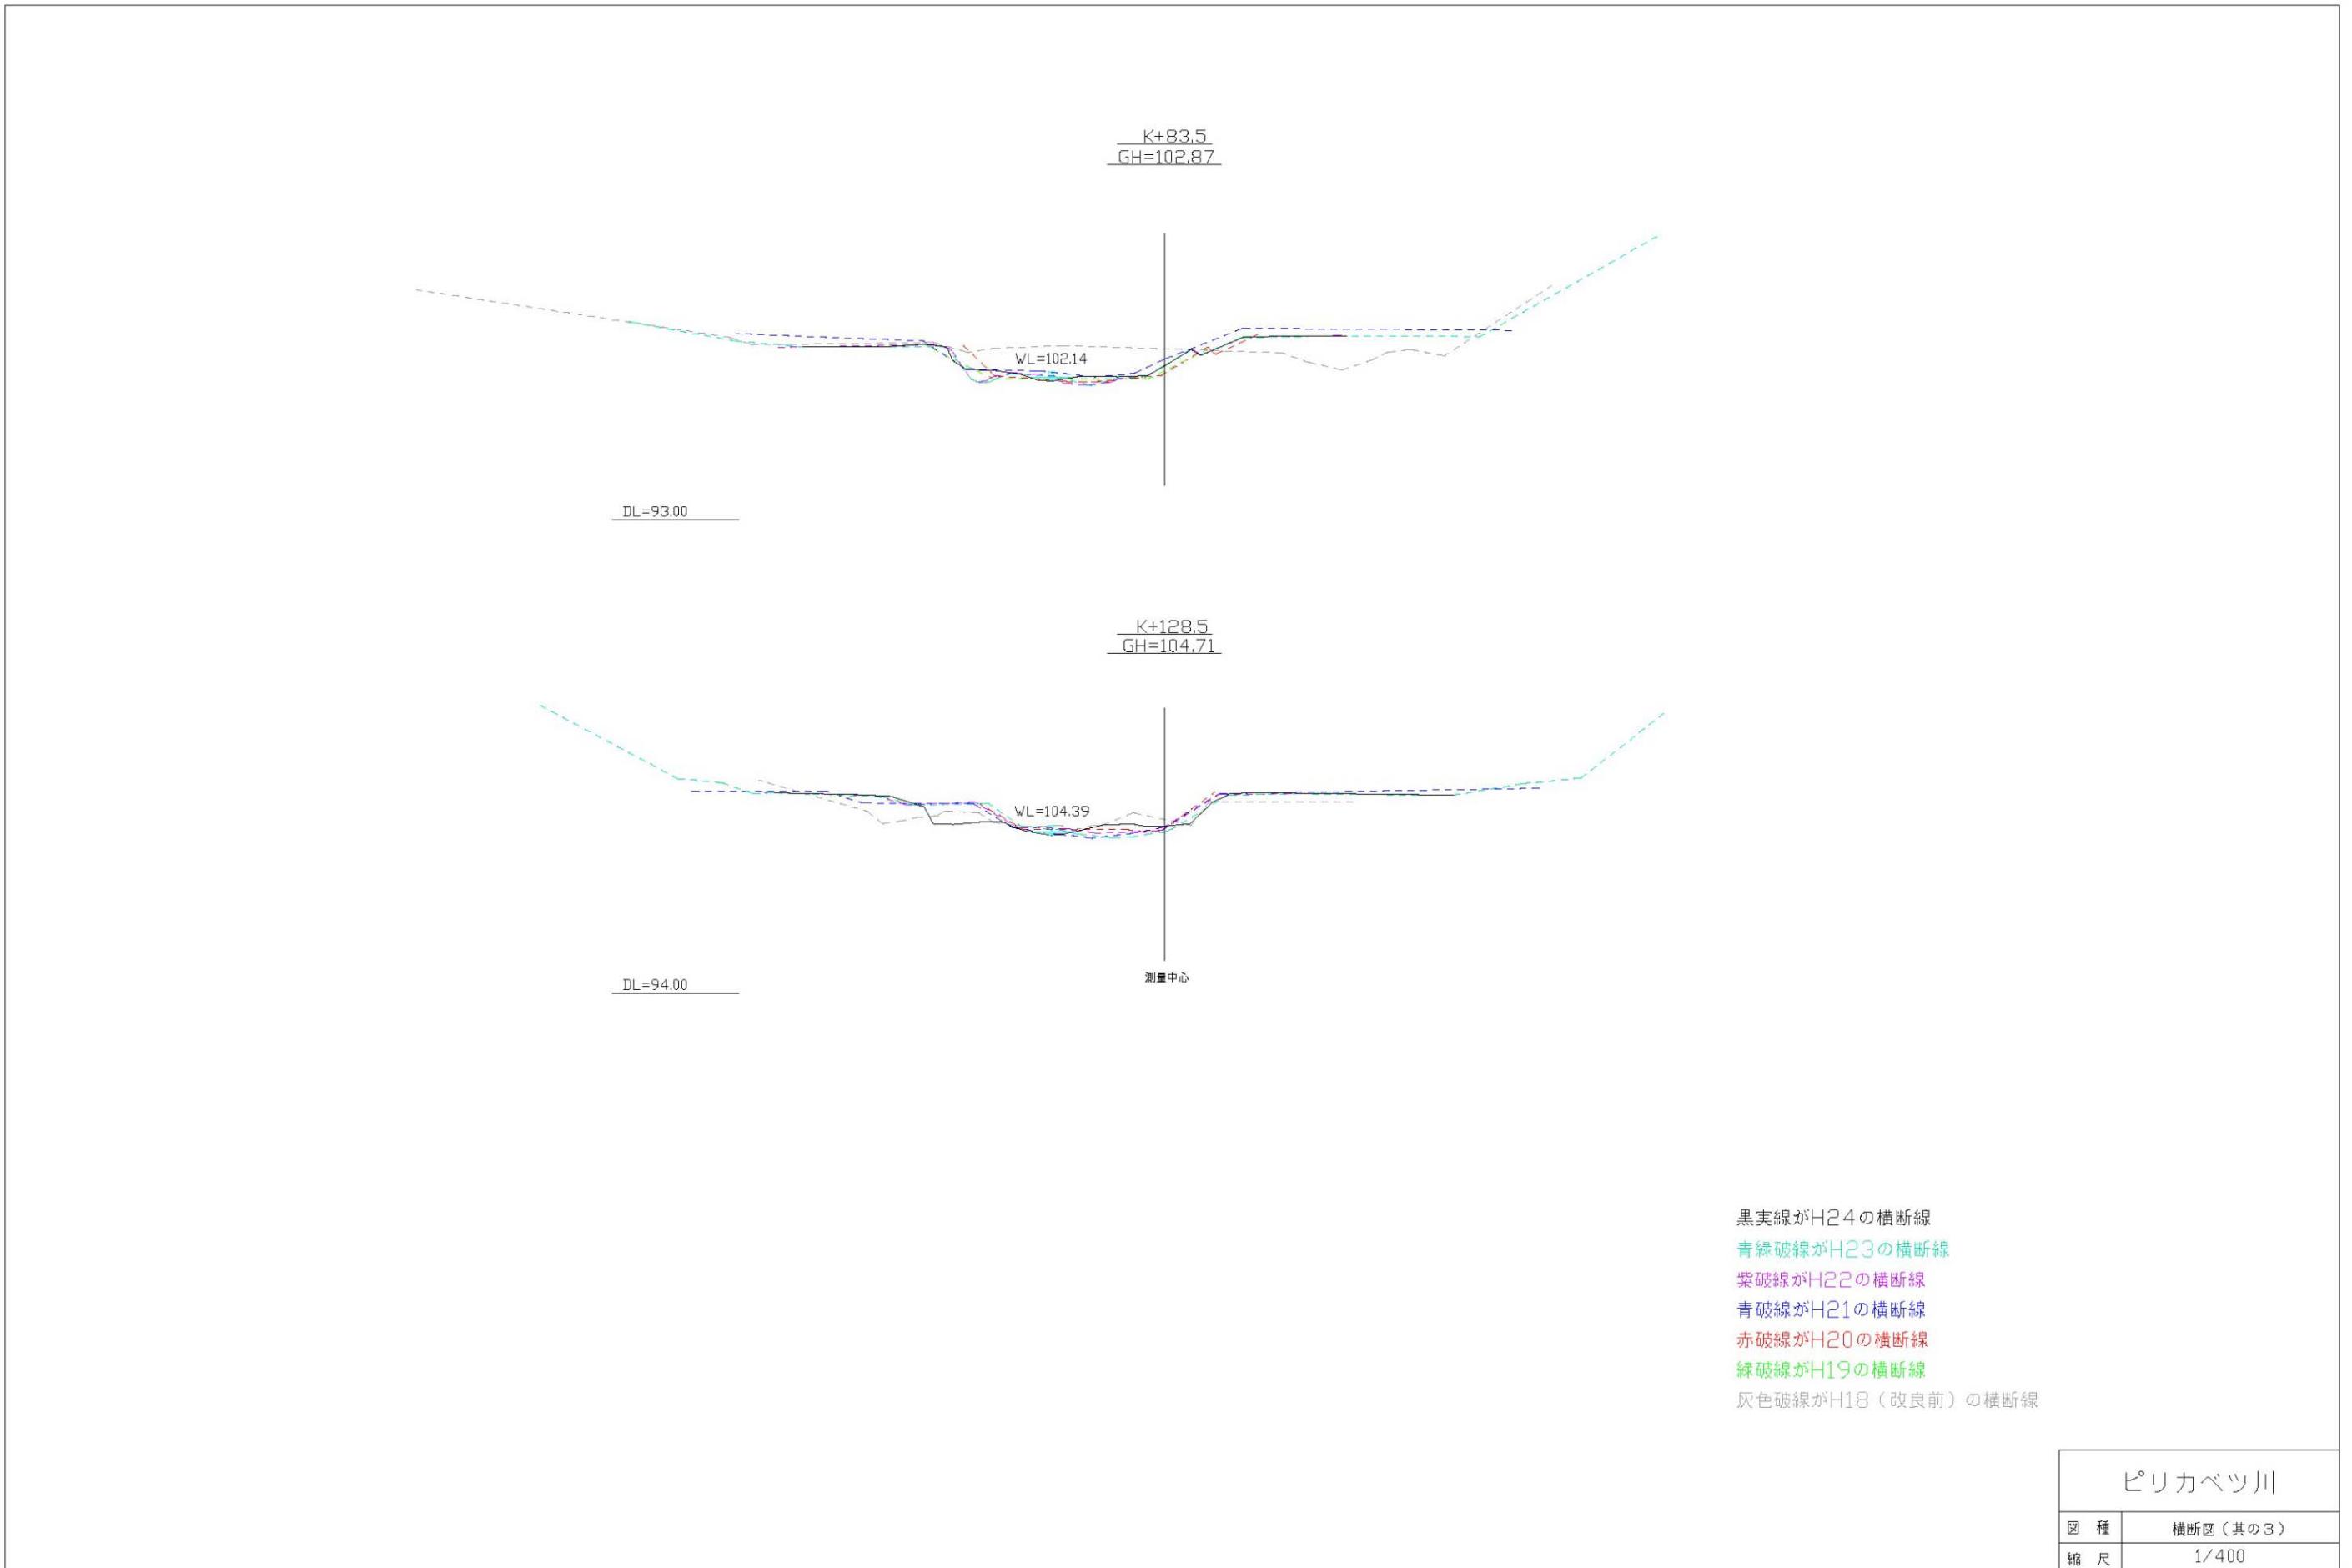


図 4.24 ピリカベツ川 横断図（其の3）

表 4.12 赤イ川の石礫測定結果 (No.11 コンクリート床固工 上下流区間)

CLからの距離 (m)	石礫径 (mm)																															
	S120				S80				S60				S40				S20				U20				U40							
長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均					
23.0																																
22.5																																
22.0																																
21.5																																
21.0																																
20.5																																
20.0																																
19.5																																
19.0																																
18.5																																
18.0																																
17.5																																
17.0																																
16.5																																
16.0																																
15.5	土				730	580	270	527	610	480	390	493	220	120	60	133	1192	720	703	872				1021	792	394	736					
15.0	土				112	79	54	82	410	280	180	290	180	145	95	140								151	86	24	87					
14.5	土				560	330	175	355					189	115	100	135	951	748	647	782				175	94	65	111					
14.0	83	69	32	61	80	78	39	66	760	730	480	657	35	35	21	30	752	582	252	529	102	69	43	71	752	451	208	470				
13.5	38	18	15	24	430	180	123	244	720	410	385	505	220	95	80	132					221	168	145	178	921	617	287	608				
13.0	砂				210	160	650	340	29	26	16	24	砂				861	493	483	612	483	384	158	342								
12.5	82	60	44	62					129	65	56	83	75	34	15	41					72	61	27	53								
12.0	200	110	80	130	1250	830	780	953	83	66	39	63	240	220	75	178	298	215	136	216	90	76	32	66	2382	1947	686	1672				
11.5	580	400	290	423					170	115	56	114	220	150	70	147					152	93	79	108								
11.0	550	480	400	477	800	550	200	517	95	73	35	68	400	350	90	280	1605	1251	948	1268	106	92	54	84								
10.5	420	210	190	273					650	450	350	483	500	420	250	390					68	45	28	47	443	345	248	345				
10.0	820	650	320	597									420	310	200	310	152	88	52	97	97	63	51	70	297	234	154	228				
9.5					480	380	180	347					215	146	36	132	62	34	30	42	142	89	69	100								
9.0	550	340	270	387									83	40	35	53	757	748	408	638	102	72	33	69	2075	1587	912	1525				
8.5	230	160	130	173	1650	1100	950	1233					730	640	465	612	313	198	141	217	188	153	128	156								
8.0	140	130	40	103					580	320	180	360					838	748	345	644	103	72	26	67								
7.5	830	550	350	577					350	210	180	247	255	260	155	223					106	51	29	62	1487	1021	837	1115				
7.0	215	160	75	150									草				668	443	477	529	63	38	15	39								
6.5	780	540	380	567													729	588	558	625	81	59	49	63	61	45	24	43				
6.0	220	178	135	178					220	153	82	152								32	26	16	25	121	89	72	94					
5.5	980	730	650	787					750	510	400	553					1106	591	578	758	154	112	49	105	217	85	72	125				
5.0	53	13	10	25	690	360	320	457									762	438	317	506	363	261	165	263	67	43	27	46				
4.5	砂																493	342	298	378	438	248	175	287	95	32	28	52				
4.0	1200	700	550	817													538	106	91	245	382	298	180	287	50	39	22	37				

表 4.13 赤イ川の石礫測定結果 (No.12 鋼製えん堤 上下流区間)

CLからの距離 (m)	石礫径 (mm)																SP100				SP120					
	SP20				SP40				SP60				SP80				SP100				SP120					
長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均			
CL から 右岸 方向 へ	20.0	砂																								
	19.5	350	260	150	253	砂																				
	19.0	320	300	210	277	570	340	320	410																	
	18.5	500	260	220	327	410	380	220	337																	
	18.0	310	200	180	230	360	240	200	267																	
	17.5	380	160	100	213	340	230	220	263																	
	17.0	460	330	250	347	530	310	280	373	砂																
	16.5	181	155	29	122	860	370	320	517	砂																
	16.0	340	220	200	253	310	200	100	203	砂																
	15.5	185	179	130	165					砂																
	15.0	180	100	95	125					砂																
	14.5	210	120	80	137					砂																
	14.0	95	68	66	76	415	280	115	270	350	320	80	250	638	405	253	432									
	13.5	165	145	100	137	砂				61	49	33	48	61	38	31	43									
	13.0	152	105	72	110	300	260	120	227	100	74	62	79		1386	1057	598	1014								
	12.5	98	78	46	74	480	310	145	312	砂																
	12.0	150	95	78	108	80	45	45	57	271	173	158	201	532	321	278	377									
	11.5	170	180	105	152	60	38	24	41	158	129	69	119	968	857	311	712									
	11.0	78	61	57	60	55	31	49	223	205	88	172	141	91	55	96	草									
	10.5	62	44	32	46	49	45	9	34	232	172	83	162	242	189	125	185	草								
	10.0	93	64	61	73	1050	550	420	673	71	55	52	59	204	140	89	144	草								
	9.5	50	41	12	34	115	69	45	76	209	86	76	124	590	410	320	440	草								
	9.0	82	53	24	53	420	260	190	290	119	85	37	80	165	143	88	132	142	108	81	110					
	8.5	155	82	67	101	65	43	36	48	231	185	112	176					93	65	35	64	草				
	8.0	60	35	18	38	360	260	120	247	262	229	122	204		2251	1723	658	1544	55	39	16	37	2200	1400	1150	1583
	7.5	80	54	45	60	160	125	70	118	392	190	131	238					235	155	74	155	砂				
	7.0	82	43	16	47	砂				358	246	193	266	105	70	65	80	355	165	95	205	55	34	24	38	
	6.5	55	36	26	39	砂				186	142	92	140	375	375	185	312	32	26	19	26		1010	610	580	733
	6.0	42	25	16	28	砂				183	142	65	130	326	282	181	263	88	49	48	62					
	5.5	140	68	45	84	砂				275	213	79	189	830	460	320	537	74	60	21	52	210	175	100	162	
	5.0	330	250	180	253	土				184	158	97	146	430	310	230	323	40	37	19	32	砂				
	4.5	58	33	19	37	170	110	58	113	93	72	31	65	315	196	105	205	109	63	46	73	砂				
	4.0	1150	950	680	927	草				413	314	188	305	748	496	358	534	260	190	105	185	砂				
	3.5					草				425	243	208	292	445	342	138	308	410	320	240	323	545	363	221	376	
	3.0	1100	810	410	773	草				2689	1588	1487	1921					84	68	41	64	104	78	39	74	
	2.5					90	72	56	73					1586	1492	1374	1484	55	40	27	41	245	152	141	179	
	2.0	710	520	330	520	草				298	205	102	202					97	74	25	65	115	65	49	76	
	1.5	70	39	38	49	草				243	98	64	135	110	48	39	66	46	35	25	35	815	598	335	583	
	1.0	砂				草				136	42	39	72	155	80	45										

表 4.14 赤イ川の石礫測定結果 (No.13 鋼製えん堤 上下流区間)

表 4.15 ピリカベツ川の石礫測定結果 (No.8, 10 コンクリートえん堤 上下流区間)

CLからの距離 (m)	石礫径 (mm)																																
	K-60				K-40				K-20				K+28.5				K+48.5				K+63.5				K+83.5								
	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均	長径	短径	厚さ	平均					
CLから右岸方向へ	12.5																																
	12.0																																
	11.5																																
	11.0																																
	10.5																																
	10.0																																
	9.5																																
	9.0																																
	8.5																																
	8.0																																
	7.5																																
	7.0																																
	6.5																																
	6.0																																
	5.5																																
	5.0																																
	4.5																																
	4.0																																
	3.5																																
	3.0																																
	2.5																																
	2.0																																
	1.5																																
	1.0																																
	0.5																																
CL																																	
CLから左岸方向へ	0.5																																
	1.0																																
	1.5																																
	2.0																																
	2.5																																
	3.0																																
	3.5																																
	4.0																																
	4.5	土	47	23	15	28	540	440	300	427	315	240	136	128	91	55	91	33	23	8	21	135	95	45	92	423	315	114	284				
	5.0	18	15	7	13	23	16	4	14	210	200	180	197	228	218	504	420	285	403	78	52	60	200	140	85	142	102	76	45	74			
	5.5	51	32	22	35	80	67	32	60	370	340	130	280	580	443	193	405	223	139	96	153	112	34	60	97	73	62	77	171	148	116	145	
	6.0	31	17	14	21	57	32	18	36	1721	748	241	903	619	54	41	238	298	280	135	238	325	214	120	220	106	64	26	65	197	98	90	128
	6.5	148	112	68	109	68	53	25	49					543	249	125	306	340	221	115	225	80	65	37	61	113	94	65	91	70	55	19	48
	7.0	275	268	66	203	34	27	18	26	1141	932	483	852	74	53	22	50	288	217	70	192	118	91	72	94	188	134	74	132	218	175	105	166
	7.5	255	163	121	180	74	32	14	40					49	28	18	32	225	200	42	156	470	340	132	314	256	195	148	200	126	65	37	76
	8.0	35	32	15	27	442	208	182	277	712	353	242	436	62	68	35	55	141	104	52	99	238	166	120	175	271	171	146	196	195	109	79	128
	8.5	273	121	94	163	234	182	145	187	1121	807	453	794	46	15	15	25	67															

### (3) 水位・流量観測結果

イワウベツ川下流、赤イ川およびイワウベツ川上流における観測流量表をそれぞれ図 4.25、図 4.26、図 4.27 に示す。また、各地点の H-Q 曲線をそれぞれ表 4.16、表 4.17、表 4.18 に示す。

なお、最小二乗法を適用して求めた各地点の H-Q 曲線式は以下のとおりである。

- イワウベツ川下流 :  $Q_L = 17.959 (H - 21.764)^2 \quad R^2 = 0.877$
- 赤イ川 :  $Q_A = 8.276 (H - 27.568)^2 \quad R^2 = 0.848$
- イワウベツ川上流 :  $Q_U = 13.431 (H - 88.826)^2 \quad R^2 = 0.855$

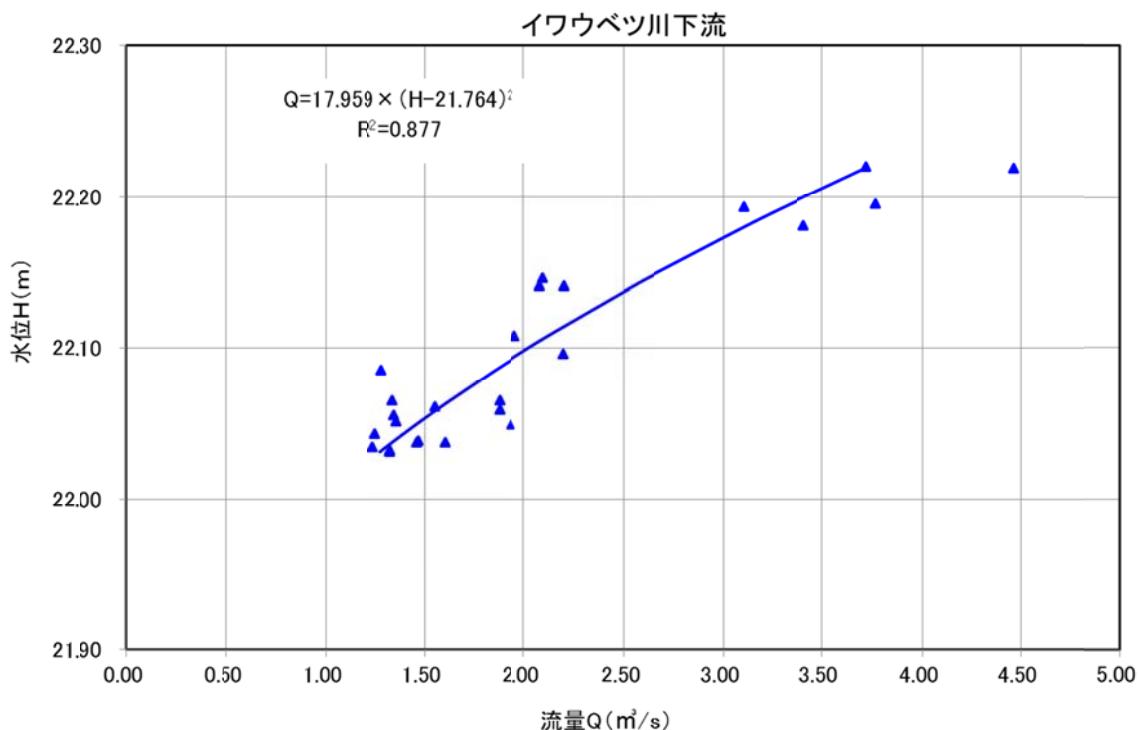


図 4.25 イワウベツ川下流の H-Q 曲線

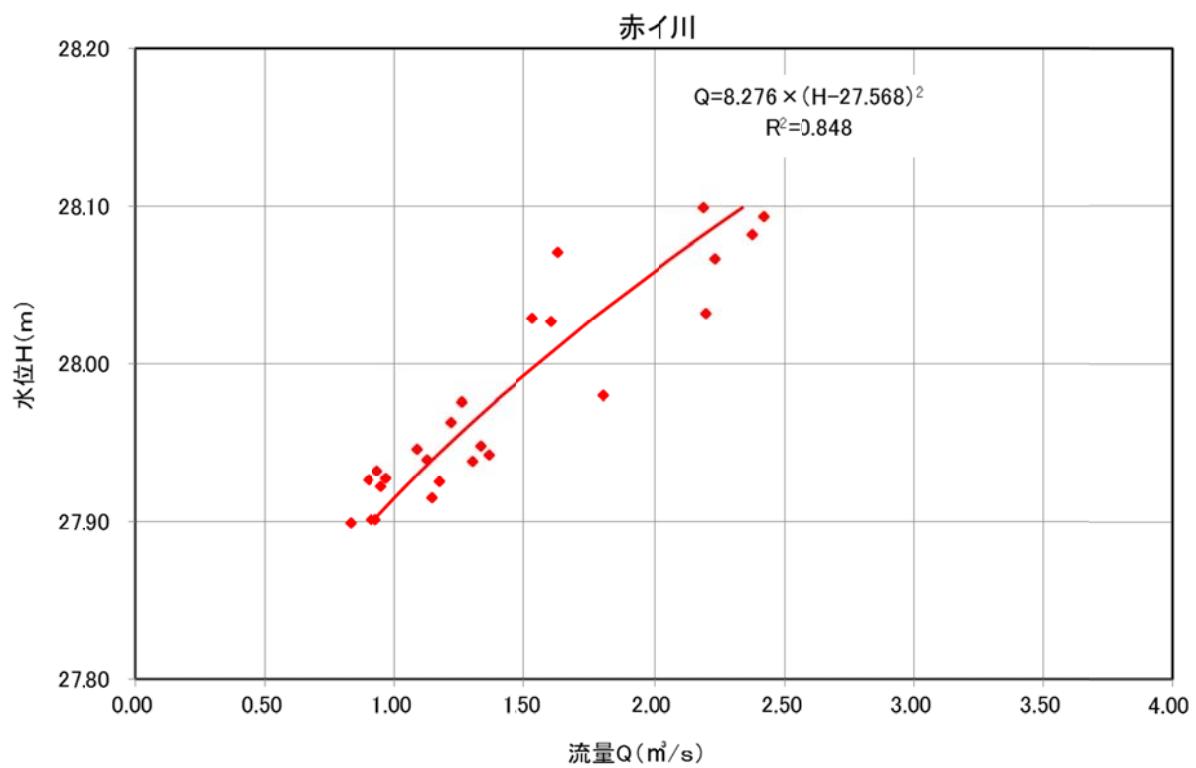


図 4.26 赤イ川の H-Q 曲線

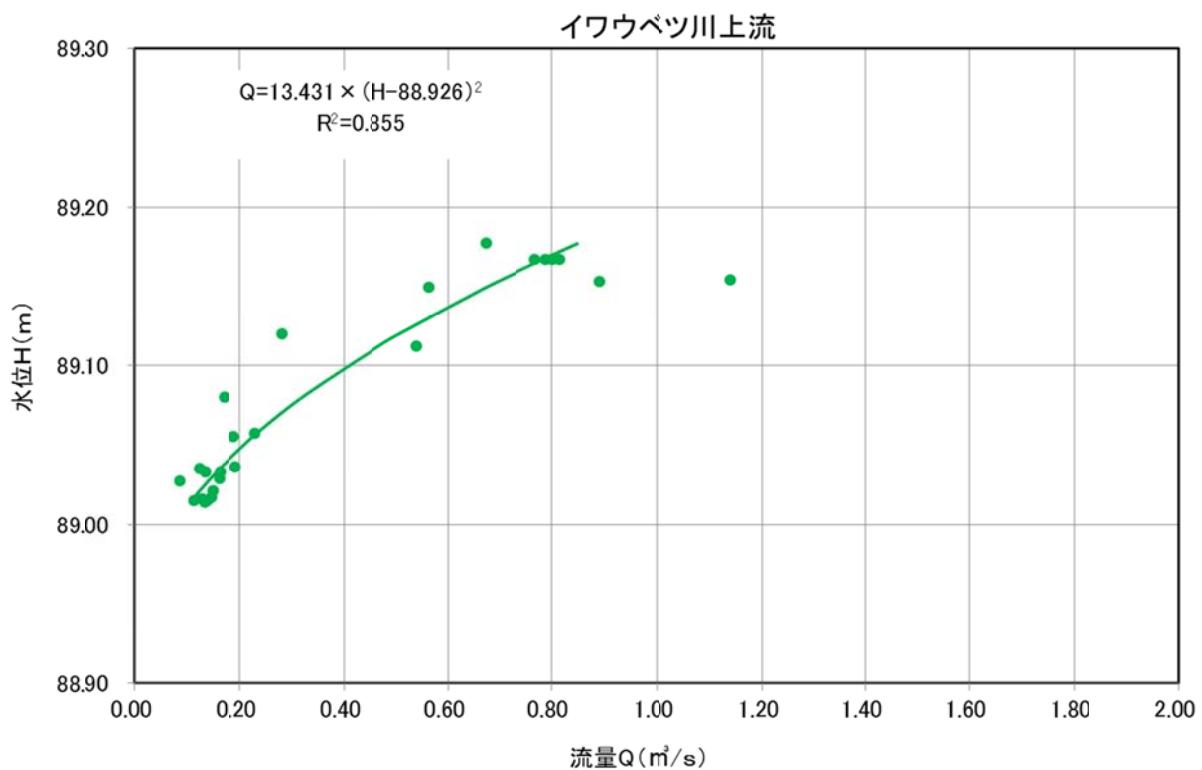


図 4.27 イワウベツ川上流の H-Q 曲線

表 4.16 觀測流量表 (イワウベツ川下流)


表 4.17 觀測流量表 (赤イ川)

表 4.18 観測流量表 (イワウベツ川上流)

#### (4) ハイエトハイドログラフ作成

図 4.28 に示すとおり、前述した各観測地点の流量 ( $Q_L$ : イワウベツ川下流、 $Q_A$ : 赤イ川、 $Q_U$ : イワウベツ川上流) から、ピリカベツ川の流量 ( $Q_P$ ) を「 $Q_P = (Q_L - Q_A - Q_U) \div 2$ 」として算出した。

イワウベツ川下流流量 ( $Q_L$ )、赤イ川流量 ( $Q_A$ )、ピリカベツ川流量 ( $Q_P$ ) と気象庁宇登呂観測所の雨量データによるハイエトハイドログラフを図 4.29 に示す。

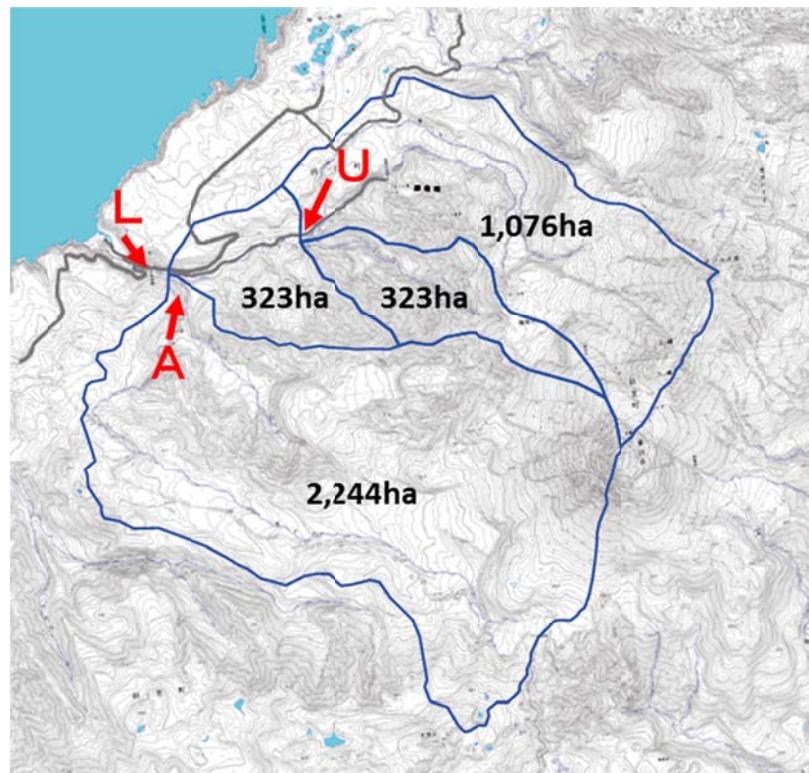

- L : イワウベツ川下流（岩尾別橋）観測点
- A : 赤イ川下流（導水管）観測点
- U : イワウベツ川上流（ピリカベツ川合流点上）観測点

図 4.28 イワウベツ川の流域区分図

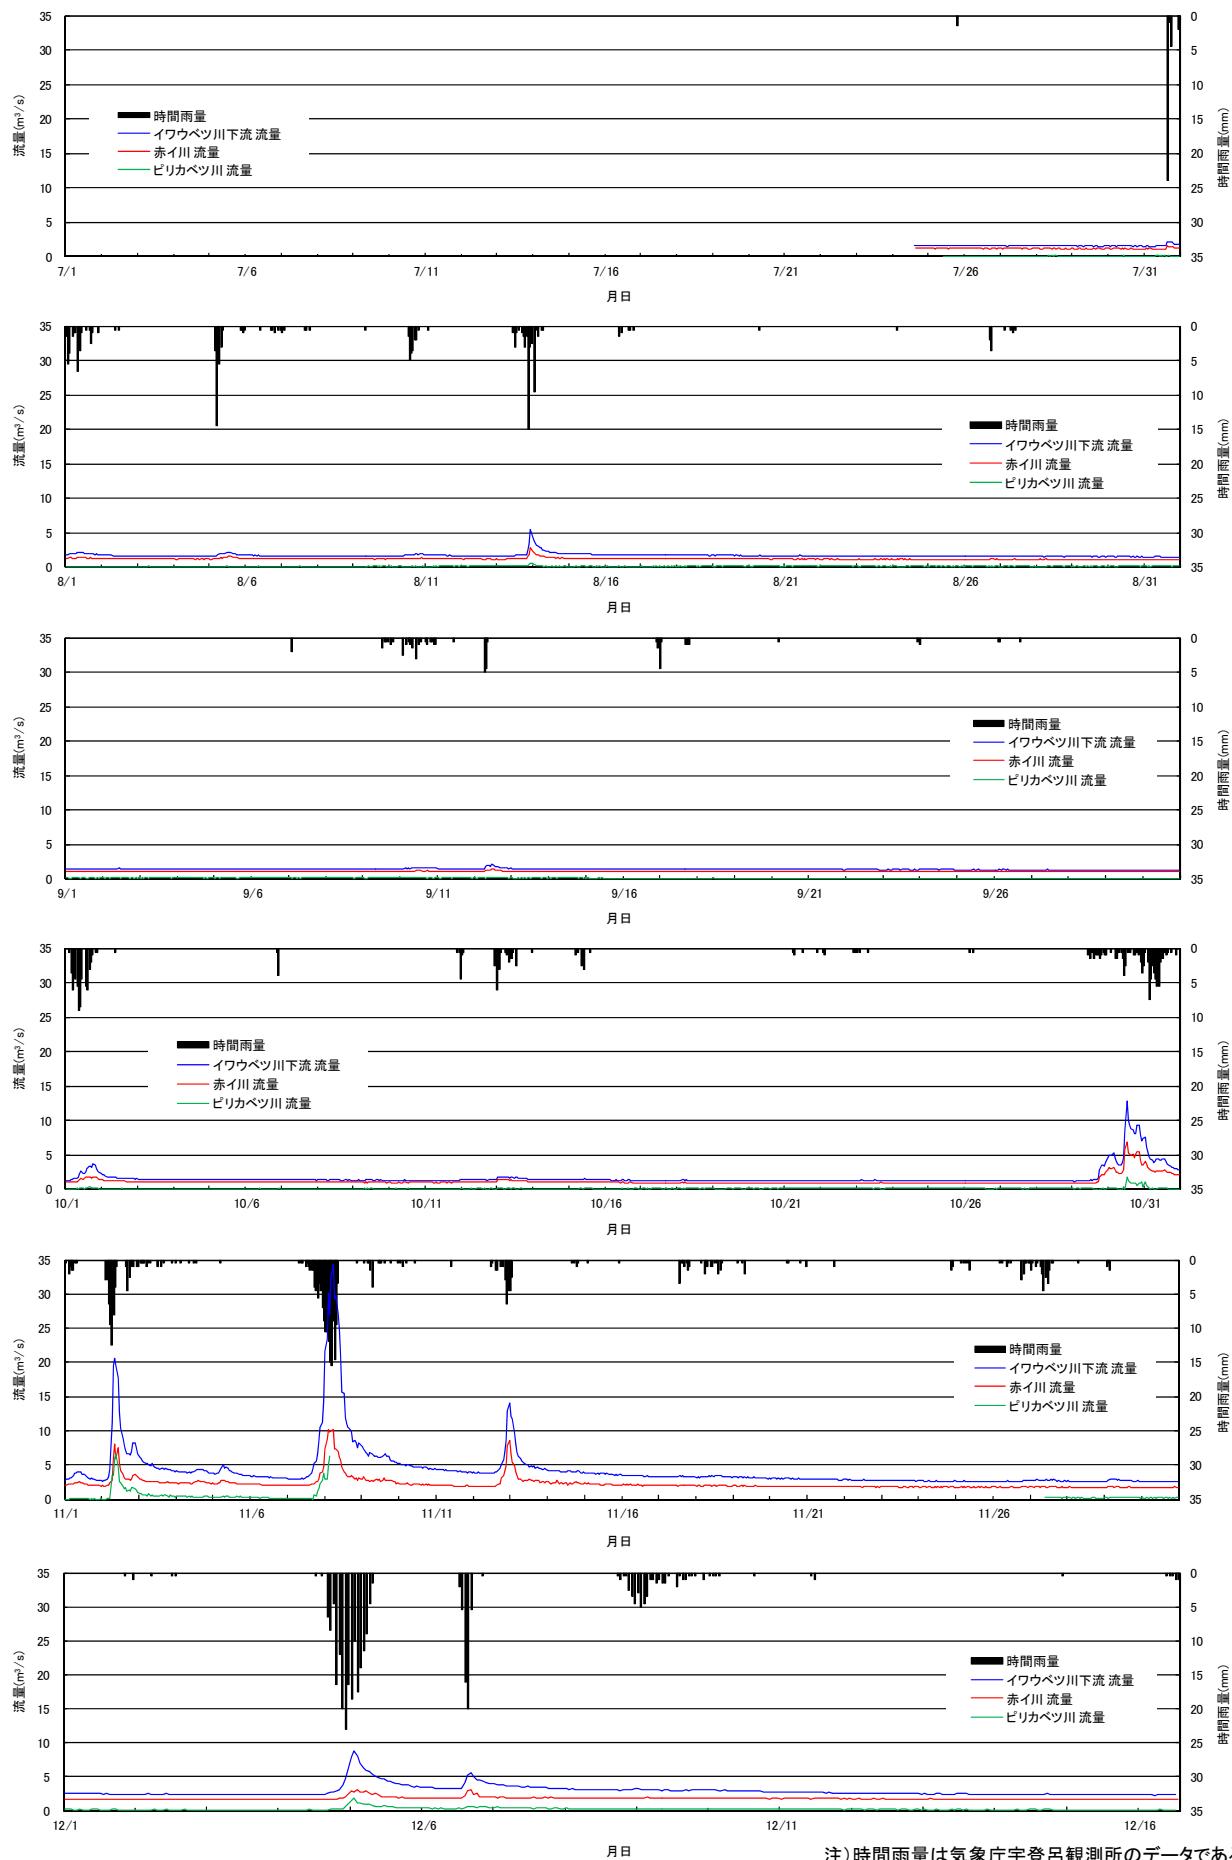


図 4.29 ハイエトハイドログラフ

#### 4.3. 野生動物の把握

現地調査時に確認した野生動物の写真、確認日時および撮影位置座標を表 4.19 に示す。

エゾシカが全域で優占的に確認された。 イワウベツ川沿いではヒグマ幼獣が数回確認された。 なお目視のみでは 11 月 26 日にエゾオコジョがイワウベツ川本流 (N44-06-15.5 E145-04-05.6) にて確認された。

表 4.19 確認された野生動物一覧

		
ヒグマ（幼獣）	ヒグマ（幼獣）	オジロワシ
2012/08/02 12:49	2012/08/14 16:54	2012/08/28 16:26
N44-06-13.3 E145-03-57.7	N44-06-05.8 E145-03-28.4	N44-05-54.8 E145-03-18.7
		
ヒグマ（幼獣）	シマヘビ	キタキツネ
2012/08/29 11:27	2012/08/29 09:21	2012/08/29 10:02
N44-06-18.1 E145-03-28.4	N44-06-00.0 E145-03-34.8	N44-06-10.1 E145-04-45.1
		
エゾシカ（糞）	エゾシカ	エゾシカ
2012/09/10 14:03	2012/09/11 09:18	2012/09/26 09:46
N44-05-45.0 E145-03-17.2	N44-06-08.3 E145-02-37.8	N44-06-06.8 E145-03-18.2
		
エゾタヌキ(糞)	ヒグマ（幼獣・足跡）	オオワシ
2012/09/26 10:47	2012/10/04 07:55	2012/12/04 08:36
N44-06-14.7 E145-04-20.4	N44-06-21.1 E145-04-40.9	N44-06-26.2 E145-02-45.5

#### 4.4. 定点撮影

H24（2012）年8月1日～H24（2012）年12月16日の現地調査時（計13回）に地点No.1～No.9で撮影した定点写真は以下に示した。

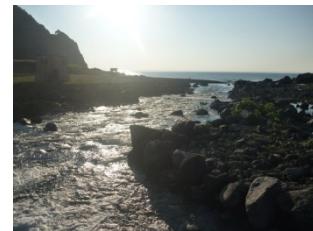
調査回	堤体部	堤体上流側	堤体下流側
第1回 H24/8/1			
第2回 H24/8/14			
第3回 H24/8/28			
第4回 H24/9/10			
第5回 H24/9/25			
第6回 H24/10/3			

写真 4.1 地点No.1の定点写真（その1）

調査回	堤体部	堤体上流側	堤体下流側
第7回 H24/10/15			
第8回 H24/10/25			
第9回 H24/11/5			
第10回 H24/11/15			
第11回 H24/11/25			
第12回 H24/12/6			
第13回 H24/12/16			

写真 4.2 地点 No. 1 の定点写真（その 2）

調査回	岩尾別橋上流側	岩尾別橋下流側
第1回 H24/8/1		
第2回 H24/8/14		
第3回 H24/8/28		
第4回 H24/9/10		
第5回 H24/9/25		
第6回 H24/10/3		
第7回 H24/10/15		

写真 4.3 地点 No. 2 の定点写真（その 1）

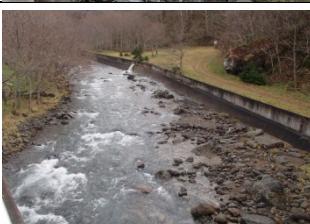
調査回	岩尾別橋上流側	岩尾別橋下流側
第8回 H24/10/25		
第9回 H24/11/5		
第10回 H24/11/15		
第11回 H24/11/25		
第12回 H24/12/6		
第13回 H24/12/16		

写真 4.4 地点 No. 2 の定点写真 (その 2)

調査回	上流側①	上流側②	上流側③	下流側	赤イ川合流部
第1回 H24/8/1					
第2回 H24/8/14					
第3回 H24/8/28					
第4回 H24/9/10					
第5回 H24/9/25					

写真 4.5 地点 No. 3 の定点写真（その 1）

調査回	上流側①	上流側②	上流側③	下流側	赤イ川合流部
第 6 回 H24/10/3					
第 7 回 H24/10/15					
第 8 回 H24/10/25					
第 9 回 H24/11/5					
第 10 回 H24/11/15					

写真 4.6 地点 No. 3 の定点写真（その 2）

調査回	上流側①	上流側②	上流側③	下流側	赤イ川合流部
第 11 回 H24/11/25					
第 12 回 H24/12/6					
第 13 回 H24/12/16					

写真 4.7 地点 No. 3 の定点写真（その 3）

調査回	上流側	下流側
第 1 回 H24/8/1		
第 2 回 H24/8/14		
第 3 回 H24/8/28		
第 4 回 H24/9/10		
第 5 回 H24/9/25		
第 6 回 H24/10/3		
第 7 回 H24/10/15		

写真 4.8 地点 No. 4 の定点写真（その 1）

調査回	上流側	下流側
第8回 H24/10/25		
第9回 H24/11/5		
第10回 H24/11/15		
第11回 H24/11/25		
第12回 H24/12/6		
第13回 H24/12/16		

写真 4.9 地点 No. 4 の定点写真（その 2）

調査回	導水管周辺①	導水管周辺②	導水管周辺③	導水管上流側	導水管下流側
第1回 H24/8/1					
第2回 H24/8/14					
第3回 H24/8/28					
第4回 H24/9/10					
第5回 H24/9/25					

写真 4.10 地点 No.5 の定点写真（その1）

調査回	導水管周辺①	導水管周辺②	導水管周辺③	導水管上流側	導水管下流側
第6回 H24/10/3					
第7回 H24/10/15					
第8回 H24/10/25					
第9回 H24/11/5					
第10回 H24/11/15					

写真 4.11 地点 No.5 の定点写真（その2）

調査回	導水管周辺①	導水管周辺②	導水管周辺③	導水管上流側	導水管下流側
第 11 回 11/25					
第 12 回 12/6					
第 13 回 12/16					

写真 4.12 地点 No.5 の定点写真（その 3）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体下流側①	堤体上流側	堤体下流側②
第1回 H24/8/1					
第2回 H24/8/14					
第3回 H24/8/28					
第4回 H24/9/10					
第5回 H24/9/25					

写真 4.13 地点 No. 6 の定点写真（その 1）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体下流側①	堤体上流側	堤体下流側②
第6回 H24/10/3					
第7回 H24/10/15					
第8回 H24/10/25					
第9回 H24/11/5					
第10回 H24/11/15					

写真 4.14 地点 No. 6 の定点写真（その 2）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体下流側①	堤体上流側	堤体下流側②
第 11 回 H24/11/25					
第 12 回 H24/12/6					
第 13 回 H24/12/16					

写真 4.15 地点 No. 6 の定点写真（その 3）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体上流側①	堤体上流側②	堤体下流側
第1回 H24/8/1					
第2回 H24/8/14					
第3回 H24/8/28					
第4回 H24/9/10					
第5回 H24/9/25					

写真 4.16 地点 No. 7 の定点写真（その 1）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体上流側①	堤体上流側②	堤体下流側
第6回 H24/10/3					
第7回 H24/10/15					
第8回 H24/10/25					
第9回 H24/11/5					
第10回 H24/11/15					

写真 4.17 地点 No. 7 の定点写真（その 2）

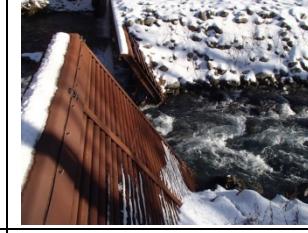
調査回	堤体部①	堤体部②	堤体上流側①	堤体上流側②	堤体下流側
第 11 回 H24/11/25					
第 12 回 H24/12/6					
第 13 回 H24/12/16					

写真 4.18 地点 No. 7 の定点写真（その 3）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体部③	堤体上流側	堤体下流側
第1回 H24/8/1					
第2回 H24/8/14					
第3回 H24/8/28					
第4回 H24/9/10					
第5回 H24/9/25					

写真 4.19 地点 No.8 の定点写真（その1）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体部③	堤体上流側	堤体下流側
第6回 H24/10/3					
第7回 H24/10/15					
第8回 H24/10/25					
第9回 H24/11/5					
第10回 H24/11/15					

写真 4.20 地点 No.8 の定点写真（その2）

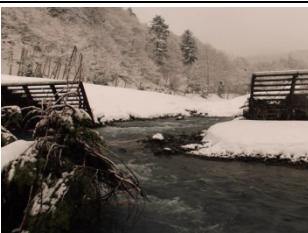
調査回	堤体部①	堤体部②	堤体部③	堤体上流側	堤体下流側
第 11 回 H24/11/25					
第 12 回 H24/12/6					
第 13 回 H24/12/16					

写真 4.21 地点 No. 8 の定点写真（その 3）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体部③	堤体上流側	堤体下流側
第1回 H24/8/1					
第2回 H24/8/14					
第3回 H24/8/28					
第4回 H24/9/10					
第5回 H24/9/25					

写真 4.22 地点 No. 9 の定点写真（その 1）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体部③	堤体上流側	堤体下流側
第 6 回 H24/10/3					
第 7 回 H24/10/15					
第 8 回 H24/10/25					
第 9 回 H24/11/5					
第 10 回 H24/11/15					

写真 4.23 地点 No. 9 の定点写真（その 2）

調査回	堤体部①	堤体部②	堤体部③	堤体上流側	堤体下流側
第 11 回 H24/11/25					
第 12 回 H24/12/6					
第 13 回 H24/12/16					

写真 4.24 地点 No. 9 の定点写真（その 3）

## 5. 資料とりまとめ

### 5.1. カラフトマスとシロザケの来遊状況について

#### 1) 北海道への来遊状況

##### (1) カラフトマス

カラフトマスの北海道来遊状況経年比較を図 5.1 に示す。H24（2012）年度の北海道におけるカラフトマス来遊数は 220 万尾であり、対前年（553 万尾）比が 39.8%、対平年（H1（1989）年～H22（2010）年平均：956 万尾）比が 23.0% と前年および平年を下回った。カラフトマスは来遊資源が隔年で変動する特徴があり、H15（2003）年以降、奇数年が豊漁年、偶数年が不漁年で推移していた。H23（2011）年は豊漁年に当たっていたが不漁年で、本年度はさらに顕著な不良年であった。

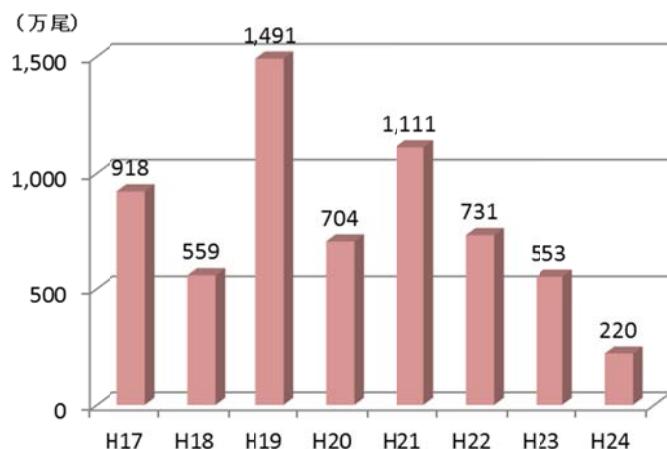


図 5.1 カラフトマスの北海道来遊状況経年比較

##### (2) シロザケ

シロザケの北海道来遊状況経年比較を図 5.2 に示す。H24（2012）年度の北海道におけるシロザケ来遊数は 3,878 万尾であり、対前年（3,750 万尾）比が 103.4% で、昨年度と同水準であった。地域別には、日本海側（オホーツクから日本海区）の来遊数は 2,375 万尾で対前年（2,300 万尾）比が 103.3%、太平洋側の来遊数は 1,503 万尾で対前年（1,450 万尾）比が 103.7% であり、昨年度と同水準であった。

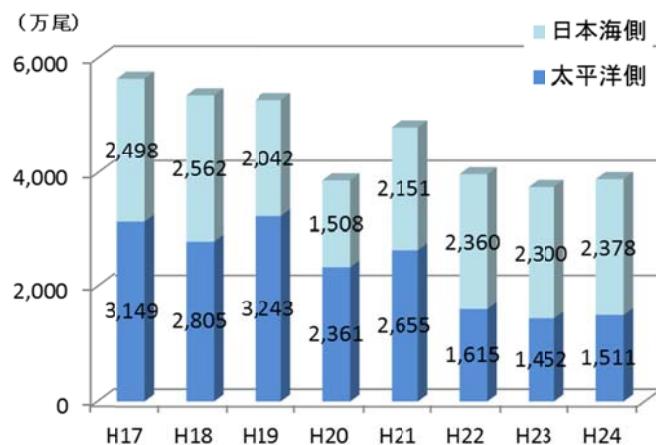


図 5.2 シロザケの北海道来遊状況経年比較

## 2) イワウベツ川での捕獲状況

### (1) カラフトマス

イワウベツ川下流の岩尾別ふ化場におけるカラフトマス捕獲数経年比較を図 5.3 に示す。カラフトマスの捕獲は、H24 (2012) 年度は 8 月 10 日から 10 月上旬に行われ、この期間に捕獲されたカラフトマスは総計 17,146 尾であった※。

前述したとおり、H24 (2012) 年はカラフトマスの不漁年にあたり、前年 (72,831 尾) に対する比は 23.5% であった。しかし、前回不漁年の H22 (2010) 年 (47,541 尾) に対する比は 36.1%、前々回不漁年の H20 (2008) 年 (34,093 尾) に対する比は 50.3% であり、近年の不漁年と比較してもかなり低い水準であった。

※ (社) 北見管内さけ・ます増殖事業協会への聞き取り調査による (H24 (2012) 年 11 月 27 日)

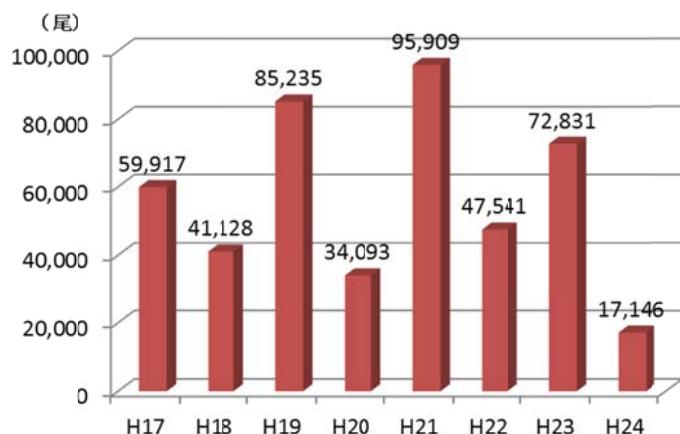


図 5.3 岩尾別ふ化場でのカラフトマス捕獲数経年比較

### (2) シロザケ

イワウベツ川下流の岩尾別ふ化場におけるシロザケ捕獲数経年比較を図 5.4 に示す。シロザケの捕獲は、H24 (2012) 年度は 9 月下旬から 11 月 16 日までの期間で行われ、この期間に捕獲されたシロザケは総計 13,354 尾※であった。前年 (5,354 尾) に対する比は 249.4% と豊漁であり、過去 7 年間では最も高い捕獲数であった。

※ (社) 北見管内さけ・ます増殖事業協会への聞き取り調査による (H24 (2012) 年 11 月 27 日)

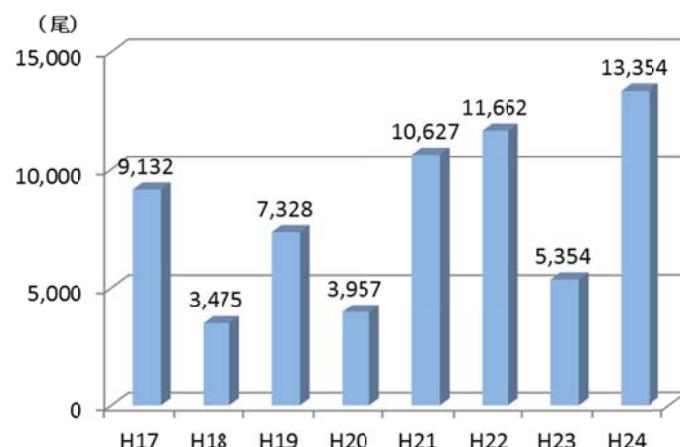


図 5.4 岩尾別ふ化場でのシロザケ捕獲数経年比較

## 5.2. サクラマス再生への取り組み

H11（1999）年より、斜里町、知床財団、（社）北見管内さけ・ます増殖事業協会は、イワウベツ川においてサクラマス個体群の復元事業に取り組んでおり、各支流に稚魚や発眼卵の放流を行っている。過年度からの放流実績は表 5.1 に示したとおりである。また、本年度は、放流予定日前日の大雨の影響で、白イ川、ピリカベツ川へのアプローチが当日困難であったため、図 5.5 に示すイワウベツ川支流盤の沢にて発眼卵 50,000 粒を 11 月 1 日に放流した。

※知床財団への聞き取り調査による（H24 年 11 月 30 日）



図 5.5 H24（2012）年度サクラマス発眼卵放流箇所

表 5.1 サクラマスの稚魚と発眼卵の放流実績

放流実施年	幌別川		イワウベツ川水系		備考
	稚魚	発眼卵	稚魚	発眼卵	
H11（1999）年	5 万	3 万	5 万	3 万	稚魚は春、発眼卵は秋に放流
H12（2000）年	—	10 万	—	7 万	
H13（2001）年	—	5 万	—	5 万	
H20（2008）年	—	—	—	15 万	10 月 28 日に放流
H21（2009）年	—	—	—	20 万	11 月 2 日に放流
H22（2010）年	—	—	—	10 万	10 月 24 日に放流
H23（2011）年	—	—	—	20 万	10 月 25 日に放流
H24（2012）年				5 万	11 月 1 日に放流

### 5.3. イワウベツ川流域における復元事業

斜里町、北見管内さけ・ます増殖事業協会は、H23（2011）年より5カ年計画で、イワウベツ川流域の自然環境改善を目的とした「カツラの森、命あふれる川の復元事業」（ダイキン工業支援）を行っている。事業では、サケマスの自然産卵やオショロコマの資源量拡大を重要課題と位置付け、サクラマスの自然再生産復元など既存事業の拡充を含めた取り組みを行っている。

具体的な取り組みは、自然石の配置による瀬や淵の形成及び河道修正、防鹿柵設置や植樹による河畔林の保護・育成等で、H24（2012）年から現地での作業が始まっている。



写真 5.1 復元事業によって形成された淵

H24（2012）年春の融雪出水により赤イ川の改良ダムの閉塞等が生じたが、上記復元事業の実施の際、北見管内さけ・ます増殖事業協会のご好意により、表 5.2 に示す障害物撤去等のメンテナンスが行われた。

表 5.2 赤イ川の改良ダムのメンテナンス

河川工作物No.	メンテナンスの内容
No. 11 コンクリート床固工	H24（2012）年春に No. 11 コンクリート床固工下流に巨石配置を実施した。
No. 12 鋼製えん堤	H24（2012）年 5 月の増水によりスリット部が流木と石礫で閉塞した。同年 6 月に流木、石礫を除去した。また、その際スリット部下流に巨石配置を実施した。
No. 13 鋼製えん堤	H24（2010）年 5 月の増水による土砂堆積で、流水が左岸寄りのダムスクリーン上部を越えて流れようになつたため、同年 6 月に流水がスリット部を流れるように、玉石配置による河道修正を実施した。
ふ化場導水管	H24（2012）年春に、魚類遡上を容易にするために、導水管の下流に玉石置きを実施した。

## 6. 考察

### 6.1. サケ科魚類の遡上・産卵状況について

#### 1) カラフトマスの遡上・産卵と改良効果

カラフトマス親魚は図 6.1 に示すとおり 8 月 1 日から 10 月 25 日まで確認された。9 月 10 日にふ化場魚止の遡上口が一時解放され、カラフトマス 622 尾が遡上しており、直後の 9 月 10 日調査で最も多くの親魚（267 尾）が確認された。8 月 28 日までに確認された少数のカラフトマスは 8 月 10 日の遡上口閉鎖以前に遡上した個体、あるいは極めて稀と思われるが、ふ化場魚止めをジャンプして越えてきた個体と推察される。

カラフトマス産卵床は 8 月 28 日～10 月 15 日まで確認された。9 月 25 日に 224 床（新 186 床、旧 38 床）が確認されたのがピークで、その後漸減して確認された。

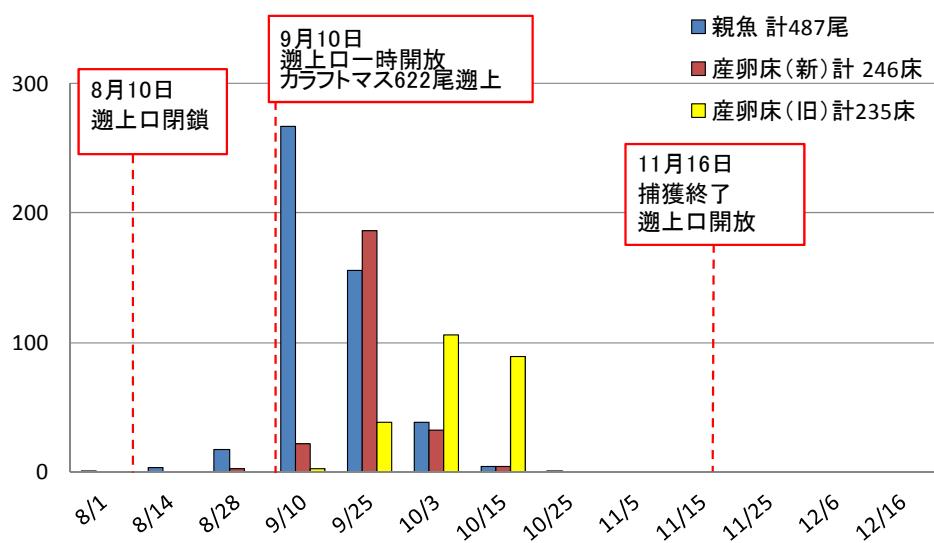


図 6.1 H24 年（2012 年）調査回毎のカラフトマス確認状況

カラフトマス親魚の区間別親魚数・産卵床、死骸の経年比較を表 6.1 に示す。本年度の親魚総確認数は 487 尾であり、カラフトマスの顕著な不漁年を反映して H20（2008）年度以降で最小であった。

イワウベツ川におけるサケ科魚類の遡上数は、下流の岩尾別ふ化場での捕獲状況に左右されるため、遡上・産卵数の経年比較は適切ではないが、赤い川の No. 13 鋼製えん堤上流側については、H22（2010）年度調査までの確認数が親魚 0 尾（産卵床 0 床）であったのに対し、改良工事後となる H23（2011）年では親魚 210 尾（産卵床 68 床）、H24（2012）年では 5 尾（産卵床 23 床）が確認されたことから、改良工事による明確な効果と判断された。

表 6.1 カラフトマス親魚の区間別遡上数経年比較

イワウベツ川	区間名	カラフトマス親魚					カラフトマス産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
治山ダム ヒカヘツ川合流点	イ30				2						
	イ29			3					1		
	イ28				2			1			
	イ27				7			7			
	イ26				9			3			
	イ25	6	5	17			5	2			
	イ24	11		20			11		3		
	イ23	26	1	22			19	1			
	イ22	28	6	44		3	21	7	22		
	イ21	5	19	49				13	19		
	イ20	2	21	193			1	22	60		
	イ19	7	10	3	11		6	1	2		
	イ18		5	5	33		1	6	4	15	
	イ17	14	54	40	145			31	10	30	
	イ16	18	18	44	50		6	19	31	15	
	イ15		45	36	30	7		27	13	16	21
	イ14	3	50	52	91	35	1	18	25	21	13
	イ13		61	55	78	13		28	21	16	65
	イ12		25	8	15	12		11	2		14
	イ11	50	147	88	71	179	24	42	22		58
	イ10	25	55	9	37	10	3	14	4	3	18
	イ09	46	143	79	157	30	10	67	32	20	67
	イ08	20	55	49	117	55	7	14	9	15	60
	イ07	22	166	46	108	7		18	6		2
	イ06	40	151	52	486	43	20	8	16	7	17
	イ05	8	140	45	81	5		17	2	2	
	イ04	63	205	102	363	16	28	21	25	13	9
	イ03	4	33	211	266	2		4	7	11	
	イ02	8	177	51	118	27		41	8	15	37
	イ01	2	52	110	101	18	1	10	28	12	31
	合計	330	1,670	1,140	2,723	459	104	470	312	317	412
赤イ川	区間名	カラフトマス親魚					カラフトマス産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
白イ川合流点 H22改良(No. 13)	ア06				207	5				67	23
H21改良(No. 12)	ア05			54	141	4			15	31	9
H18改良(No. 11)	ア04	13	31	9	16	4	4	10	6	9	5
	ア03	2	20	5	27	2	1	5	2	5	7
H20改良導水管 イカヘツ川合流点	ア02	6	18	7	29	13	4	8	4	9	25
	ア01	8	2	1	11						
	合計	29	71	76	431	28	9	23	27	121	69
白イ川	区間名	カラフトマス親魚					カラフトマス産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
	シ05										
	シ04										
	シ03										
	シ02										
赤イ川合流点	シ01			3					1		
	合計			3					1		
ピリカベツ川	区間名	カラフトマス親魚					カラフトマス産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
	ビ06										
	ビ05										
	ビ04										
	ビ03										
	ビ02				3				1		
H19改良 イカヘツ川合流点	ビ01										
	合計			3					1		
全区間		カラフトマス親魚					カラフトマス産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
	総計	359	1,741	1,216	3,160	487	113	493	339	440	481

カラフトマス産卵床の区間別確認頻度の経年比較を図 6.2 に示す。過年度と比較して、本年度はイワウベツ橋上流のイワウベツ川（区間：イ 08）での確認頻度が増加した。また、復元事業による岩石配置により造成された淵周辺（区間：イ 11、イ 13）の確認頻度が増加した。イワウベツ川本流では、本年度は河口から 1,500m（区間：イ 15）までが産卵床の上限で、過年度に比べてにおける到達距離が短いのが特徴である。これはカラフトマスの遡上数が少なく、相対的に 1 個体当たりの利用面積が大きくなり上流に産卵場を求める必要がなかったことが理由と推察できる。

また、カラフトマス産卵床の流域別確認頻度の経年比較を図 6.3 に示す。H23（2011）年度と比較して、本年度は赤イ川における確認頻度が低下したものの、No.13 鋼製えん堤の改良以前の H21（2009）年、H22（2010）年に比べて確認頻度が増加している。赤イ川におけるカラフトマス親魚の遡上範囲と産卵場所は上流域まで拡大していることから、No. 13 鋼製えん堤改良による効果と判断できる。

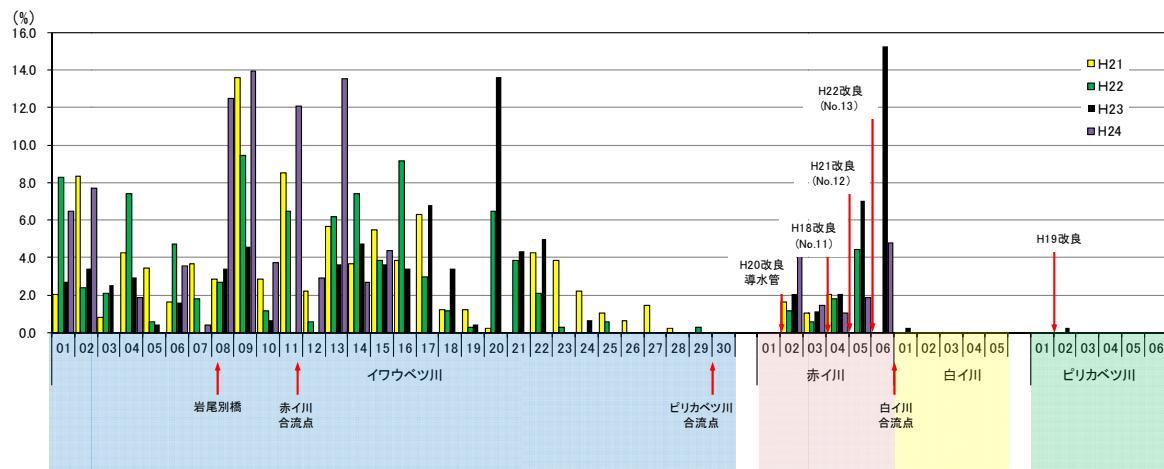


図 6.2 カラフトマス産卵床の区間別確認頻度経年比較

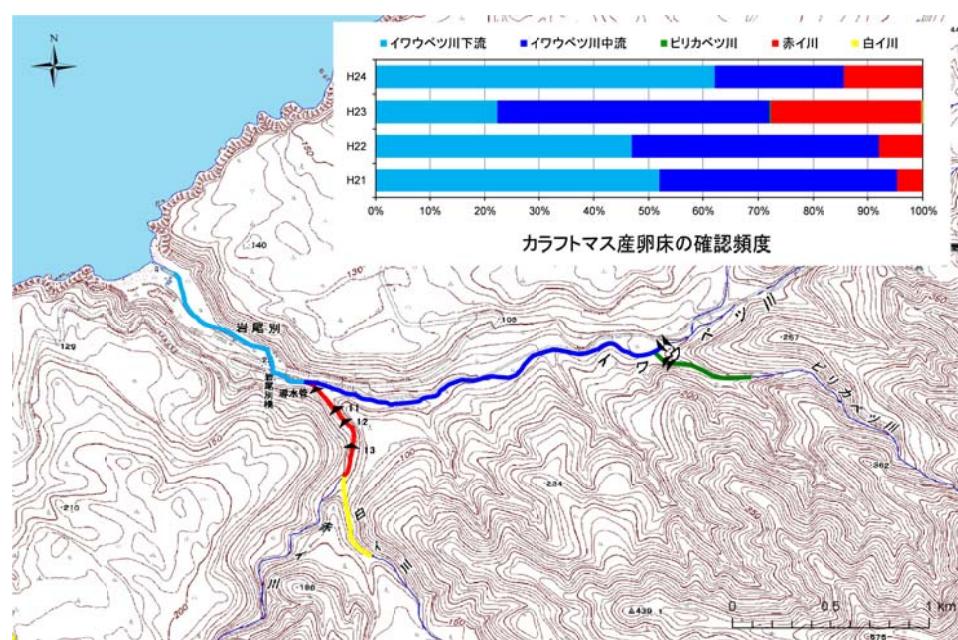


図 6.3 カラフトマス産卵床の流域別確認頻度経年比較

【区間:イ 13】	【区間:イ 04】
	
第3回調査 カラフトマス産卵床	第4回調査 産卵行動中のカラフトマス
【区間:イ 08】	【区間:イ 11】
	
第4回調査 カラフトマス産卵床	第4回調査 赤イ川合流直下の淵で群れるカラフトマス
【区間:イ 12】	【区間:イ 14】
	
第4回調査 カラフトマス産卵床	第4回調査 淀で群れるカラフトマス
【区間:イ 02】	【区間:ア 06】
	
第5回調査 カラフトマス産卵床	第5回調査 カラフトマス産卵床

写真 6.1 カラフトマス親魚・産卵床の状況 (1)

【区間:イ 06】	【区間:イ 08】
	
第5回調査 カラフトマス	第5回調査 カラフトマス死骸
【区間:イ 10】	【区間:イ 11】
	
第5回調査 カラフトマス産卵床	第5回調査 赤イ川合流直下の淵のカラフトマス産卵床
【区間:イ 12】	【区間:イ 13】
	
第5回調査 カラフトマス産卵床	第5回調査 カラフトマス産卵床
【区間:イ 13】	【区間:イ 14】
	
第5回調査 カラフトマス産卵床	第5回調査 淵で群れるカラフトマス

写真 6.2 カラフトマス親魚・産卵床の状況 (2)

【区間:ふ化場魚止め直下】	【区間:イ 08】
	
第6回調査 ふ化場魚止め直下のカラフトマス	第6回調査 カラフトマス親魚
【区間:イ 11】	【区間:イ 13】
	
第6回調査 赤イ川合流直下の淵のカラフトマス産卵床	第6回調査 カラフトマス産卵床
【区間:ア 05】	【区間:ア 05】
	
第6回調査 カラフトマス死骸	第7回調査 カラフトマス産卵床
【区間:ア 06】	【区間:イ 06】
	
第7回調査 カラフトマス産卵床	第8回調査 カラフトマス産卵床

写真 6.3 カラフトマス親魚・産卵床の状況 (3)

## 2) シロザケの遡上・産卵と改良効果

10月20日、22日にふ化場魚止の遡上口が一時解放され、それぞれシロザケ631尾、100尾が遡上している。また11月16日に捕獲終了に伴い遡上口が開放されたので、その後シロザケは上流へ遡上可能な状態となっている。

シロザケ親魚は図6.4に示すとおり10月25日から12月16日まで確認された。10月20日、22日の一時開放直後の10月25日調査で最も多くの親魚(156尾)が確認された。10月29~31日、11月2日、11月7~8日、11月12日に大規模な出水があり、親魚の確認数は減少したが、11月16日の遡上口開放に伴って確認数が一度上昇した。

カラフトマス産卵床は10月25日~12月16日まで確認された。10月25日に産卵床119床(すべて新)が確認されたが、その後10月29~31日、11月2日、11月7~8日、11月12日の出水で産卵床が搅乱されたため確認数は減少したものと考えられる。

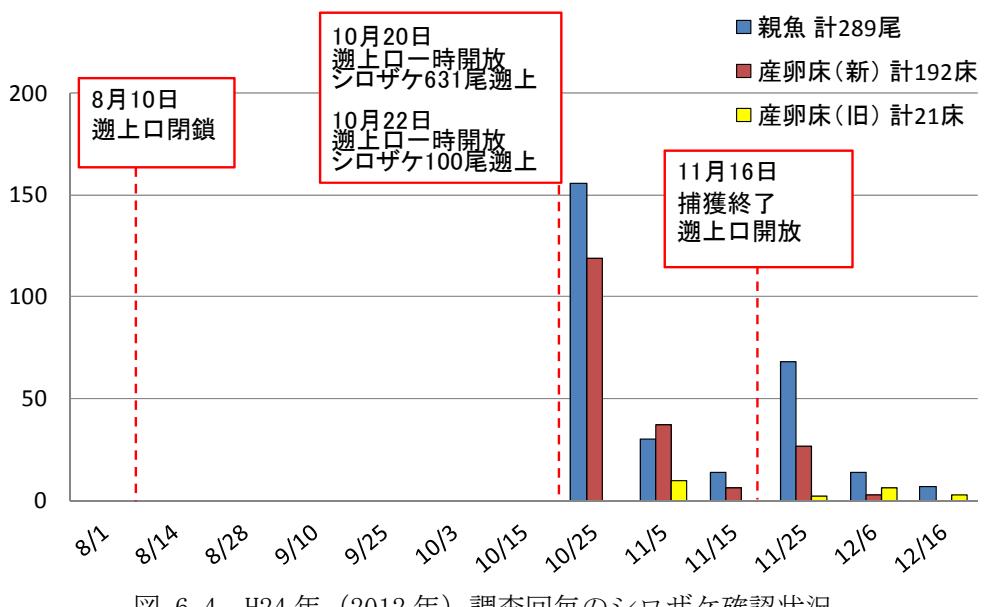


図6.4 H24年(2012年)調査回毎のシロザケ確認状況

シロザケ親魚の区間別親魚数・産卵床の経年比較を表6.2に示す。本年度の親魚総確認数は289尾であり、ふ化場捕獲数の豊漁年だったにも拘わらずH20(2008)年度以降で最小であった。10月29~31日、11月2日、11月7~8日、11月12日の出水による影響があったものと考えられる。

イワウベツ川におけるサケ科魚類の遡上数は、下流の岩尾別ふ化場での捕獲状況に左右されるため、遡上・産卵数の経年比較は適切ではないが、赤イ川のNo.13鋼製えん堤上流側については、H21(2009)年度調査までの確認数が親魚0尾(産卵床0床)であったのに対し、改良工事後となるH22(2010)年では親魚2尾(産卵床0床)、H23(2011)年では78尾(産卵床21床)、H24(2012)年では26尾(産卵床10床)が確認されたことから、改良工事による明確な効果と判断された。

また、本年度はシロザケの親魚4尾が白イ川で初めて確認された。

表 6.2 シロザケの区間別遡上数経年比較

イワウベツ川	区間名	シロザケ親魚					シロザケ産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
治山ダム ヒリカベツ川合流点	イ30										
	イ29										
	イ28										
	イ27										
	イ26										
	イ25										
	イ24	3	1	3	1	1	1	1	1	3	
	イ23	4	1		4	2				1	
	イ22	18	3	1	1		8	3		3	
	イ21		1				7				
	イ20										
	イ19	3	2	4	1		2				
	イ18	3	4	9		1	1				
	イ17	2	1	2		4		3	1	1	
	イ16	27	7	3		3	14	14			
	イ15	17	1	1	2	3	10	2			
	イ14	17	4	7	20	4	13	5		9	
	イ13	1	16	15	18	31	5	10	5	7	38
	イ12	4	24	28	17	19	10	5	7	6	24
赤イ川合流点 岩尾別橋	イ11	155	233	200	93	67	37	48	45	25	32
	イ10	28	44	36	44	9	25	12	10	7	11
	イ09	29	49	47	61	14	18	24	19	25	5
	イ08	22	37	28	34	16	14	14	5	13	8
	イ07	17	9	4	3	12	10	1			8
	イ06	21	4	2	3	9	13	1			4
	イ05	6		1	12		17				
	イ04	13	1	2	19		17		1	9	2
	イ03	2	1	1	2	3	4				6
	イ02	1		8	9	30			1		19
捕獲用堰堤	イ01	2	3	2	6	7	5	2	4	7	15
	合計	303	514	400	349	246	193	173	124	101	189
赤イ川 H22改良(No.13) H21改良(No.12) H18改良(No.11) H20改良導水管 イワカベツ川合流点	区間名	シロザケ親魚					シロザケ産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
	白イ川合流点			2	78	22				21	10
	H22改良(No.13)	ア06									
	H21改良(No.12)	ア05		19	39	26	3		5	4	5
	H18改良(No.11)	ア04	18	56	33	12	3	8	16	9	
		ア03	10	55	12	12	2	5	6	2	4
		ア02	18	42	8	10	9	8	10	2	6
	イワカベツ川合流点	ア01	6	6	5	8				1	
	合計	52	178	99	146	39	21	37	18	26	24
白イ川 赤イ川合流点	区間名	シロザケ親魚					シロザケ産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
	シ05										
	シ04										
	シ03										
	シ02										
	シ01					4					
合計						4					
	合計										
ピリカベツ川 H19改良 イワカベツ川合流点	区間名	シロザケ親魚					シロザケ産卵床				
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
	ビ06										
	ビ05										
	ビ04										
	ビ03										
	ビ02										
	ビ01										
	合計										
	合計										
全区間	シロザケ親魚					シロザケ産卵床					
		H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年
	総計	355	692	499	495	289	214	210	142	127	213

シロザケ産卵床の区間別確認頻度の経年比較を図 6.5 に示す。過年度と比較して、本年度は復元事業による岩石配置により造成された淵周辺（区間：イ 11、イ 13）の確認頻度が増加した。イワウベツ川本流では、本年度は河口から 2,400m（区間：イ 24）までが産卵床の上限で、過年度と同じ到達距離となった。

また、カラフトマス産卵床の流域別確認頻度の経年比較を図 6.6 に示す。H23（2011）年度と比較して、本年度は中流域の確認頻度が増加しているのが特徴である。

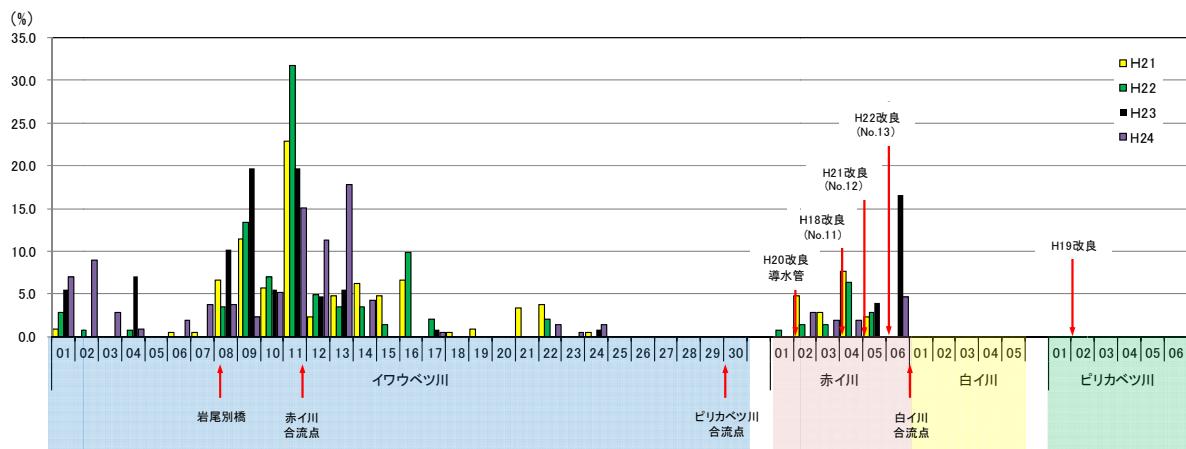


図 6.5 シロザケ産卵床の区間別確認頻度経年比較

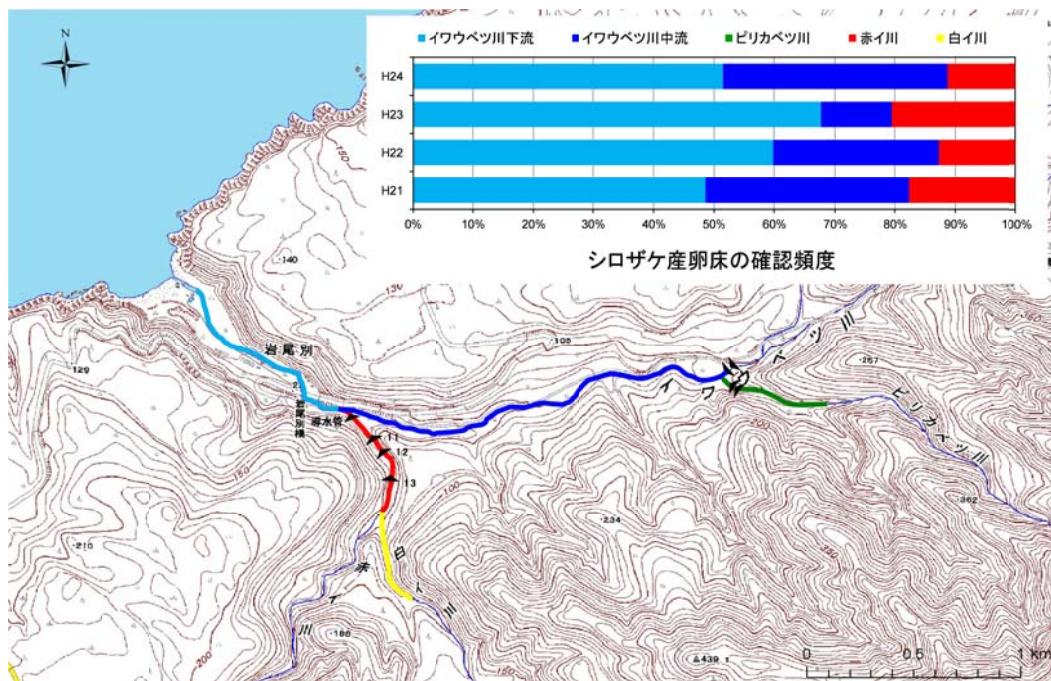


図 6.6 シロザケ産卵床の流域別確認頻度経年比較

【区間:イ 02】	【区間:イ 07】
	
第8回調査 シロザケ産卵床	第8回調査 シロザケ産卵床
【区間:ア 06】	【区間:ア 05】
	
第8回調査 シロザケ産卵床	第8回調査 シロザケ
【区間:イ 11】	【区間:イ 11】
	
第8回調査 シロザケとシロザケ産卵床	第8回調査 シロザケとシロザケ産卵床
【区間:イ 12】	【区間:イ 13】
	
第8回調査 シロザケ産卵床	第8回調査 シロザケ産卵床

写真 6.4 シロザケ親魚・産卵床の状況 (1)

【区間:イ 13】	【区間:イ 15】
	
第8回調査 シロザケ産卵床	第8回調査 シロザケ産卵床
【区間:ア 04】	【区間:イ 01】
	
第9回調査 №12 えん堤直下のシロザケ産卵床	第9回調査 右岸分流シロザケ産卵床
【区間:イ 01】	【区間:イ 21】
	
第9回調査 シロザケの卵	第9回調査 シロザケ親魚
【区間:イ 04】	【区間:イ 11】
	
第9回調査 シロザケ死骸	第9回調査 産卵行動中のシロザケ

写真 6.5 シロザケ親魚・産卵床の状況 (2)

【区間:イ 11】	【区間:イ 11】
	
第9回調査 シロザケ産卵床	第9回調査 産卵行動中のシロザケ
【区間:イ 23】	【区間:イ 24】
	
第9回調査 シロザケ親魚	第10回調査 シロザケ産卵床
【区間:イ 11】	【区間:イ 01】
	
第11回調査 産卵床をガードするシロザケ	第12回調査 シロザケ産卵床
【区間:イ 09】	【区間:イ 06】
	
第12回調査 シロザケ親魚	第13回調査 シロザケ死骸

写真 6.6 シロザケ親魚・産卵床の状況 (3)

### 3) サクラマスの発眼卵放流と遡上状況

イワウベツ川におけるサクラマス発眼卵の放流はH11（1999）年からH13（2001）年に行われたのち一時中断し、その後再開され、H20（2008）年からH24（2012）年まで行われている。

サクラマスの本年度の確認状況は、知床財団の調査データと合算すると親魚10尾、産卵床6床であった。サクラマス発眼卵放流はH20（2008）年から毎年行われており、放流数と確認数の関係を表すと表6.3に示すとおりとなる。

表6.3 サクラマスの放流数と確認状況

年	放流稚魚数(尾) 放流発眼卵(粒)	放流発眼卵に 対する親魚換 算数	放流個体の回 帰遡上予定年	サクラマス確認数		調査者
				親魚数	産卵床数	
H11（1999）年	50,000尾（春） 30,000粒	20尾	H13（2001）年 H14（2002）年			
H12（2000）年	70,000粒	46尾	H15（2003）年			
H13（2001）年	50,000粒	33尾	H16（2004）年	5	2	知床財団
H14（2002）年	0			0	0	知床財団
H15（2003）年	0			7	9	知床財団
H16（2004）年	0			6	17	知床財団
H17（2005）年	0			1	0	知床財団
H18（2006）年	0			2	0	知床財団
H19（2007）年	0			2	1	知床財団
H20（2008）年	150,000粒	100尾	H23（2011）年	0	0	知床財団 受託者
H21（2009）年	200,000粒	133尾	H24（2012）年	0	1（1）	知床財団 受託者
H22（2010）年	100,000粒	66尾	H25（2013）年	3（2）	2（2）	知床財団 受託者
H23（2011）年	20,000粒	133尾	H26（2014）年	7	1	知床財団 受託者
H24（2012）年	50,000粒	33尾	H27（2015）年	10（8）	6（1）	知床財団 受託者

注) 親魚♀1尾当り1,500粒を産卵するものと仮定して換算

サクラマス確認数の裸数は総数、（内数）は受託者確認数

サクラマスの確認調査は、H13年からは知床財団、H20（2008）年から受託者がそれぞれ個別に行っており、調査範囲、回数、調査方法に差異があり一元的に比較できるものではないが、敢えて表6.3の数値から以下の考察を行なった。

放流第1期（H11（1999）年からH13（2001）年、当時赤イ川とピリカベツ川のダム改良は未実施）の結果として、H13（2001）年からH16（2004）年は親魚数、産卵床数は、H14（2002）年は0であったものの、それぞれ5～7尾、2～17床確認されている。しかし、放流一時中止後は、H17（2005）年からH22（2010）年まで親魚数、産卵床数はそれぞれ0～3尾、1～2床と減少している。これは放流回帰の次世代の個体が減少したということで、自然産卵に任せたままでは資源量が減少したことを示唆している。放流第2期（H20（2008）年からH24（2012）年）

の結果として確認数は再度上昇し、H23（2011）年、H24（2012）年の親魚数、産卵床数はそれぞれ7～10尾、1～6床となった。放流第1期と第2期の違いは、No.8, 10ダム改良（H19（2007）年）、導水管とNo.10～13ダム改良（H22（2010）年完了）によりピリカベツ川、赤イ川、白イ川に遡上産卵環境が拡大したことである。現在、発眼卵の放流を継続しているので、翌年以降もサクラマス確認数は本年度の水準を維持するものと想定される。しかし発眼卵放流の目的は、遡上産卵環境が拡大した条件を上手く利用し、放流を中止してもサクラマス資源が自然産卵で循環的に維持されることであり、ダム改良がどのような効果を発揮したのかは、放流回帰の次世代の個体増減、つまりH26（2014）年以降の調査結果で評価されるものと考えられる。

【区間: シ 05】	【区間: 白イ川調査区間の上流】
	
第1回調査 婚姻色の出たサクラマス（♂）	第1回調査 群れているヤマメ
【区間: ピ 04】	【区間: イ 22】
	
第3回調査 群れているヤマメ	第3回調査 群れているヤマメ
【区間: 白イ川調査区間の上流】	【区間: イ 28】
	
第3回調査 サクラマス産卵床	第3回調査 サクラマス産卵床
【区間: シ 03】	【区間: ピ 01】
	
第4回調査 サクラマス産卵床	第5回調査 サクラマス産卵床

写真 6.7 サクラマス親魚・産卵床の状況

## 6.2. 河床状況について

### 1) 河床状況経年変化

#### (1) 赤イ川

赤イ川の縦断測量各点における最低河床高の経年変化を表 6.4 に示す。

SP20 では H23 (2011) 年は前年と比較して河床が 0.77m 上昇していたが、H24 (2012) 年にはほぼ元に戻っている。これは前述したとおり、No. 12 鋼製えん堤上流部で玉石が移動し、そこに土砂がステップ状に堆積したための一時的な事象と考えられた。No. 12 鋼製えん堤上流 120m では H23 (2011) 年と比べて 0.88m 低下している。これはスリット化による上流域の土砂の流下によるものと考えられた。

また、赤イ川合流点から下流のイワウベツ川本流では、H23 (2011) 年と比較すると最低河床高の変化は起きていない。

表 6.4 最低河床高の経年変化（赤イ川）

測線名	合流点 からの 距離(m)	最低河床高 (m)							変動量 (m)						
		H18 No. 11 改良前	H19 No. 11 改良後	H20 導水管 改良後	H21	H22	H23	H24	H18→H19	H19→H20	H20→H21	H21→H22	H22→H23	H23→H24	改良後 →H24
DSP188.32	576.4m						45.79	45.65						-0.14	-0.14
DSP160	548.1m						45.71	45.79						0.08	0.08
DSP120	508.1m						45.14	44.26						-0.88	-0.88
DSP80	468.1m						44.14	43.83						-0.31	-0.31
DSP60	448.1m						43.56	43.77						0.21	0.21
DSP40	428.1m						43.16	43.13						-0.03	-0.03
DSP20	408.1m						41.93	41.70						-0.23	-0.23
DSP0 No. 13えん堤	388.1m						41.48	41.56						0.08	0.08
SP120	365.6m				40.68	40.83	40.87	40.85				0.15	0.04	-0.02	0.02
SP100	345.6m				39.79	40.06	40.14	39.87				0.27	0.08	-0.27	-0.19
SP80	325.6m				39.67	38.96	38.83	38.56				-0.71	-0.13	-0.27	-0.40
SP60	305.6m				38.64	37.94	37.88	38.86				-0.70	-0.06	0.98	0.92
SP40	285.6m				38.19	37.44	37.26	37.41				-0.75	-0.18	0.15	-0.03
SP20	265.6m				38.39	36.24	37.01	36.51				-2.15	0.77	-0.50	0.27
SP0 No. 12えん堤	245.6m	38.14	38.14	38.14	35.49	35.73	35.55					-2.65	0.24	-0.18	0.06
U40	225.6m	33.60	33.53	33.66	33.66	33.95	33.86	33.73	-0.07	0.13	0.00	0.29	-0.09	-0.13	0.20
U20	205.6m	33.24	33.26	33.26	32.93	33.59	33.55	33.47	0.02	0.00	-0.33	0.66	-0.04	-0.08	0.21
U0 No. 11えん堤	187.5m	33.72	32.66	32.66	32.66	32.66	32.66	32.66	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S20	165.6m	30.87	30.67	30.74	30.83	30.52	31.05	30.77	-0.20	0.07	0.09	-0.31	0.53	-0.28	0.10
S40	145.6m	29.65	29.53	29.68	29.93	29.55	30.10	30.04	-0.12	0.15	0.25	-0.38	0.55	-0.06	0.51
S60	125.6m	29.39	29.24	29.60	29.50	29.17	29.52	29.56	-0.15	0.36	-0.10	-0.33	0.35	0.04	0.32
S80	105.6m	28.97	29.04	29.45	29.17	28.62	29.11	28.91	0.07	0.41	-0.28	-0.55	0.49	-0.20	-0.13
S120	65.6m	28.24	28.16	28.67	27.95	27.87	28.14	27.83	-0.08	0.51	-0.72	-0.08	0.27	-0.31	-0.33
導水管	31.2m	28.34	28.34	27.29	27.63	27.42	-	-	0.00	-1.05	0.34	-0.21	-	-	-
ESP20	20.0m						26.35	26.37						0.02	0.02
FSP100 伊吹ヶ川 合流点	0.0m						25.65	25.67						0.02	0.02
FSP80	-20.0m						25.66	25.70						0.04	0.04
FSP60	-40.0m						25.07	25.06						-0.01	-0.01
FSP40	-60.0m						24.70	24.89						0.19	0.19
FSP20	-80.0m						24.16	24.24						0.08	0.08
FSP0	-100.0m						23.67	23.63						-0.04	-0.04

注1) 青数字は改良後の初回の観測データである。

注2) 変動量における赤数字は河床低下を表している。



写真 6.8 SP20 (No. 12 鋼製えん堤上流部) の状況



写真 6.9 DSP120 (No. 13 鋼製えん堤上流部) の状況

また、赤イ川の横断測量の測線上における流路部の石礫径の経年変化を

表 6.5 に示す。赤イ川では、No. 11 コンクリート床固工よりも上流域において、改良後から細粒化の傾向がみられ、各河川工作物のスリット化に伴う上流域からの土砂流下によるものと考えられた。

表 6.5 流路部の石礫径の経年変化（赤イ川）

測線名	合流点 からの 距離(m)	H20		H21		H22		H23		H24		変動量 (平均の差: cm)					
		平均 (cm)	最小～ 最大(cm)	H20→H21	H21→H22	H22→H23	H23→H24	改良後 →H24									
DSP188.32	566.4m							14	3～87	15	2～109					1	1
DSP160	548.1m							8	4～15	7	2～21					-1	-1
DSP120	508.1m							9	0～39	14	3～91					5	5
DSP80	468.1m							31	0～70	8	4～15					-23	-23
DSP60	448.1m							23	4～48	6	2～110					-17	-17
DSP40	428.1m							34	22～94	13	3～95					-21	-21
DSP20	408.1m							24	0～87	13	3～45					-11	-11
DSP0 No. 13えん堤	388.1m																
SP120	365.6m					14	1～65	14	1～60	11	2～58				0	-3	-3
SP100	345.6m					24	2～60	16	0～53	24	2～95				-8	8	0
SP80	325.6m					38	27～65	45	0～64	22	2～71				7	-23	-16
SP60	305.6m					35	12～54	31	12～57	22	3～47				-4	-9	-13
SP40	285.6m					32	15～39	37	27～57	29	5～60				5	-8	-3
SP20	265.6m					39	13～53	21	2～47	23	7～45				-18	2	-16
SPO No. 12えん堤	245.6m																
U40	225.6m	64	20～173	40	13～86	31	0～151	25	2～151	36	3～153	-24	-9	-6	11	-28	
U20	205.6m	25	5～75	20	0～56	10	0～29	11	0～29	12	3～34	-5	-10	1	1	-13	
U0 No. 11えん堤	187.5m																
S20	165.6m	47	2～105	18	0～77	36	0～78	36	7～77	47	3～87	-29	18	0	11	0	
S40	145.6m	34	5～136	20	0～43	29	0～168	29	0～168	19	3～62	-14	9	0	-10	-15	
S60	125.6m	29	3～87	27	0～51	26	4～71	27	5～75	33	2～106	-2	-1	1	6	4	
S80	105.6m	44	4～216	36	0～93	35	8～93	33	2～92	52	7～155	-8	-1	-2	19	8	
S120	65.6m	28	0～120	21	3～73	26	3～76	27	2～80	31	2～79	-7	5	1	4	3	
導水管	31.2m																
イワウベツ川 合流点	0m																

注1) 青数字は改良後の初回の観測データである。注2) 変動量における赤数字は細粒化を表している。

## (2) ピリカベツ川

ピリカベツ川の縦断測量各点における最低河床高の経年変化を表 6.6、横断測量の測線上における流路部の石礫径の経年変化を表 6.7 に示す。

ピリカベツ川では、H23（2011）年から H24（2012）年にかけて大きな河床高変動は見られていない。ピリカベツ合流点から下流のイワウベツ川本流では、H23（2011）年と比較して 0.46m の河床高上昇が見られるが一時的な事象と考えられる。No.8, 10 コンクリートえん堤直下の K-20 で変化があるが、全体的に石礫径に大きな変動は見られていない。

表 6.6 最低河床高の経年変化（ピリカベツ川）

測線名	合流点からの距離(m)	最低河床高(m)						変動量(m)				
		H19 No. 8, 10 改良前	H20 No. 8, 10 改良後	H21	H22	H23	H24	H20→H21	H21→H22	H22→H23	H23→H24	改良後 →H24
K+128.5	231.1m		101.21	101.52	101.29	100.98	101.15	0.31	-0.23	-0.31	0.17	-0.06
K+83.5	186.1m	99.48	98.76	99.04	98.64	98.61	98.90	0.28	-0.40	-0.03	0.29	0.14
K+63.5	166.1m	98.58	97.38	97.63	97.69	97.48	97.68	0.25	0.06	-0.21	0.20	0.30
K+48.5	151.1m	97.95	96.81	96.83	96.97	96.62	96.72	0.02	0.14	-0.35	0.10	-0.09
K+28.5	131.1m	97.33	95.72	95.59	95.70	95.58	95.97	-0.13	0.11	-0.12	0.39	0.25
K+8.5 No.8改良えん堤	111.1m	96.75	94.39	94.40	94.00	94.36	94.22	0.01	-0.40	0.36	-0.14	-0.17
K-0 No.10改良えん堤	102.6m	91.19	93.75	93.83	93.58	93.68	93.19	0.08	-0.25	0.10	-0.49	-0.56
K-20	82.6m	90.24	91.70	91.62	91.54	91.51	91.49	-0.08	-0.08	-0.03	-0.02	-0.21
K-40	62.6m	88.86	89.85	89.47	89.55	89.60	89.68	-0.38	0.08	0.05	0.08	-0.17
K-60	42.6m		88.34	88.21	88.39	88.36	88.32	-0.13	0.18	-0.03	-0.04	-0.02
K-80	22.6m					87.36	87.41				0.05	0.05
NSP100 イワウベツ川 合流点	0.0m					86.26	86.32				0.06	0.06
NSP80	-20.0m					84.92	85.38				0.46	0.46
NSP60	-40.0m					84.76	84.64				-0.12	-0.12
NSP40	-60.0m					83.23	83.29				0.06	0.06
NSP20	-80.0m					82.61	82.34				-0.27	-0.27
NSP0	-100.0m					81.19	81.23				0.04	0.04

注1) 青数字は改良後の初回の観測データである。

注2) 変動量における赤数字は河床低下を表している。

表 6.7 流路部の石礫径の経年変化（ピリカベツ川）

測線名	合流点からの距離(m)	H20 No. 8, 10 改良後		H21		H22		H23		H24		変動量 (平均の差:cm)				
		平均 (cm)	最小～ 最大(cm)	平均 (cm)	最小～ 最大(cm)	平均 (cm)	最小～ 最大(cm)	平均 (cm)	最小～ 最大(cm)	平均 (cm)	最小～ 最大(cm)	H20→H21	H21→H22	H22→H23	H23→H24	改良後 →H24
K+128.5	231.1m	14	0～28	17	0～60	13	2～30	13	5～21	14	2～36	3	-4	0	1	0
K+83.5	186.1m	13	0～39	16	5～48	16	2～72	16	2～72	14	2～8	3	0	0	-2	1
K+63.5	166.1m	10	0～32	11	1～30	8	0～27	9	0～27	13	2～31	1	-3	1	4	3
K+48.5	151.1m	14	0～49	9	1～26	10	0～44	11	0～44	18	2～40	-5	1	1	7	4
K+28.5	131.1m	6	0～19	8	1～24	8	0～26	8	2～26	16	1～41	2	0	0	8	10
K+8.5 No.8改良えん堤	111.1m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-0 No.10改良えん堤	102.6m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-20	82.6m	36	0～101	35	1～93	31	2～92	9	3～39	37	5～90	-1	-4	-22	28	1
K-40	62.6m	32	11～53	31	5～58	31	4～66	31	4～64	32	10～72	-1	0	0	1	0
K-60	42.6m	19	1～52	13	4～24	11	3～54	18	10～64	34	29～89	-6	-2	7	16	15
K-80	22.6m															
イワウベツ川 合流点	0.0m															

注1) 青数字は改良後の初回の観測データである。

注2) 変動量における赤数字は細粒化を表している。

### (3) 出水と河床変動の関係

表 6.8、図 6.7 に示すとおり、10月29日～31日、11月2日、11月7日～8日、11月12日の雨で大規模な出水が発生した。特に11月7日～8日の大雨で、イワウベツ川下流の最大流量水位は  $34.40\text{m}^3/\text{s}$  (水位  $1.32\text{m}$ )、赤イ川下流では  $10.17\text{m}^3/\text{s}$  (水位  $0.95\text{m}$ ) を記録した。11月29日～11月2日の出水でイワウベツ川本流の復元事業による岩石配置箇所が流出した。また11月8日の出水で、赤イ川No.13ダムの上流  $120\text{m}$  地点でダム堆砂域上端部が洗掘され、約10本の倒木が発生した。

表 6.8 H24 (2012) 年の大きな日降水量

月日	日降水量(mm)
10月29日	13.0
10月30日	26.0
10月31日	44.5
11月2日	60.0
11月7日	46.5
11月8日	100.5
11月12日	25.0

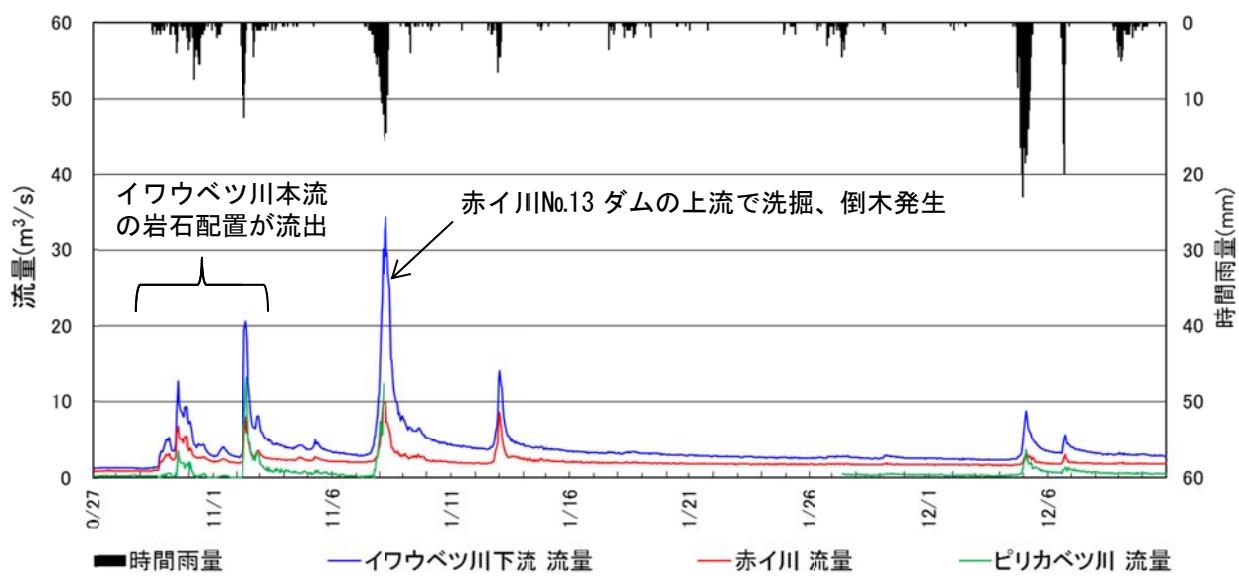


図 6.7 出水時のハイエトハイドログラフ

図 6.8 に示した S54 (1979) 年から H24 (2012) 年までの年最大日雨量から、確率最大日雨量を図 6.9 のとおり求め、表 6.9 に取りまとめた。

11月2日の日降雨量  $60\text{mm}$  だと毎年降る確率となり、11月8日の日降雨量  $100.5\text{mm}$  だと2～3年に一度は降る確率となる。このため本年度起きた土砂移動は、イワウベツ川ではかなり頻繁に起きる事象と考えられる。

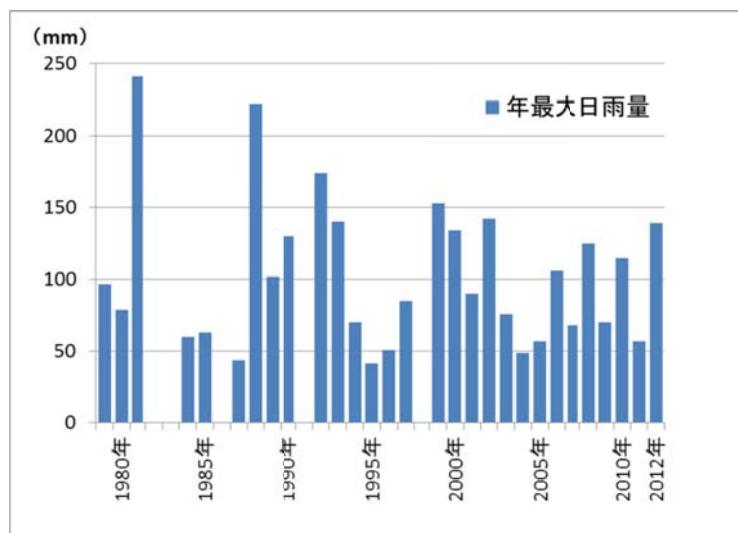


図 6.8 年最大日雨量

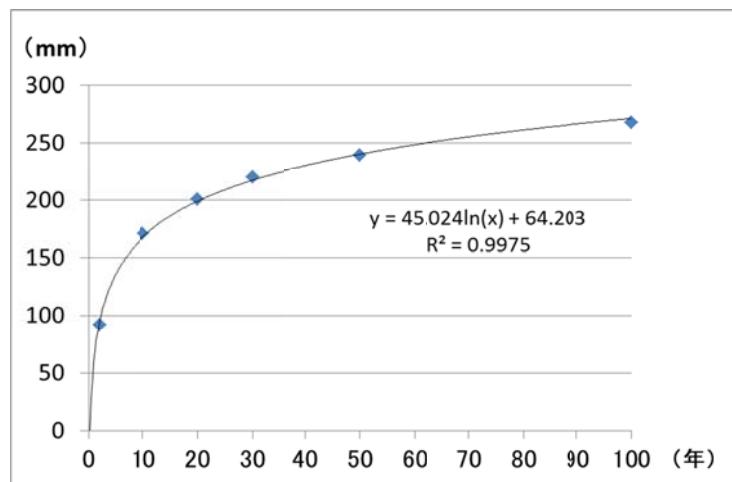


図 6.9 確率最大日雨量プロット

表 6.9 確率最大日雨量

確率年	確率最大日雨量 (mm)
1	64
2	95
3	114
4	127
5	137
6	145
7	152
8	158
9	163
10	168
20	199
30	217
50	240
100	272



復元事業による岩石配置（赤イ川との合流点）（10月3日）




岩石が流出し、淵が平瀬へ変化した（11月6日）



復元事業による岩石配置（赤イ川との合流点より上流）（10月3日）



岩石が流出し、淵が平瀬へ変化した（11月15日）

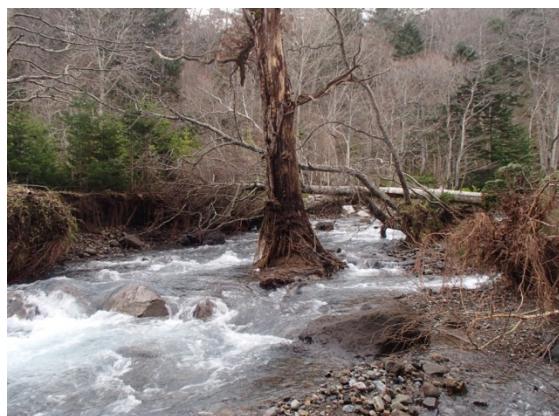

赤イ川No.13ダムの上流側 120m 地点の洗掘、倒木（約10本）の状況（11月15日）



産卵床が多く見られた赤イ川と白イ川の合流点直下では、河床材料が中礫から大礫に変化した（11月25日）

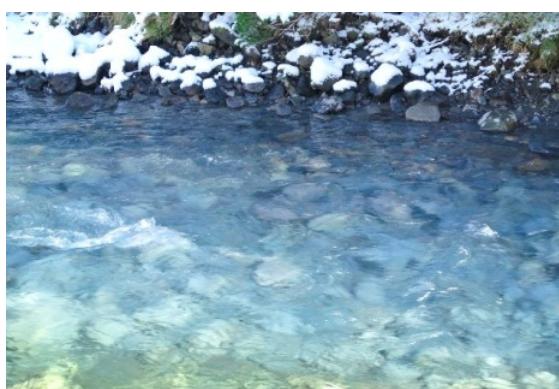


写真 6.10 出水による影響

またピリカベツ川のNo.8, 10 コンクリートえん堤のスリット部には流木が堆積し、H24(2012)年9月時点では40cmの落差が生じていた。このため10月4日に流木を切断・除去している。スリット部の横に流木が残っていたが、10月末から11月初旬の出水後に消失した。これは出水時にダム背面の堰上げが起き、残っていた流木が捲き上げられたためと推測できる。



ピリカベツ川 No8, 10 ダムのスリット部流木堆積状況（9月25日）



流木処理後（10月4日）



出水後の状況（11月15）

写真 6.11 No.8, 10 コンクリートえん堤のスリット部の流木

## 2) 移動限界粒径の算出

### (1) 赤イ川

赤イ川について、11月8日に観測された最大流量 ( $10.167 \text{ m}^3/\text{s}$ ) に対応する各測線の移動限界粒径を算出した（後述「●移動限界粒径の算出方法について」参照）。各測線の移動限界粒径と流心部石礫径を表 6.10、図 6.10 に示す。なお、洪水時の渦流で浮力が発生する場合、砂や細かい礫が大礫の下にある場合等では、計算による移動限界流経よりも大きな礫が動く場合があるが、計算値をもって以下に記述した。赤イ川では、測線 S60, S40（ともに No. 11えん堤下流部）、U20（No. 11えん堤直上流部）、SP60（No. 12えん堤上流部）、SP120（No. 13えん堤下流部）、DSP40, DSP60（ともに No. 13えん堤上流部）、DSP160（白イ川合流点下流部）で移動限界粒径が流心部石礫径よりも大きくなってしまっており、土砂が動きやすい状況にあった。なお、SP100（No. 13えん堤下流部）では、最大径  $0.35\text{m}$  の礫が動く状況にあった。

表 6.10 赤イ川各測線の移動限界粒径と流心部石礫径

測線名	合流点からの距離 (m)	河床勾配	移動限界粒径 (m)	流心部の石礫径 (m)
DSP160	548.1m	0.038	0.24	0.04
DSP120	508.1m	0.011	0.10	0.19
DSP80	468.1m	0.003	0.04	0.08
DSP60	448.1m	0.032	0.21	0.11
DSP40	428.1m	0.072	0.37	0.03
DSP20	408.1m	0.007	0.07	0.07
DSP0 No. 13えん堤	388.1m	0.032	-	-
SP120	365.6m	0.049	0.29	0.06
SP100	345.6m	0.065	0.35	0.95
SP80	325.6m	0.035	0.23	0.71
SP60	305.6m	0.023	0.17	0.10
SP40	285.6m	0.045	0.27	0.56
SP20	265.6m	0.048	0.28	0.36
SP0 No. 12えん堤	245.6m	0.091	-	-
U40	225.6m	0.013	0.11	1.53
U20	205.6m	0.045	0.27	0.16
U0 No. 11えん堤	187.5m	0.086	-	-
S20	165.6m	0.037	0.23	0.78
S40	145.6m	0.024	0.17	0.13
S60	125.6m	0.032	0.22	0.07
S80	105.6m	0.027	0.19	0.52
S120	65.6m	0.004	0.05	0.48

注) 移動限界粒径の赤字は、流心部の石礫径よりも大きいことを示す。

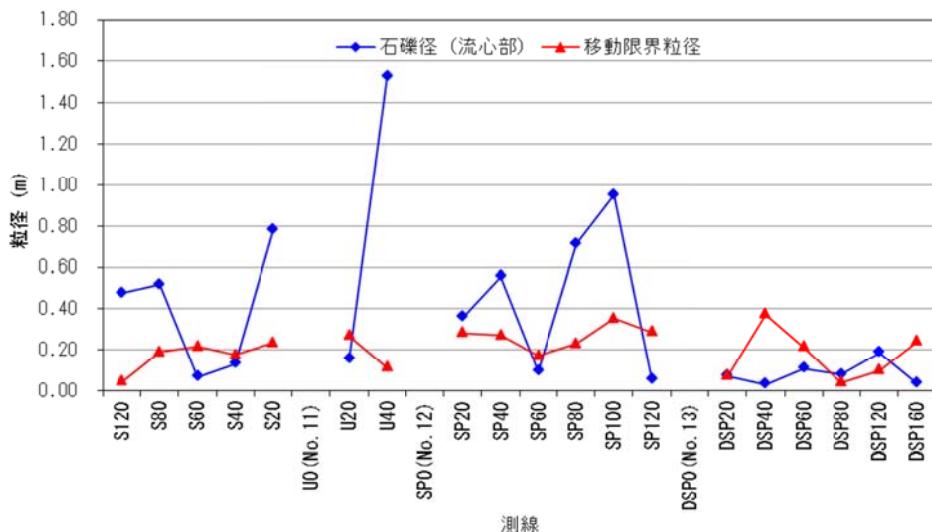


図 6.10 赤イ川各測線の移動限界粒径と流心部石礫径の比較

## (2) ピリカベツ川

ピリカベツ川について、11月8日に観測された最大流量 ( $4.967 \text{ m}^3/\text{s}$ ) に対応する各測線の移動限界粒径を算出した。各測線の移動限界粒径と流心部石礫径を表 6.11、図 6.11 に示す。ピリカベツ川では、No. 8, 10 えん堤上流側に位置する測線の移動限界粒径が、K+48.5 を除いてすべて測線流心部石礫径よりも大きくなっており、土砂が動きやすい状況であった。なお、K-20 では最大径 0.36m の礫が動く状況であった。

表 6.11 ピリカベツ川各測線の移動限界粒径と流心部石礫径

測線名	合流点からの距離(m)	河床勾配	移動限界粒径(m)	流心部の石礫径(m)
K+128.5	231.1m	0.050	0.235	0.166
K+83.5	186.1m	0.061	0.270	0.200
K+63.5	166.1m	0.064	0.280	0.220
K+48.5	151.1m	0.038	0.192	0.225
K+28.5	131.1m	0.088	0.348	0.014
K+8.5 No. 8改良えん堤	111.1m	0.121	-	-
K-0 No. 10改良えん堤	102.6m	0.085	-	-
K-20	82.6m	0.090	0.356	0.794
K-40	62.6m	0.068	0.292	0.723
K-60	42.6m	0.045	0.220	0.894

注) 移動限界粒径の赤字は、流心部の石礫径よりも大きいことを示す。

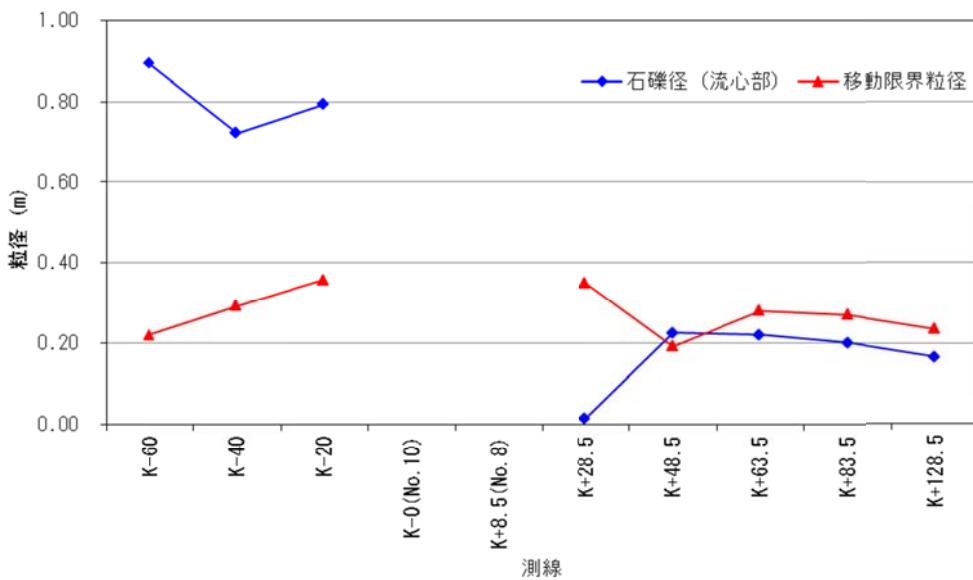


図 6.11 ピリカベツ川各測線の移動限界粒径と流心部石礫径の比較

### (3) イワウベツ川

イワウベツ川本流の岩石配置箇所は、11月2日の出水時に石礫が流下したものと考えられたため、イワウベツ川本流の縦断測量結果を用いて、図6.12に示す岩石配置①地点、岩石配置②地点で移動限界粒径を計算した。参考として11月8日の最大流量発生時の移動限界粒径も計算した。この結果、表6.12に示すとおり11月2日の出水では岩石配置①地点で24cm、②地点で18cmの石礫が動く状況にあった。また11月8日の出水では岩石配置①地点で27cm、②地点で22cmの石礫が動く状況にあった。

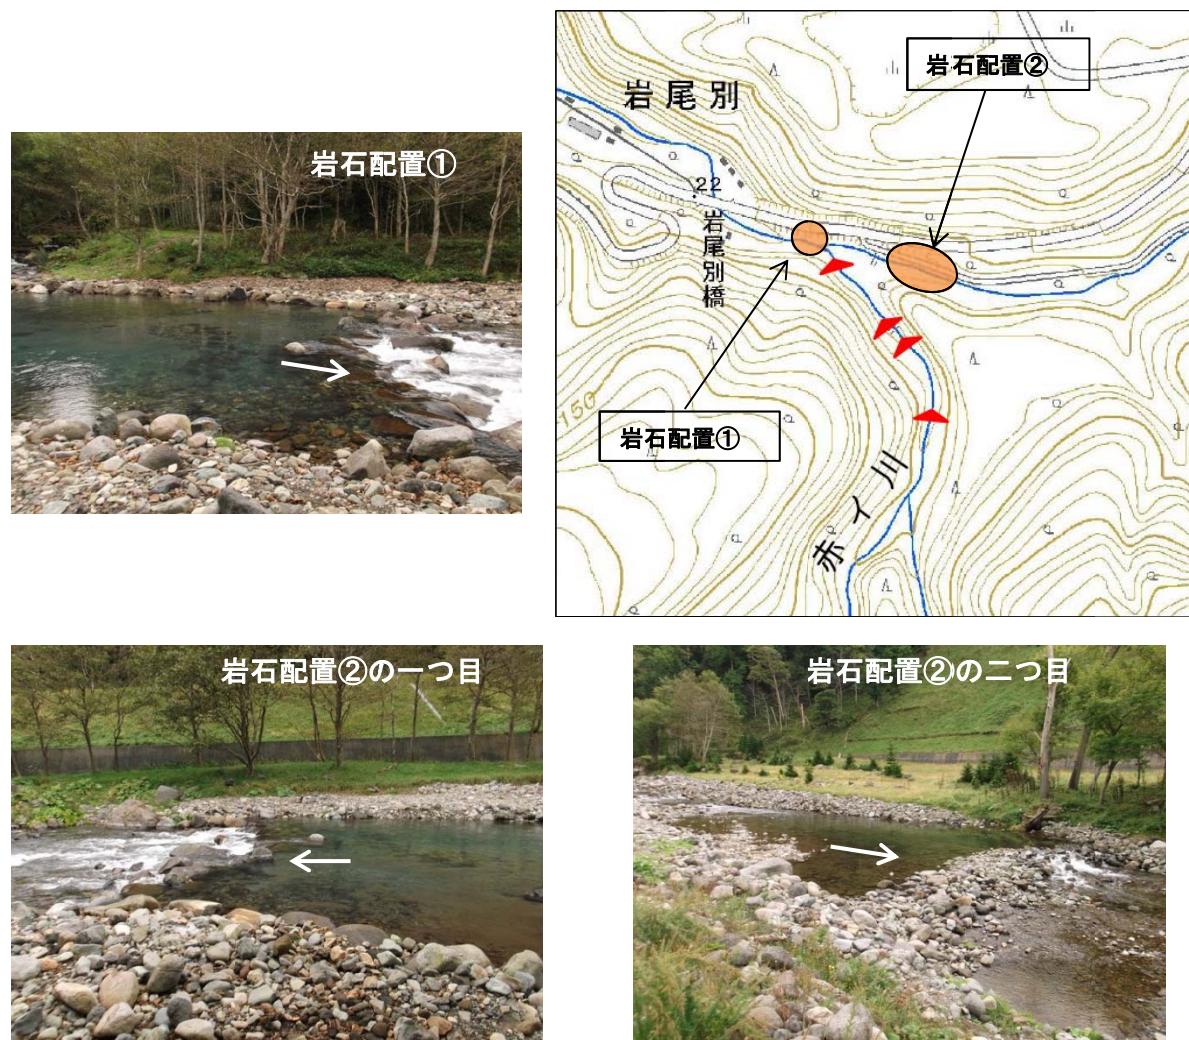


図 6.12 復元事業による岩石配置点

表 6.12 岩石配置地点の移動限界粒径

日	地点	最大流量 (m³/s)	河床勾配	移動限界粒径(m)
11月2日	岩石配置①	20.64	0.0272	0.24
	岩石配置②	12.55	0.0238	0.18
11月8日	岩石配置①	34.40	0.0272	0.27
	岩石配置②	24.23	0.0238	0.22

## ●移動限界粒径の算出方法について

移動限界粒径については、一様粒径の限界掃流力理論により、以下のように算出した。

河床に働く無次元掃流力  $\tau_*$  は以下のように与えられる。

$$\tau_* = \tau_0 d^2 / (\sigma - \rho) g d^3 \dots \quad (1)$$

$$\tau_0 = \rho g h \sin \theta \dots \quad (2)$$

( $\tau_0$  : 掃流力、 $d$  : 粒径、 $\sigma$  : 粒子の密度、 $\rho$  : 水の密度、 $g$  : 重力加速度、 $h$  : 平均水深、 $\theta$  : 勾配)

一方で、無次元限界掃流力  $\tau_{*c}$  はシールズダイアグラムより、

$$\text{限界掃流力 } \tau_{*c} = 0.035 \dots \quad (3)$$

とすると、移動限界における粒径は、式 (1) より、

$$d = h \sin \theta / (\sigma / \rho - 1) \quad \tau_{*c} \dots \quad (4)$$

と求められる。また、 $\theta = 0$  では、

$$d = h \tan \theta / (\sigma / \rho - 1) \quad \tau_{*c} \dots \quad (5)$$

と見なせる。

また、平均水深  $h$  は流下断面積を矩形とみなし、マニング則を用いると、

$$h = (Q^2 n^2 / b^2 i)^{3/10} \dots \quad (6)$$

で与えられる。

( $Q$  : 流量、 $n$  : 粗度係数、 $b$  : 流下幅、 $i$  :  $\tan \theta$ )

$$b = \alpha \sqrt{Q} \dots \quad (7)$$

と与えれば、式 (6) は

$$h = (Q n^2 / \alpha^2 i)^{3/10} \dots \quad (8)$$

となる。

以上、式 (5) と式 (8) より、流量観測結果に対応する移動限界粒径を求めた。

なお、各係数等については以下を採用した。

マニングの粗度係数 :  $n = 0.040$  (自然河川の値を採用)

レジーム則の係数 :  $\alpha = 3.500$  (既往文献 (渡辺, 2002) の値を採用)

無次元限界掃流力 :  $\tau_{*c} = 0.035$  (シールズパラメーターより読み取り)

石礫の比重 :  $\sigma / \rho = 2.650$  ( $\sigma$  は石礫の密度、 $\rho$  は水の密度)

## 7. まとめ

---

本年度は、赤イ川においては、最上流のダム改良の次年度の H23（2011）年同様、白イ川合流点近くまでカラフトマス、シロザケが遡上産卵し、ダム改良の効果を確認することができた。また、シロザケ親魚が初めて白イ川で確認できたのも成果である。

本年度は比較的大規模な出水が 10 月下旬から 11 月初旬にあり、石礫の移動が確認されており、イワウベツ川は河床材料の変化が起きやすい河川あることが理解できた。本年度春先の融雪出水でもスリット部の閉塞が発生し、土石、流木等を除去する維持管理が不可欠なことも明らかとなった。また、赤イ川最上流部の改良ダムの上流で倒木が発生しており、融雪出水等で流木化してスリット部を閉塞する可能性も注視すべき点である。

ピリカベツ川では、遡上数が少ないとはいえ、サクラマスの遡上が知床財團により確認されており、遡上経路としては機能していることが把握された。しかし、遡上尾数が少ないとため、効果発揮が評価し難い側面があり、今後はサクラマスの遡上産卵域として更に機能することを期待したい。

## 8. 河川工作物ワーキンググループの活動

### (1) 河川工作物ワーキングチームの目的

H24（2012）年度に、改良が適当と評価された5河川13基の河川工作物の改良が終了することから、改良したダムの評価等を行うことを目的とした。

### (2) 河川工作物ワーキングチームの構成

河川工作物アドバイザーミーティング委員により構成。事務局はサポートとして会議に参加。

区分	氏名・機関	備考
河川工作物 ワーキングチーム 委員	中村 太士（座長） 小宮山英重 帰山 雅秀 妹尾 優二 丸谷 知己	北海道大学大学院教授 野生鮭研究所所長 北海道大学大学院教授 流域生態研究所所長 北海道大学大学院教授

### (3) 活動状況

#### ① 第1回河川工作物ワーキングチーム会議

- 日時：H24（2012）年6月28日 13:30～16:30、北海道庁内共用会議室
- 議題：
  - ①ワーキングチーム設置の目的
  - ②改良した13基を抽出したプロセスのふり返り
  - ③各河川の改良のふり返り（ルシャ川、イワウベツ川）

#### ② 第2回河川工作物ワーキングチーム会議

- 日時：H24（2012）年8月16日 13:30～16:50、北農健保会館
- 議題：
  - ①各河川の改良のふり返り（サシリイ川、チエンベツ川、羅臼川）

#### ③ 現地視察（第1回河川工作物APと同時開催）

- 日時：H24（2012）年10月22日～23日
- 場所：羅臼川、サシリイ川、チエンベツ川、イワウベツ川、ルシャ川

#### ④ 第3回河川工作物ワーキングチーム会議

- 日時：H24（2012）年12月6日 9:30～12:00、北農健保会館
- 議題：
  - ①ふり返り内容の再確認と評価（改良した13基）
  - ②最終的な取りまとめ方法について

### (4) 取りまとめ

上記の会議、現地視察の内容より委員が、①改良の目的、②達成度（成果）、②今後の課題、を網羅した取りまとめを作成した。

## 9. 河川工作物アドバイザーミーティングの開催概要

### 9.1. H24 年度 第 1 回河川工作物アドバイザーミーティング

#### 1) 現地検討会

- 1 日目 : H24 (2012) 年 10 月 22 日(月) 11:50~16:25  
羅臼川、サシリイ川、チエンベツ川の改良工事実施箇所
- 2 日目 : H24 (2012) 年 10 月 23 日(火) 9:15~15:45  
イワウベツ川、ルシャ川の改良工事実施箇所、テッパンベツ川視察



写真 9.1 現地検討会の様子

## 2) 河川工作物アドバイザーミーティング

- 3日目 : H24 (2012) 年 10月 24日(水) 9:30~12:00 斜里町産業会館 2階大ホール
- 議題 :
  - 現地検討会振り返り
  - H24年度河川工作物改良工事（羅臼川砂防えん堤改良工事）
  - H24年度遡上等モニタリング調査
  - 長期モニタリング
  - 第36回世界遺産委員会
  - その他（知床世界自然遺産地域モニタリング計画について、等）

表 9.1 第1回河川工作物アドバイザーミーティングの構成員

区分	氏名・機関	備考
委員	中村 太士（座長）	北海道大学大学院教授
	小宮山 英重	野生鮭研究所所長
	帰山 雅秀	北海道大学大学院教授
	妹尾 優二	流域生態研究所所長
	丸谷 知己（欠席）	北海道大学大学院教授
オブザーバー	大泰司 紀之	北海道大学名誉教授
	河口 洋一	徳島大学准教授
	谷口 義則	名城大学准教授
	山中 正実	斜里町立知床博物館館長
関係行政機関	環境省釧路自然環境事務所 斜里町 羅臼町 網走市	
事務局	林野庁北海道森林管理局 北海道	
その他	北見管内さけます増殖事業協会	



写真 9.2 意見交換会の様子

## 9.2. H24 年度 第 2 回河川工作物アドバイザーミーティング

- ・ 日 時 : H25 (2013) 年 1 月 31 (木) 9:00~12:00 北農健保会館 大会議室
- ・ 議 題 :
  - H24 年度河川工作物改良工事 (羅臼川砂防えん堤改良工事)
  - H24 年度各種モニタリング調査結果
  - 長期的なモニタリング計画
  - 世界遺産委員会決議に関する対応
  - その他

表 9.2 第 2 回河川工作物アドバイザーミーティングの構成員

区分	氏名・機関	備考
委員	中村 太士 (座長)	北海道大学大学院教授
	小宮山英重	野生鮭研究所所長
	帰山 雅秀	北海道大学大学院教授
	妹尾 優二	流域生態研究所所長
	丸谷 知己	北海道大学大学院教授
オブザーバー	河口 洋一	徳島大学工学部准教授
	谷口 義則	名城大学理工学部准教授
	山中 正実	斜里町立知床博物館館長
関係行政機関	環境省釧路自然環境事務所 斜里町 羅臼町	
事務局	林野庁北海道森林管理局 北海道	



写真 9.3 会議の様子

## 10. ニュースレターの作成・配布

第1回、第2回河川工作物アドバイザーミーティングの開催結果について、会議毎に取りまとめ、ニュースレター（A4裏表1枚、カラー、10,000部）をそれぞれNo.3、No.4として作成した。ニュースレターは表10.1に示すとおり、斜里町と羅臼町の各家庭へ新聞折り込みとして配布し、さらにはビジターセンターや宿泊施設等の主要な利用施設にも配布した。

表 10.1 ニュースレター配布先・枚数

No.	配布先	発送枚数	備考
1	羅臼町/北海道新聞販売店	1,500	新聞折込で配布
2	斜里町/読売新聞専売店	2,130	新聞折込で配布
3	斜里町/道新かわたり販売所	2,580	新聞折込で配布
4	知床世界遺産センター	500	
5	知床財團	1,300	羅臼ビジターセンター、知床自然センター等へ
6	道の駅ウトロ	200	
7	道の駅斜里	200	
8	道の駅羅臼	100	
9	ホテル峰の湯	100	
10	知床第一ホテル	100	
11	知床グランドホテル北こぶし	100	
12	知床プリンスホテル風なみ季	100	
13	知床森林センター	300	
14	根釧東部森林管理署	790	
計		10,000	

※ 発送先、枚数はNo.3、No.4共通

H24年度発行のニュースレター表面、裏面(No. 3)

## 11. 参考文献

---

- 1) 北海道森林管理局：平成 17 年度世界遺産緊急対策事業（河川工作物影響評価）報告書、2006. 3
- 2) 北海道森林管理局：平成 18 年度世界遺産緊急対策事業（河川工作物影響評価）報告書、2007. 3
- 3) 北海道森林管理局：平成 19 年度世界遺産緊急対策事業（河川工作物影響評価）報告書、2008. 3
- 4) 北海道森林管理局：平成 20 年度世界遺産緊急対策事業（河川工作物改良の効果検証）報告書、2009. 3
- 5) 北海道森林管理局：平成 21 年度世界遺産緊急対策事業（河川工作物改良の効果検証）報告書、2010. 3
- 6) 北海道森林管理局：平成 22 年度世界遺産緊急対策事業（河川工作物改良の効果検証）報告書、2011. 3
- 7) 北海道森林管理局：平成 23 年度世界遺産保全緊急対策事業（河川工作物改良の効果検証）報告書、2012. 3
- 8) しれとこライブラリー④ 知床の魚類、斜里町知床博物館、2003. 6
- 9) 知床財団：100 平方メートル運動の森・トラスト 2010 年度森林再生委員会議議案書抜粋
- 10) 帰山雅秀：知床半島ルシャ川における *Oncorhynchus gorbuscha* カラフトマスの産卵遡上動態評価、日本水産学会誌 76(3), 383-391 (2010)
- 11) 青山智哉：池産系及び遡上系サクラマスから生産されたスマルトの河川回帰率の比較、北海道水産ふ化場研報 64, 1-6, 2010
- 12) 青山智哉：見市川遡上系サクラマス導入の試み、北海道水産ふ化場（試験研究は今 No. 604）2008
- 13) 宮腰靖之：小河川での標識再捕によるサクラマス遡上尾数の推定、北海道水産ふ化場研報 61, 11-18, 2007
- 14) (独) 水産総合研究センター北海道区水産研究所：さけます来遊速報(平成 24 年度)  
<http://salmon.fra'affrc.go.jp/zousyoku/H24salmon/h24salmon.htm>
- 15) 小橋澄治：山地保全学、文永堂出版、1993. 4
- 16) 関根正人：移動床流れの水理学、共立出版、2005. 2